

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الفرات الأوسط التقنية
المعهد التقني / الديوانية
قسم التقنيات الميكانيكية

الحقبة التعلومة لمادة المعادن
المرحلة الثانية/ فرع الإنتاج

مدرسة المادة : م. اسيا مشعل
Asia

اسم المادة المعادن	السنة الدراسية الثانية	النظري/ساعتان العملي/ساعتان	المجموع/4 ساعات
	المف	ردات النظ	ظرية
		تفاصيل المف	ردات
الاسبوع الاول		التعريف بعلم المعادن, التبلور, التبلور الشجري, تأثير معدل التبريد على بنية المعادن	
الثاني		تركيب الكتل المعدنية (تجميد الصبات) العيوب الشائعة في الصبات	
الثالث		معامل الاكتظاظ الذري, الاتجاهات البلورية, المستويات البلورية, ظاهرة التأصل	
الرابع		عيوب الشبكة البلورية (النقطية-الخطية)	
الخامس		التشكيل المرن والتشكيل اللدن (الانزلاق-التوأمية)	
السادس		الاصداد الانفعالي, التشكيل على البارد, التشكيل على الساخن	
السابع		الاستعادة, اعادة التبلور, النمو البلوري	
الثامن		منحنيات الاجهاد-الانفعال (منحني الشد), الكسر, انواع الكسر, التحول من الكسر المطيلي الى الهش	
التاسع		الكلال, الية حدوث الكلال, العوامل المؤثرة على حد الكلال, المواد المقاومة للكلال	
العاشر		الزحف, الية حدوث الزحف, المواد المقاومة للزحف	
الحادي عشر		المركب, الطور, المحلول الجامد, النظام, الاتزان, تكوين السبائك, الخليط الميكانيكي, الايوتكتيك	
الثاني عشر		مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة السائلة والصلبة, مخطط الاتزان	
الثالث عشر		الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة السائلة و عديم الاذابة في الحالة الصلبة (الايوتكتك)	
الرابع عشر		مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة السائلة ومحدود الاذابة في الحالة الصلبة	
الخامس عشر		مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الاذابة في الحالة السائلة ويكون مركب كيميائي عند الانجماد	
السادس عشر		الحديد, ذوبان الكربون في الحديد, مخطط الاتزان الحراري لنظام حديد/كربون, اهم التفاعلات التي يتضمنها المخطط	
السابع عشر		تكملة مخطط الاتزان الحراري لنظام حديد/كربون	
الثامن عشر		تكوين الاوستنايت, الية تحول البرلايت الى اوستنايت	
التاسع عشر		تحولات الاوستنايت بثبوت درجة والتحويلات بالتبريد المستمر	
العشرون		المعاملات الحرارية (التلدين, المعادلة, التقسية)	
الحادي والعشرون		تكملة المعاملات الحرارية (التقسية والمراجعة), المعاملات الحرارية دون الصفيرية, التعتيق	
الثاني والعشرون		التقسية السطحية (الكربنة) بانواعها والمعاملات الحرارية التي تتبعها (التردة, السيئدة	
الثالث والعشرون		الصلب السبائكي, تأثير عناصر السبك على خواص الصلب	
الرابع والعشرون		الصلب المقاوم للصدأ, صلب العدد	
الخامس والعشرون		انتاج حديد الزهر ومعاملاته الحرارية	
السادس والعشرون		تكملة انتاج حديد الزهر واهم انواعه	
السابع والعشرون		تعريف التاكل, التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتاكل, مظاهر التاكل, الية حدوث التاكل	
الثامن والعشرون		السلبية, قانون فاراداي, التاكل العام, التاكل الكلفاني, التاكل التكهفي	
التاسع والعشرون		التاكل المصاحب للتربة, التاكل الاختياري, التاكل ما بين البلورات, التاكل المصاحب للاجهادات	
الثلاثون		الاختبار الامثل للمادة, تلطيف المحيط, التصميم والتشغيل	
		طرق الوقاية من التاكل	

الهدف من المادة

تهدف دراسة علم المعادن إلى التعرف على تركيب المادة التي تمتلك الخواص المطلوبه في تطبيق هندسي معين وكذلك دراسة الشبكات البلورية للمواد , كيفية تبلور هذه المواد والخواص الميكانيكيه لها , والعيوب التي تنشأ اثناء عملية التبلور , ومخططات الاتزان للمواد (المعادن والسبائك) , والمعاملات الحراريه , والتآكل الذي يحدث للمواد في محيط اوبيئه غير مناسبه , وكيفية الوقايه منه او حماية المواد منه لتقليل اضرار التآكل.

علم المعادن

هو علم يختص بدراسة المعادن بصوره عامه من حيث الخصائص والتركيب والعوامل المؤثره فيها ويختص ايضا بدراسة التركيب الداخلي للمعادن وسبائكها , وترتيب ذراتها , اسلوب ترابط هذه الذرات , كذلك يهتم بدراسة المعاملات الحراريه وطرق تنفيذها .

Metals المعادن

عبارة عن مواد موجوده بأشكال وتراكيب مختلفه حيث تحتوي المعادن على ذرات منتظمة بأشكال معينه تدعى البلورات كما ان انتظام البلورات هذا ينهار بأنصهار المعدن وان هذا الانتظام يتغير في حاله السائله عن الصلبه ويكون هذا التغيير مصحوبا بتغيير خواص المعدن.

التبلور

هي عملية تحول المعدن المنصهر الى معدن صلب متبلور اي تحول المادة المنصهره الى ماده بلوريه ذات تركيب بلوري منتظم نتيجة التوزيع الذري المنتظم لذرات العنصر بالنسبه لبعضها البعض ويسمى الشكل الهندسي الناتج بوحدة الخلية والتي تعيد نفسها بانتظام في الاتجاهات الثلاثه مكونه بلورة العنصر.

يمكن لجميع العناصر ان تتواجد على هيئة صلبه او سائله او غازيه وذلك تبعا لظروف درجة الحراره والضغط المحيطه بها , اما المعادن فجميعها صلبه في درجات الحراره الاعتياديه ماعدا الزئبق.

وتنقسم بصوره عامه الى:-

1- مواد بلوريه Crystalline :- هي مواد تكون فيها الذرات تترتب في نمط ثلاثي الابعاد منتظم يطلق عليه الشبكة الفضائيه (الفراغيه) space lattice والذي تعاد فيها وحده معينه من البنيه مرارا وتكرارا في اجزاء الماده.

2- المواد غير البلوريه Amorphous :- هي مواد التي يكون وضع الذرات فيها عشوائيا دون انتظام معين ولا تخضع في ترتيبها لاي نظام هندسي كما هو الحال في جميع المواد في الحال السائله والغازيه وبعض المواد في حاله الصلبه مثل الزجاج والشمع واللدائن.

CRYSTAL STRUCTURE الشبكة البلورية للمعادن

ان اكثر انواع الشبكات البلورية انتشاراً في المعادن هي :

1. **F.C.C Face center cubic** مكعب متمرکز الوجه, مثال لهذه الشبكة هو




حديد الفا, الكروم, التنجستن, رصاص, ذهب.

2- **B.C.C Body center cubic** مكعب متمرکز الجسم, مثال لهذه الشبكة

النحاس, الالمنيوم, حديد كاما, النيكل

3- **H.C.P Hexagonal closed packed** شبكة سداسيه متراصه, مثال

لهذه الشبكة المغنسيوم, التيتانيوم, الكاديوم .

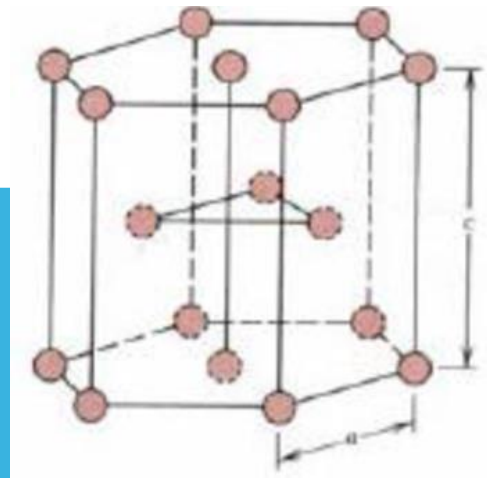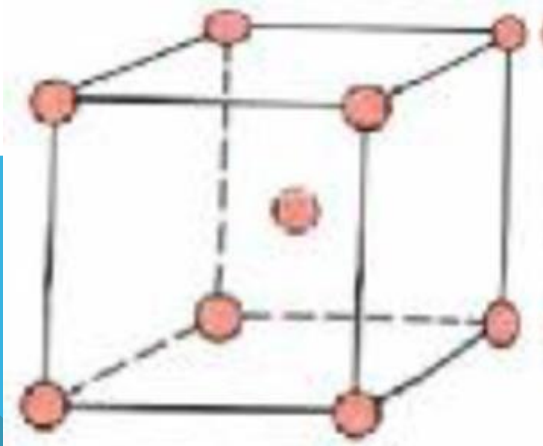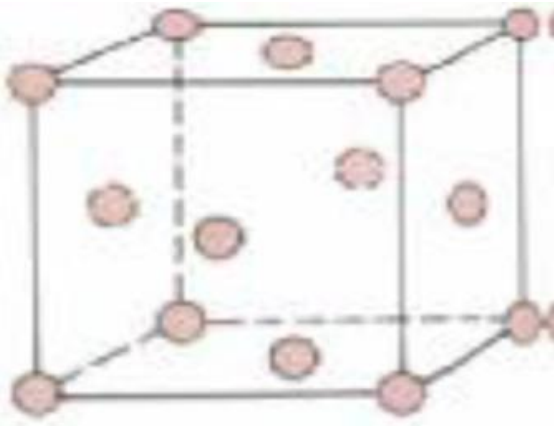

التبلور الشجري

اثناء عملية تجمد المعدن قد تأخذ البلورات المتكونه اشكالا مختلفه فاما ان تكون شجريه او شرائحيه او ابريه وذلك تبعاً لمعدل التبريد ونوع الاضافات او الشوائب الموجوده في منصهر المعدن. فعندما يبدأ منصهر المعدن النقي بالتجمد فان كل بلوره تبدأ بالتكون على حده من النواة التي هي وحدة خليه بسيطه تنطلق منها عملية نمو البلوره بتجمع الذرات حولها طبقاً للشبكه البلوريه للمعدن حيث تكون ما يسمى بالفرع هو عباره عن هيكل بلوري يشبه العمود الفقري الذي تبدأ منه الاذرع بالنمو في اتجاهات اخرى ومن هذه الاذرع تبدأ اذرع اخرى فرعيه في التكون وهكذا تستمر عملية النمو والتفرع في اتجاهات مختلفه منطلقه من نويات متعدده حيث تلتقي افرعها فيما بينها بحيث تتوقف عملية النمو مكونه عند تلاقيها ما يسمى بحدود الحبيبات التي تفصل بين البلورات كما في الشكل ادناه :-

حيث يبدأ النمو الثانوي من الاذرع الرئيسية للبلورة حتى يتشكل هيكل البلورة والذي يعرف بالدندرايت او النمو الشجري . ويمكن تلخيص عملية التبلور بالخطوات التالية :

A - تكوين نواة في السائل المبرد .


B - البلورة الشجرية تنمو منطلقاً من النواة .

C - تلاقي الاذرع الشجرية فيتوقف النمو نحو الخارج فتتكون حدود الحبيبات من اسطح التماس .

D - يتجمد السائل المتبقي بين اذرع البلورات مكوناً حبيبات متجانسة .



شكل يوضح النمو الشجري

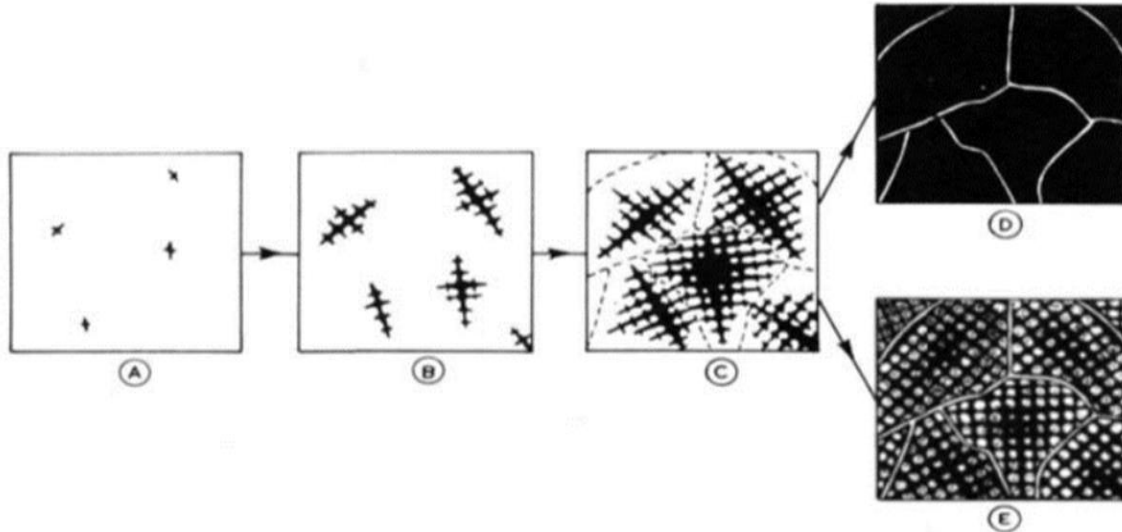

تأثير معدل التبريد على بنية المعادن

ان المعدل الذي يبرد به المعدن المنصهر عندما يصل الى درجة تجمده يؤثر في حجم البلورات التي تتكون. فالانخفاض المتدرج في درجة الحرارة يؤدي الى تكون نوى قليلة فقط, بحيث ان البلورات يمكن ان تنمو الى حجم كبير دون اعاقه.

تأثير سرعة التبريد اذا كانت :-

1. **سرعة التبريد عالية :-** فانها تؤدي الى تبريد القالب بكامله او جدرانه بواسطة عامل مبرد مثل الماء فان ذلك يؤدي الى تكوين عدد كبير من النوى في جميع انحاء المنصهر فالبلورات الناتجة تكون صغيرة الحجم ان ذلك يعود الى استهلاك المنصهر من قبل هذا العدد الكبير من النويات اي انها سوف تعيق الواحده للاخرى اثناء النمو بحيث لا تستطيع الى حجوم كبيره.

2 سرعة التبريد بطيئه:- على سبيل المثال اذا صب المعدن المنصهر في قالب معزول بشكل جيد عن المحيط الخارجي بماده عازله للحراره فان التدرج الحراري يكون قليل جدا خلال القالب اي ان درجة الحراره تكون متساويه او متقاربه,اي جميع مناطق المنصهر سوف تبرد بنفس السرعه البطيئه وذلك يؤدي الى تكوين بلورات متشابهه من حيث الشكل والحجم. ان انتظام شكل وحجم هذه البلورات نتيجة ان النواة الاولييه المتكونه او البلوره سوف تنمو الى جميع الجهات بنفس السرعه وبنفس المقدار,وان هذه النويات تستطيع النمو الى احجام كبيره منتظمه الشكل والحجم ومن هنا تسمى بالبلورات المتساويه المحاور.

3 . السرعه عاليه وواطئه :- يعني وجود تدرج حراري كبير بنفس الوقت.اذا صب المعدن المنصهر في قالب معدني ذو مقطع كبير في هذه الحاله جزء من المعدن الذي يلامس جدار القالب سوف يفقد الحراره بسرعه خلال جدران القالب في حين ان المنصهر وسط القالب يبقى سائلا وفي درجات الحراره العاليه لفته زمنييه طويله اي انه سوف يتجمد بسرعه بطيئه جدا بمعنى ان هنالك تدرج حراري يبدأ من جدار القالب حيث سرعه تبريد عاليه وينتهي في مركز القالب حيث سرعه التبريد البطيئه.

تركيب الكتل المعدنية المسبوكة

بعد ان يتم استخلاص المعدن من خاماته يسبك في قوالب صب كبيرة تكون هي المادة الاولية التي تجرى عليها عمليات التصنيع الاخرى للمعدن وحسب الحاجة .
ان عدد الطبقات البلورية المتكونة في الصبة بعد انتهاء عملية الانجماد تتوقف على نوع وطبيعة المعدن المنصهر وفيما يلي الطبقات البلورية التي تظهر في الكتل المعدنية :

1- Chill Crystals Chill Crystals Chill Crystals Chill Crystals Chill Crystals : الحبيبات المصقعة

عند صب المعدن في القالب الذي تكون درجة حرارته عادة مساوية لدرجة حرارة الغرفة ، فان المعدن الملامس لجدار القالب سوف يبرد بسرعة نتيجة الافراط في التبريد وهذا يؤدي الى تكوين حبيبات صغيرة الحجم عشوائية الترتيب متماثلة أي متساوية الحجم يطلق عليها الحبيبات المصقعة او الحبيبات المبردة سريعا .

2 - Columner Crystals : الحبيبات الطولية او العمودية

تمتاز هذه البلورات بكونها كبيرة الحجم طولية الشكل وتنمو عكس اتجاه فقدان الحرارة من جدران القالب وتكون عمودية على جدار القالب وتتوجه نحو مركز القالب.

3 - Equi-Axed Crystals : الطبقة الثالثة : الحبيبات الكروية او متساوية المحاور

وتمتاز بكونها كبيرة الحجم كروية الشكل نتيجة فقدان الحرارة من جميع الاتجاهات وسرعة التبريد البطيئة .
ان النسبة بين هذه الطبقات تتوقف على عوامل عديدة منها :

2 - مقدار الافراط في التبريد

1 - حجم الصبة


4 - تركيب السبيكة

3 - معدل التبريد


حبيبات دقيقة متساوية المفاور

حبيبات طويلة

حبيبات مبردة

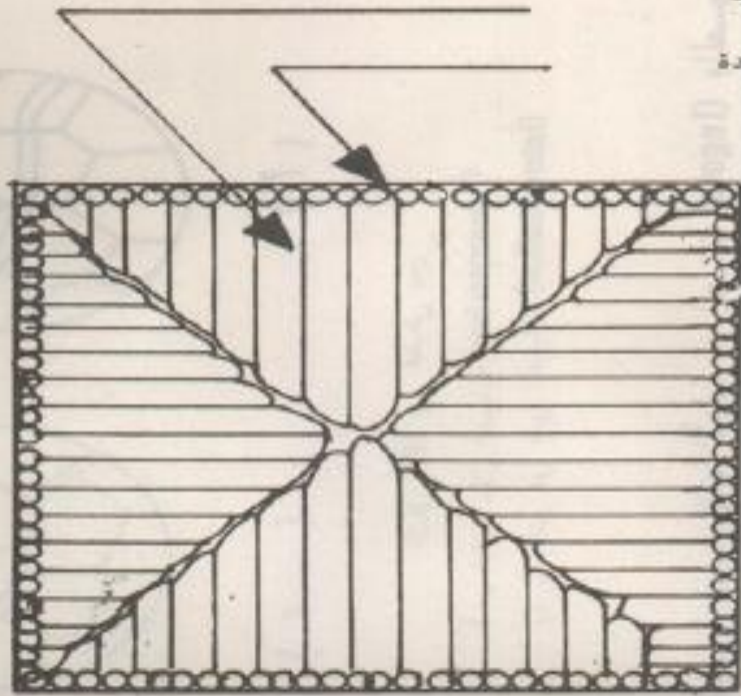

درجة حرارة الصب عالية جداً

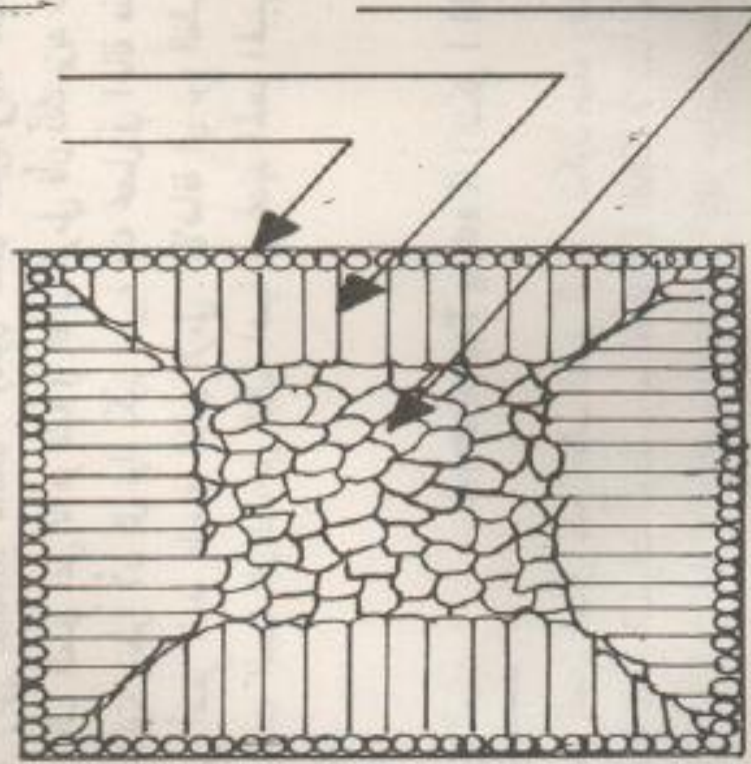

درجة حرارة الصب صحيحة

يصب المعدن المنصهر إما في قالب معدني أو رملي . ولكون معدل التبريد في القالب المعدني أعلى من القالب الرملي فان ذلك يزيد من عدد النويات المتكونة ونظرا لان كل نواة تكون حبيبة لذا نحصل على حجم حبيبي اصغر مما هو عليه في القالب الرملي .

بالإضافة إلى نوع القالب المستعمل في عمليات الصب فان هناك عوامل تحدد الحجم الحبيبي للمعادن والمسبوكات ومن هذه العوامل :-

1- درجة حرارة الصب .

كلما كانت درجة حرارة الصب صحيحة نحصل على بنية بلورية جيدة أي إن السائل في مركز الصبة يتصلب مكونا حبيبات متساوية المحاور قبل أن تلتقي الحبيبات الطويلة .

2 - سمك المعدن .

تبرد المقاطع الرقيقة بسرعة اكبر مما يؤدي الى تكوين حجم حبيبي صغير مقارنة مع المقاطع الاسمك من المسبوكات .

3 - نقاوة المعدن . كلما كان المعدن أكثر نقاوة كانت الحبيبات المتكونة اكبر .

الاختبار القبلي

1) عرف :- المعادن , التبلور

2) اذكر الخطوات التي تلخص عملية التبلور.

Defect in cast metals: العيوب الشائعة في الصبات

1- العيوب في المعادن المصبوبة وهي :-

A - الفجوات الانبوبية (المخروطية) piping . وتتكون في الجزء العلوي من الصبة والذي يتجمد في الاخير وسبب تكونها الفرق بين حجم المعدن المنصهر والمعدن المتجمد.

B - المسامية porosity :- يعزى مصدر المسامية الى سببين اساسيين هما :-

أ- المعدن المنصهر غير قادر على انه يغذي الفجوات المتكونة بين الشجيرات نتيجة الانكماش بسبب الانجماد وخصوصا اذا تم تبريد المعدن بسرعه عند ذلك تبقى فسخ كمسامات دقيقه Micro porosity.

ب - تنشأ المسامية بسبب انحصار الغاز في المصبوبة وهذا الغاز ممكن ان يتكون بسبب التفاعل الكيماوي في المنصهر مع سطح القالب .

C- الفجوة الانكماشية :-

تظهر الفجوة الانكماشية نتيجة الفرق في الحجم بين المعدن المنصهر والمعدن المتجمد في منطقة الاذرع الشجيرية .

D- الانعزال (الفرز) segregation :- ان التركيب الكيماوي غير المنتظم للمصبوبات

والمسبوكات يجعل توزيع العناصر الكيماوية غير منتظم وبالتالي المادة غير متجانسة عندما يكون عدم الانتظام في التكوين الكيماوي خلال مسافات بحدود الابعاد الحبيبية يدعى العزل او الفرز الدقيق .

ايضا ينشأ الانعزال (الفرز) بسبب الشوائب تصبح متمركزه في السائل المتبقي وبناءا على ذلك تكون مناطق الحدود البلورية غنية بالشوائب نسبة الى مركز الحبيبية.

2- العيوب فى الشبكة البلورية:-

على الرغم من ان تركيب الذرات فى المواد البلورية يكون منتظم فهي تكون غير مثالية وينشأ عدم انتظام بعيوب الشبكة البلورية والتي يمكن ان يتكون عيوب نقطية تظهر خلال الشبكة البلورية الثنائية الابعاد او العيوب الخطية التي تظهر على طول عمود من الذرات او العيوب السطحية وتؤثر العيوب على الخواص الميكانيكية والكهربائية للمادة الصلبة وقد تؤثر بشكل ايجابي على خواص المواد هذه العيوب هي :-

3- الحدود الحبيبية

2- العيوب الخطية (الانخلاعات)

1- العيوب النقطية

-1- Point defects - العيوب النقطية



تحدث هذه العيوب في نقطة منتظمة في البنية البلورية. تؤثر هذه العيوب على الخواص الكهربائية للمادة ويحدث تشوه في البنية البلورية بجوار منطقة العيوب النقطية مما يؤثر على الخواص الكهربائية للبلورة.

تشمل العيوب النقطية :-

- **الفجوات vacancies :** وهي أبسط أنواع الخلل النقطي والتي هي عبارة عن ذرة مفقودة ضمن التركيب البلوري وقد يحدث هذا النوع من الخلل نتيجة خلل في الاكتظاظ الذري أثناء عملية التبلور الأصلية للمادة، أو من جراء زيادة في تذبذب الذرات في درجات الحرارة العالية الذي يزيد من احتمال قفز الذرات من مواقعها ذات مستوى الطاقة الواطئ.

- **العيوب البينية Interstitials** :- وتحدث عندما تتداخل بعض ذرات معدن آخر الفراغ بين ذرات المعدن الاساسي وخاصة في التركيب ذو الاكتظاظ الذري القليل.

- **الشوائب الأستبدالية** :- تظهر في مواقع منتظمة من الشبكة وتأخذ مكان المذيب وعند وجود كمية كافية من الشوائب .

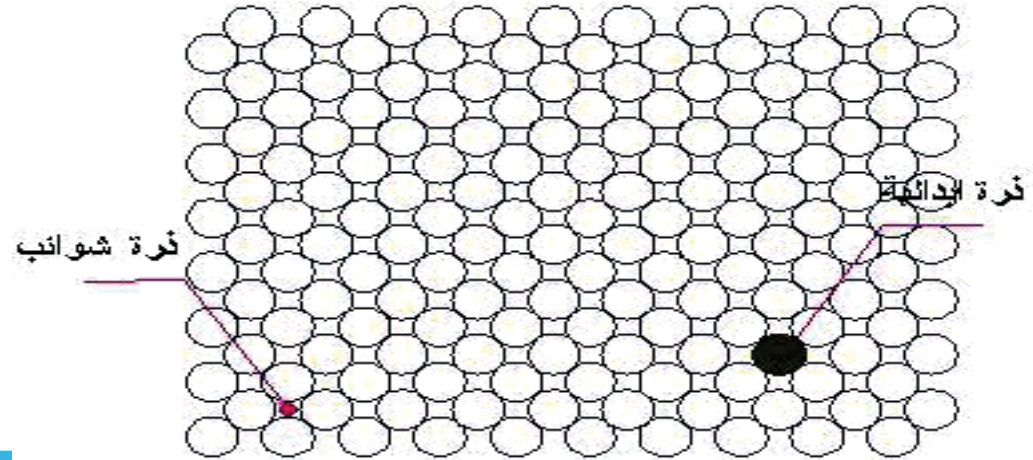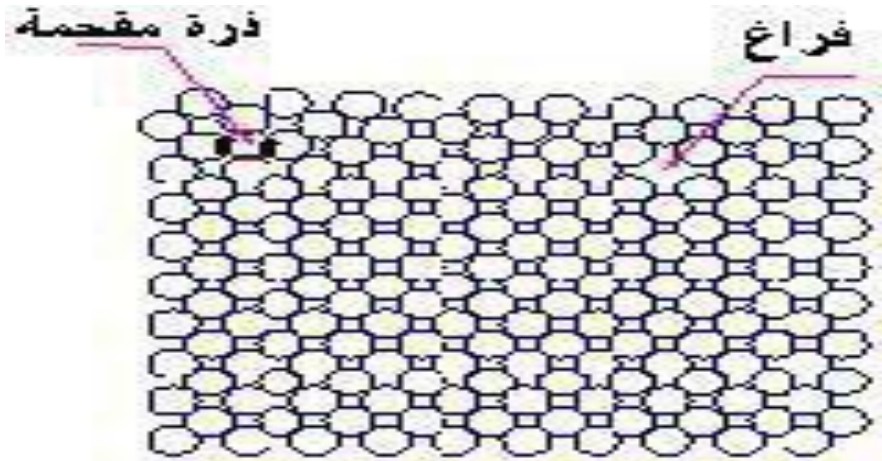

الفراغات والذرات المقحمة

ذرات استبداليه وذرات الشوائب

-2 Dislocation العيوب الخطية (الانخلاعات) :-



تسمى عادة الانخلاعات وهي هامة جداً وتعتبر من اهم العيوب تأثيراً على المعادن وتشكيلها .
لم تكن هذه العيوب ، لكن من الصعب جداً تشكيل المعادن ومن ثم ما كانت هناك كثيراً من
الصناعات . يعرف الانخلاع عموماً على انه عيب بلوري حيث يحدث تشوه لمواقع الذرات
حول خط في البلورة . تنقسم الانخلاعات الى:-

-A Edge dislocation الانخلاعة الطرفية :-






وهي عبارة عن مستوي اضافي من الذرات فوق او تحت خط الانخلاعة . تكون المستويات على جانبي
الانخلاعة غير مستقيمة وتنحني حول خط الانخلاعة ، وجود الانخلاعات يؤثر على كثير من خواص المواد.

-B screw dislocation الانخلاعة اللولبية:-

فهي لاينجم عنها الا اجهاد القص من الاتجاه الموازي لمستوي الانزلاق ، يلاحظ أن الانخلاع اللولبي
ليس له مستوي انزلاق كما في الانخلاع الحافي (الطرفي)، ولذلك يمكنه أن يتحرك في أي اتجاه في البلورة
بينما لا يستطيع الانخلاع الحافي التحرك إلا في مستوى انزلاقه . و تكون الطاقة الناتجة ، من هذا الإنخلاع
أكبر منها في حالة الإنخلاع الطرفي.

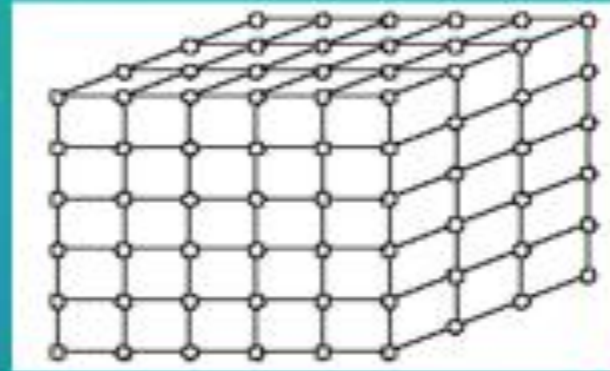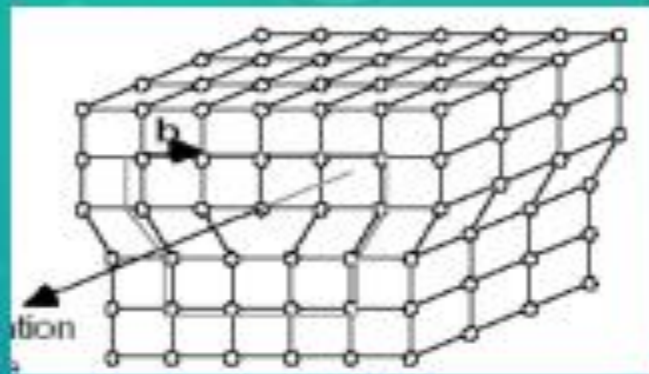

إتخلاع الحافة داخل الشبكة البلورية

 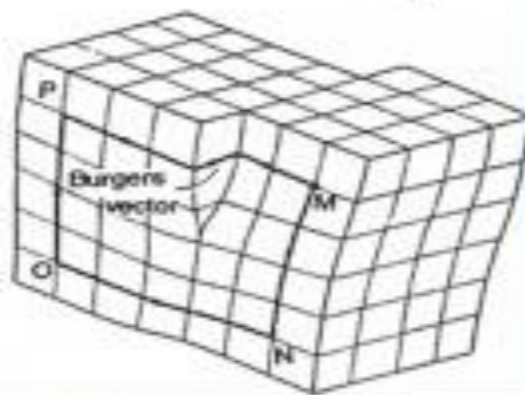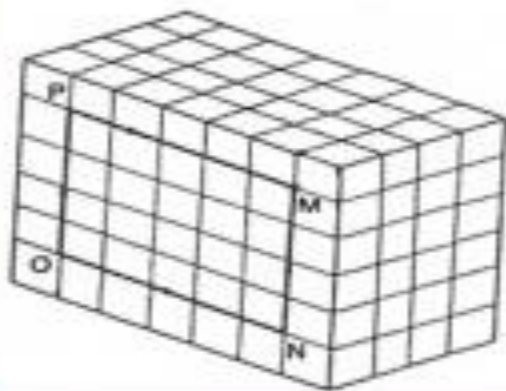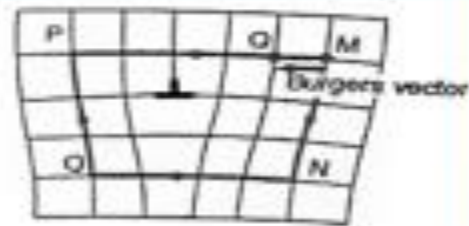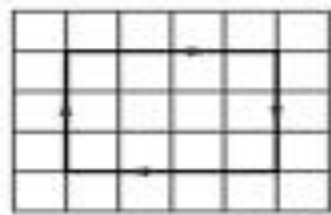

الأتخلاع اللولبي

3- الحدود الحبيبية:-

المواد البلورية تتألف من مجموعة من الحبيبات في اتجاهات مختلفة وكل حبيبة لها اتجاه خاص ،هذه الحبيبة تتألف من مجموعة من الذرات مرتبة باتجاه واحد وقالب لوحدة الخلية . والحبيبات المتجاورة معزولة بواسطة الحدود الحبيبية, والتي تكون منطقة انتقالية ,حيث الذرات في الحدود الحبيبية لا تكتظ مع الحبيبات المجاورة مما تسبب ضعف في منطقة الحدود الحبيبية .

هذا الاكتظاظ الضعيف في الحدود الحبيبية يكون قناة فعالة لانتشار وحركة الذرات داخل الجسم الصلب وبهذه الحركة تتكون الفراغات التي تسبب ضعف الخواص..

تشوه المعادن

في علم المعادن هو تغيير في شكل او حجم المعدن بواسطة قوة خارجية وتتحول الطاقة الى شغل ميكانيكي او الى حرارة.

بعض عمليات تشكيل المعادن هي:-

1. عمليات تشكيل المعادن في الحالة السائلة والتي تسمى بالسباكة
2. عمليات تشكيل المعدن في الحالة الصلبة ,وتقسم الى قسمين وهي :-
 - التشكيل على البارد
 - التشكيل على الساخن
3. تكنولوجيا المساحيق

انواع التشوه Deformation types

بالاعتماد على نوع وحجم وهندسة المعدن والقوة المسلطة هنالك انواع من التشوه التي تحدث للمعدن:-

1- Elastic Deformation التشوه المرن

هذا النوع من التشوه يحصل بدون انكسار للمعدن ويؤدي ازالة الحمل المسلط الى رجوع الذرات الى موقعها الاصلي وهو موقع الاتزان وهذا يعني ان المعدن يعود الى وضعه الاصلي بعد زوال القوة المؤثره مثل النوابض والمواد ذات المرونة العاليه .

2- Plastic Deformation التشوه اللدن

يحدث هذا النوع من التشوه عند تعرض المعدن الى اجهاد اكبر من اجهاد الخضوع او اجهاد اكبر من حد المرونه في هذا النوع من التشوه المعدن لا يعود الى وضعه الاصلي بعد زوال القوة الخارجية . الطاقة التي تسلط على المعدن تستهلك في لحظة خضوع المعدن بواسطة انزلاق الانخلاعة او التوأمة.

slipping الانزلاق (الية التشويه اللدن) :-

ان حدوث التشويه اللدن في البلورات المعدنية يتم عادة بواسطة عملية الانزلاق ويمكن مشاهدة على سطح المعدن المتعرض للتشويه اللدن على شكل خطوط (slip lines) خطوط الانزلاق متوازية مفصولة بمسافات منتظمة . ان عملية الانزلاق هذه تحدث بسهولة اكثر في المستويات التي يكون فيها الذرات متراسه وذات كثافة عالية ويحدث تشويه البلورات بواسطة القص او جهد ضغط , على مستوى الانزلاق مقداراً حرجاً معيناً.

2- Plastic Deformation التشوه اللدن


يحدث هذا النوع من التشوه عند تعرض المعدن الى اجهاد اكبر من اجهاد الخضوع او اجهاد اكبر من حد المرونه في هذا النوع من التشوه المعدن لا يعود الى وضعه الاصلي بعد زوال القوة الخارجية . الطاقة التي تسلط على المعدن تستهلك في لحظة خضوع المعدن بواسطة انزلاق الانخلاعة او التوأمة.

slipping الانزلاق (الية التشويه اللدن) :-

ان حدوث التشويه اللدن في البلورات المعدنية يتم عادة بواسطة عملية الانزلاق ويمكن مشاهدة على سطح المعدن المتعرض للتشويه اللدن على شكل خطوط (slip lines) خطوط الانزلاق متوازيه مفصولة بمسافات منتظمة . ان عملية الانزلاق هذه تحدث بسهولة اكثر في المستويات التي يكون فيها الذرات متراسه وذات كثافة عالية ويحدث تشويه البلورات بواسطة القص او جهد ضغط , على مستوى الانزلاق مقداراً حرجاً معيناً.

Deformation by Twinning -B (التوائم)

هناك طريقة اخرى يتم بواسطتها ظاهرة التشويه اللدن في المعادن وهي حدوث التشويه بواسطة التوائم. يعرف التشكيل بالتوائم انه تشكيل لدن ينتج عن تغيير في دوران جزء من البلورة الى وضع يماثل فيه الجزء لاول بالرجوع الى مستوي يفصل بينهما **مستوي التوأمة** فنلاحظ من الشكل انه جزء صغير من البلورة فقط يشارك عملية التوأمة. هذا الجزء هو مرآة بالنسبة لجزئي البلورة بحيث يكون احدهما صورة للآخر.

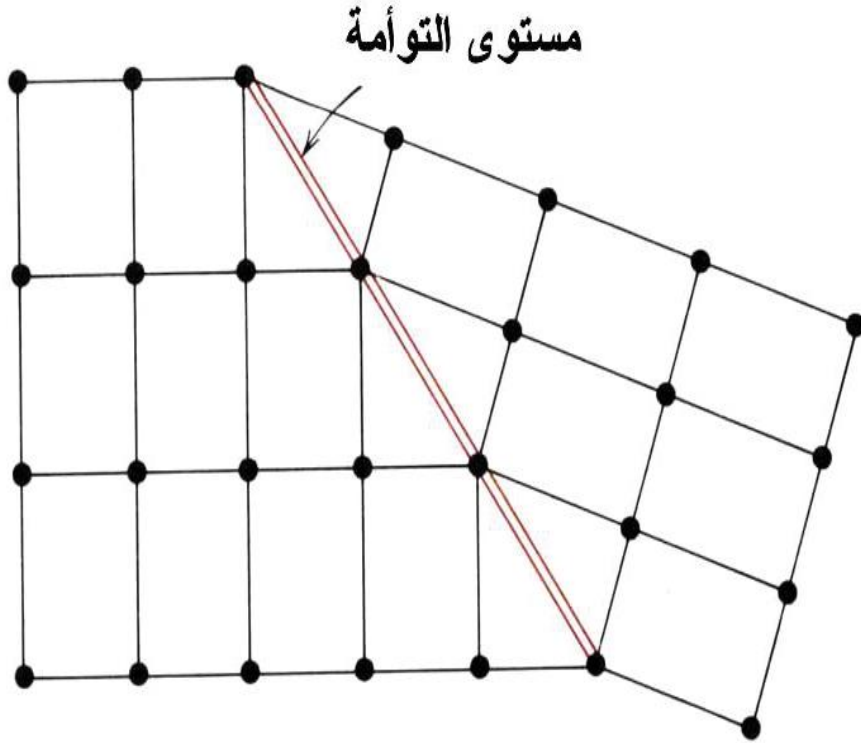

التوأمة تحدث عند اجراء عملية التشويه اللدن في المعادن ذات المكعب
المتركز الجسم (B.C.C) او الشبكة السداسية المتراسة الذرات (HCP)
بصورة رئيسية

الاختبار البعدي

س1) اعط سبب لما ياتي :-

1. الانعزال في المعادن المصبوبه.
2. الفجوه الانكماشيه في المعادن المصبوبه.
3. الفجوات الانبوبيه والمساميه في المعادن المصبوبه.
4. العيوب البينييه في المعادن.

س2) ماهي العيوب الشائعه في الصبات ؟

س3) عدد:- (1) العيوب في الشبكة البلوريه.

(2) العيوب في المعادن المصبوبه .

(3) العيوب النقطيه .


س4) ماذا يعني التشوه وما هي انواعه ؟

معامل الاكتظاظ الذري Atomic Packing Factor APF

APF: - هو نسبة الحجم من الخلية الذي تحتله الذرات.

نسبة الاكتظاظ الذري = (حجم الذرة * العدد الفعلي للذرات في الخلية) / حجم الخلية

$$\text{APF} = \frac{\text{حجم الخلية}}{\text{حجم الذرة} \times \text{العدد الفعلي للذرات}}$$

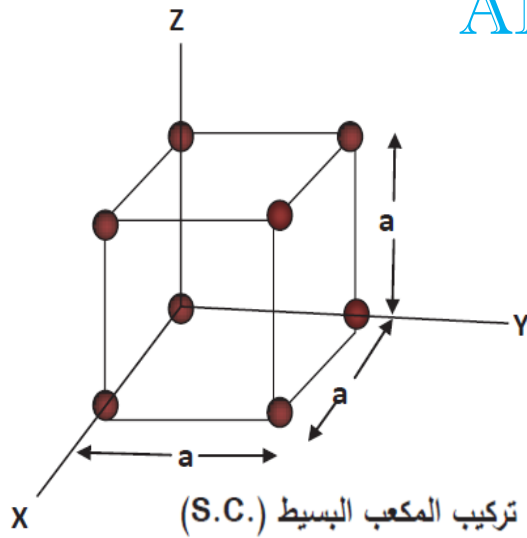

1- في نظام المكعب البسيط Simple cubic

اذا فرضنا ان طول ضلع المكعب البسيط (a) , نصف قطر الذره (r)

$$a = 2r$$

العدد الفعلي للذرات في الخلية هو عدد الذرات داخل الخلية نجد ان ذرة المركز بكاملها داخل الخلية ، وذرات الاركان نصيب كل خلية منها

1/8

$$\text{عدد الذرات الفعلي للذرات في الخلية} \leftarrow 1/8 * 8 = 1$$

$$\text{APF} = \frac{1 * (4/3 \pi r^3)}{a^3}$$

معامل الاكتظاظ الذري لترتيب المكعب البسيط

$$\begin{aligned} \text{APF} &= \frac{4/3 \pi (r)^3}{(2r)^3} \\ &= \frac{\frac{4}{3} \pi r^3}{8 r^3} \end{aligned}$$

$$\boxed{= 0.52}$$

حجم الذره : $4/3\pi r^3$

حجم الخليه : a^3

2- في نظام Body center cubic (BCC)

العدد الفعلي للذرات في الخلية هو عدد الذرات داخل الخلية, نجد ان ذرة المركز بكاملها داخل الخلية وذرات الاركان نصيب كل خلية منها (1/8).

العدد الفعلي للذرات في (B.C.C) = $1/8 * 8 + 1 =$

$$2 =$$

العلاقة بين ابعاد الخلية ونصف قطر الذرة في (B.C.C) : اذا فرضنا ان طول ضلع المكعب (a) ونصف قطر الذرة (r).

$$a \sqrt{3} = 4R$$

$$a = 4R / \sqrt{3}$$

$$2 \times (4/3 \pi R^3)$$

$$APF = \frac{2 \times (4/3 \pi R^3)}{(a)^3}$$


معامل الاكتظاظ الذري (A.P.F) atomic Packing Factor

حيث

$$(4/3 \pi R^3 = \text{حجم الذره})$$

$$\text{حجم الخلية} = (4R / \sqrt{3})^3$$

$$APF = \frac{2 * (4/3 \pi R^3)}{(4R / \sqrt{3})^3} = 0.68$$

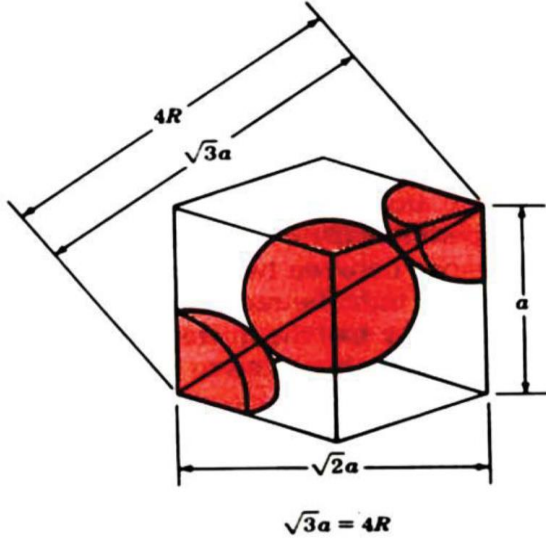

3- في النظام (FCC) :- Face center cubic

نجد ان نرارت الاركان نصيب كل خلية منها 1/8 وذرات مراكزالوجه نصيب كل خلية منها 1/2.


$$1/8 * 8 + 6 * 1/2 = 4 \quad \text{العدد الفعلي للذرات}$$

$$\text{APF} = \frac{4 * (4/3 \pi R^3)}{(4R/\sqrt{2})^3} = 0.74$$

حيث ان :-

حجم الذره $(4/3) \pi R^3$

حجم الخليه $(4R/\sqrt{2})^3$

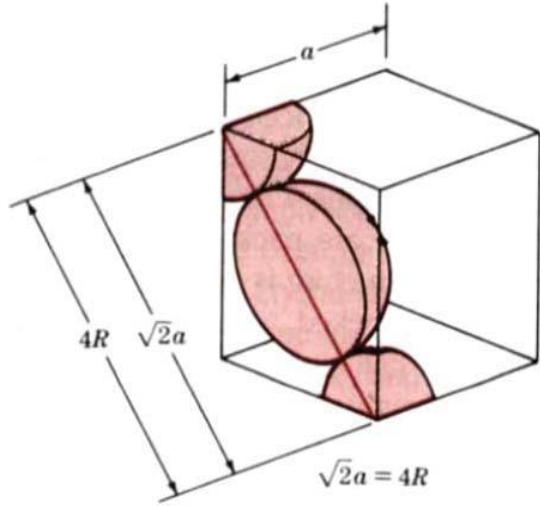

العلاقة بين ابعاد الخلية ونصف قطر الذرة FCC

Miller Indices المستويات البلورية ومعاملات ميلر

تتكون البلورات من مستويات ذرية وان لكل مستوى من المستويات موقع واتجاه داخل البلورة الواحدة .

Miller Indices معاملات ميلر:-

معاملات ميلر هي طريقة رياضية وصفية لتوجه المستوي البلوري أو مجموعة المستويات البلورية ضمن الشبكة البلورية المتعلقة بخلية الوحدة والتي ابتكرها العالم

ميلر William Hallows Miller

هذه الطريقة تكون غير معتمدة على الزوايا الصلبة للبلورة بل تعتمد على أرقام ثلاثة تسمى معاملات يرمز لها (hkl). ميلر.

هذه المعاملات مفيدة لفهم العديد من الظواهر في علم المواد وخصوصا البلورات المفردة وشكل البنية التركيبية الدقيقة للمواد وحركتها والتي تحدد الخواص الميكانيكية للمواد. من خلال استخدام حيود الاشعة السينية والعيوب البلورية

تتلخص طريقة تمثيل معاملات ميلر بما يأتي :-

1- نحدد قيم المحاور الثلاثة (x,y,z) , ونقطة الاصل $(0,0,0)$

٢ - نأخذ مقلوب قيم تلك المحاور .

٣ - نجد القيم الجديدة ونضعها داخل قوسين صغيرين من دون وضع اشارة

الفارزة بين قيم المعاملات وكالاتي () ليمثل المستوي المرسوم .

مثال

• في الشكل لدينا التقاطعات
 $x=3a$, $y=2b$, $z=1c$
ومنه $x/a = 3, y/b = 2, z/c = 1$


• وبالتالي فان مقلوب الأعداد
هو $1/3 : 1/2 : 1/1$





• ويتوحيد المقامات حيث المقام
المشترك (6) نجد:
 $2/6 : 3/6 : 6/6$








ومنه فان الأعداد 6 و 3 و 2
هي معاملات ميلر

• وتكتب $h=2, k=3, l=6$

• وبشكل مختصر (236)

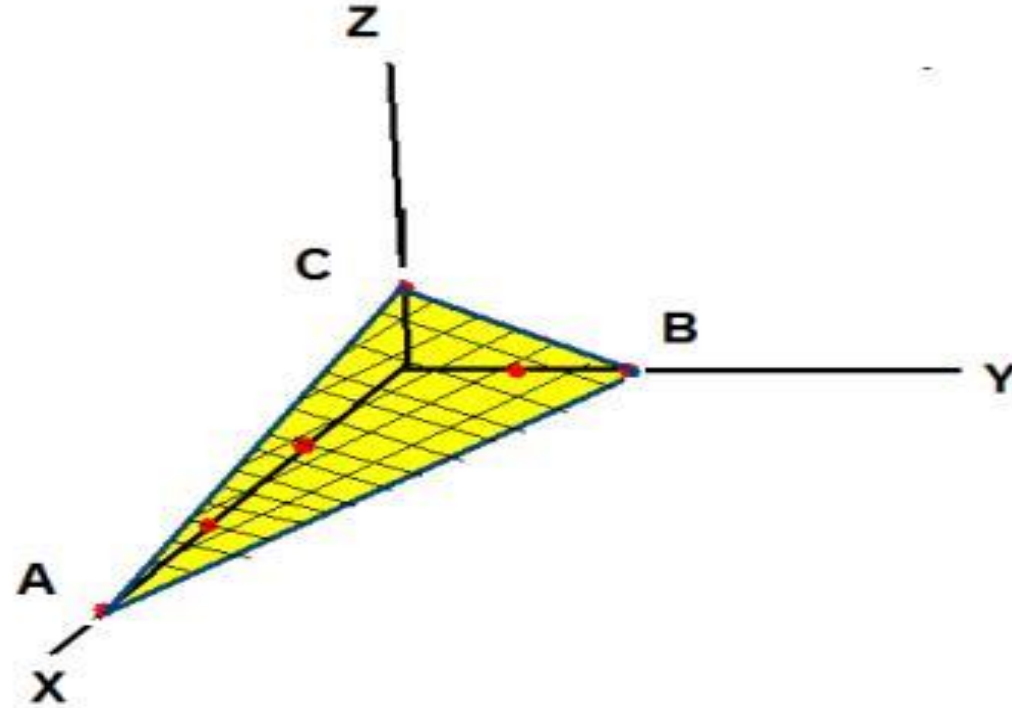

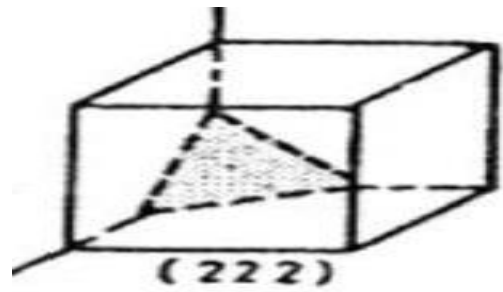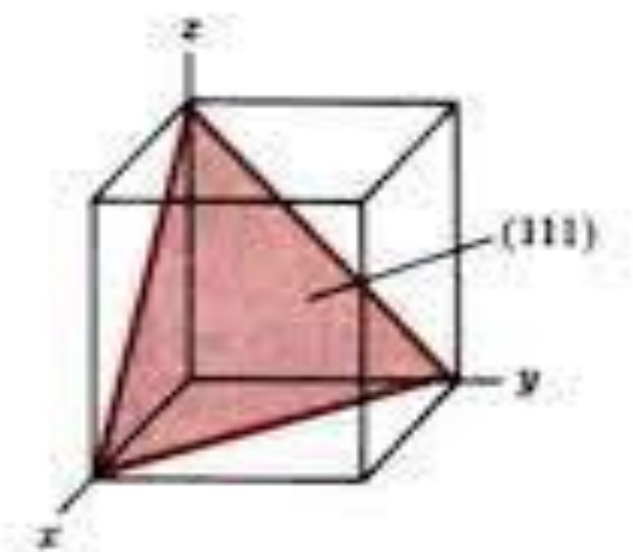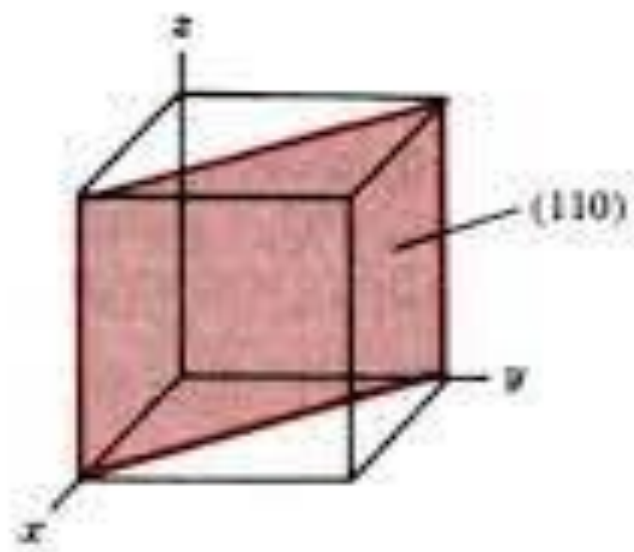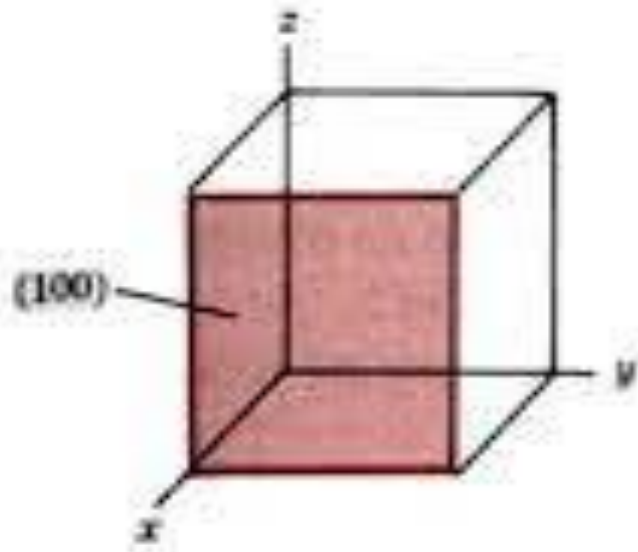

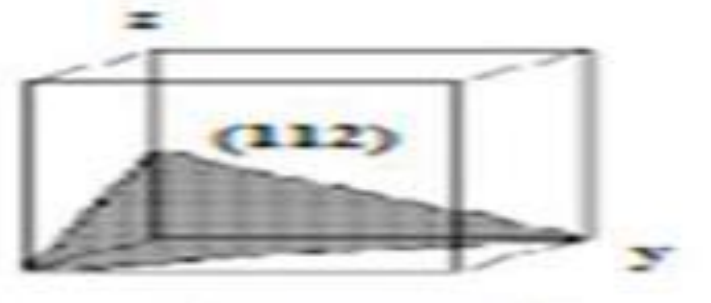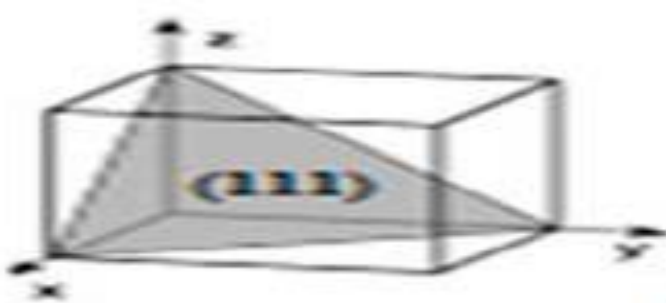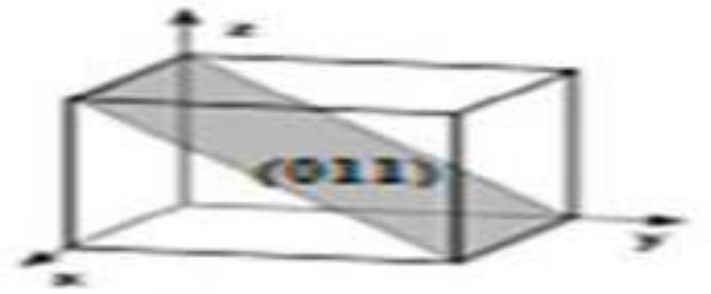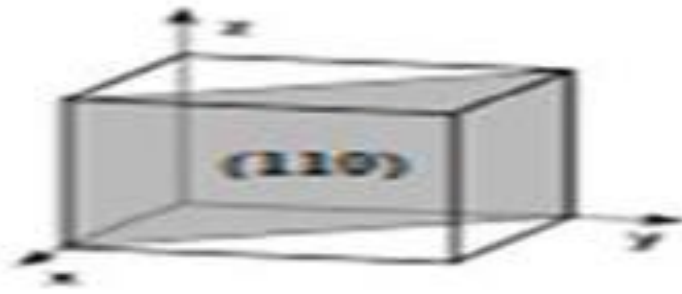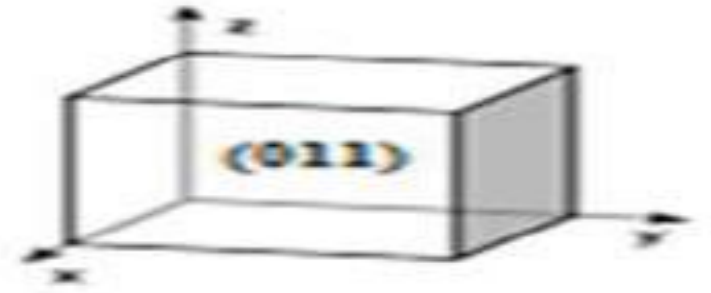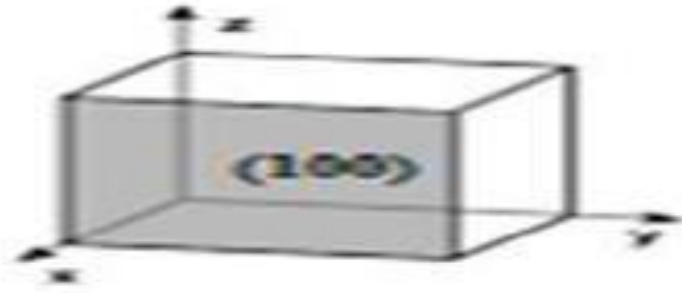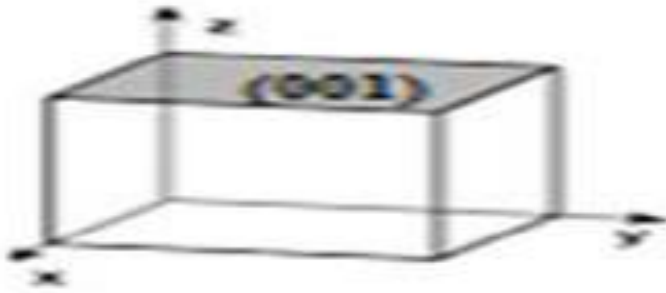


اتجاهات المستويات البلورية

الاتجاه بالتحرك من نقطة x بما عملية تحديد الاتجاهات تبدو ابسط من المستويات حيث تحتاج الى مقلوبات القيم ويتم تحديد الاصل (دون ان نحتاج لرفع القلم عن الورقه) على المحور y بما يساويه ثم من هذه النقطة نتحرك باتجاه المحور z على المحور z . ثم نرسم متجه من نقطة الاصل يمس اخر نقطه.

لتحديد اتجاه المستويات في البلورة نستخدم ثلاث معاملات

h, k, l توضع بين قوسين مربعين $[h k l]$

فعلى سبيل المثال , اتجاه المستوي (111) يعبر عنه بالمتجه $[111]$.

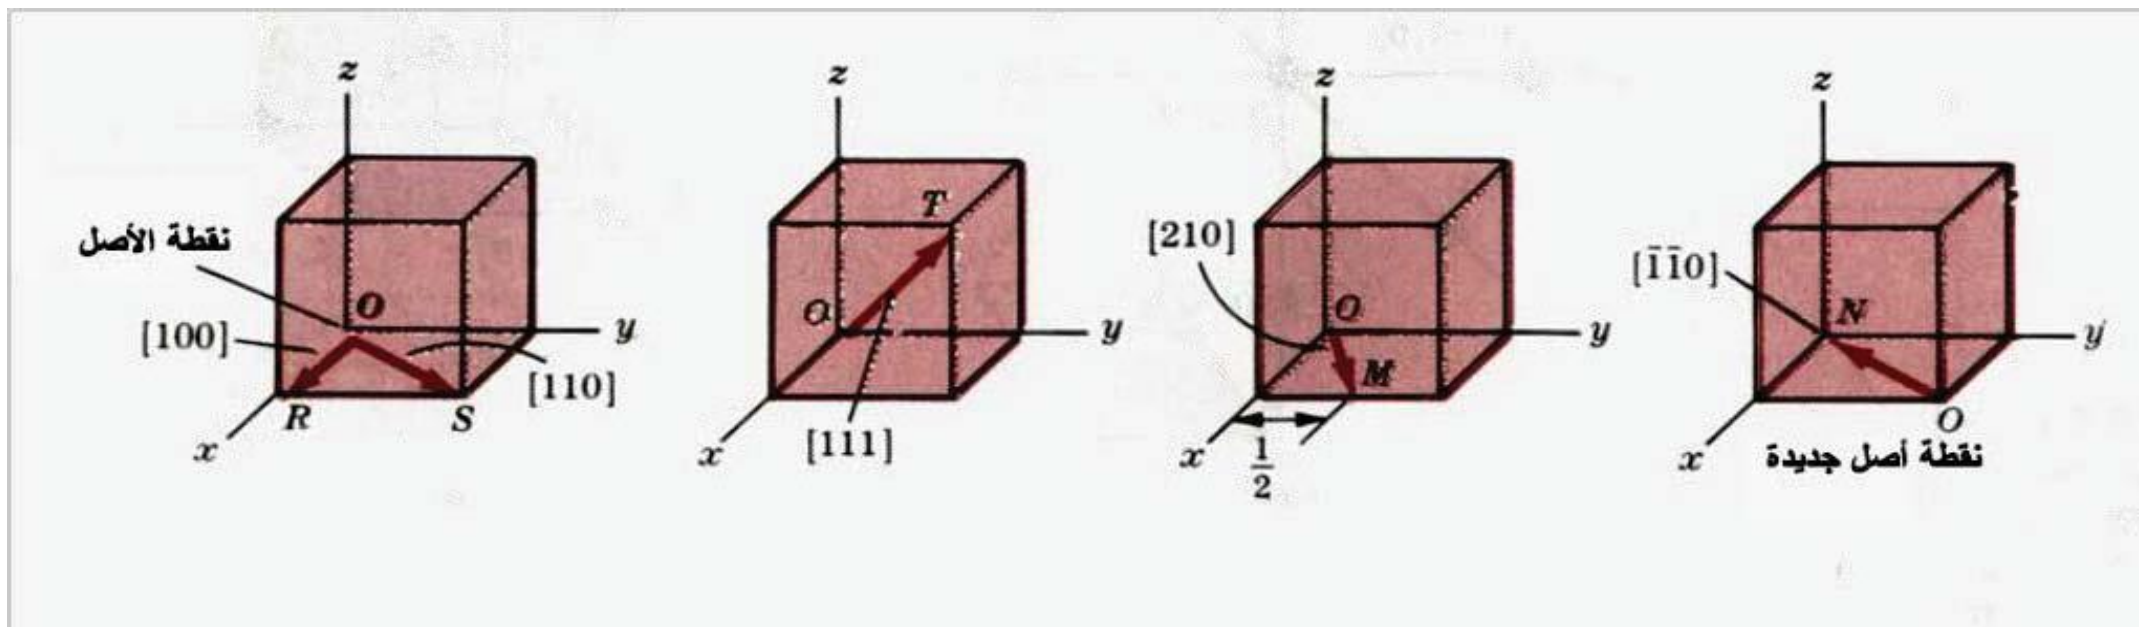

امثلة للمتجهات

ظاهرة التآصل Allotropic

Allotropic Pure Iron الحديد النقي نفسه يتواجد بأكثر من شكل فيزيائي وتسمى هذه الحالة, التحول لتأصلي

في درجة حرارة الغرفة تكون البنية البلورية للحديد النقي هي مكعب متمركز الجسم

Body-Centered Cubic (BCC) ويسمى α -Fe يفقد خواصه المغناطيسية عند $770\text{ }^{\circ}\text{C}$


دون ان يغير بنيته البلورية . يبقى الحديد مستقراً لغاية $910\text{ }^{\circ}\text{C}$ ثم يتحول بين (910- 1390)

الى مكعب متمركزالوجه Face-Centered Cubic (FCC), ويسمى γ - Fe

هو فولاذ غير مغناطيسي الى حد كبير عند تخطي $1390\text{ }^{\circ}\text{C}$ يتحول مرة اخرى الى مكعب متمركز الجسم

Bcc يسمى δ - Ferrite او δ - Fe (دلتا فرايت) .

عند تبريد الحديد من درجة الانجماد تحدث نقاط توقف . او تسمى النقاط الحرجة
Critical Point . ناتجة عن انبعاث الحرارة الكامنة .

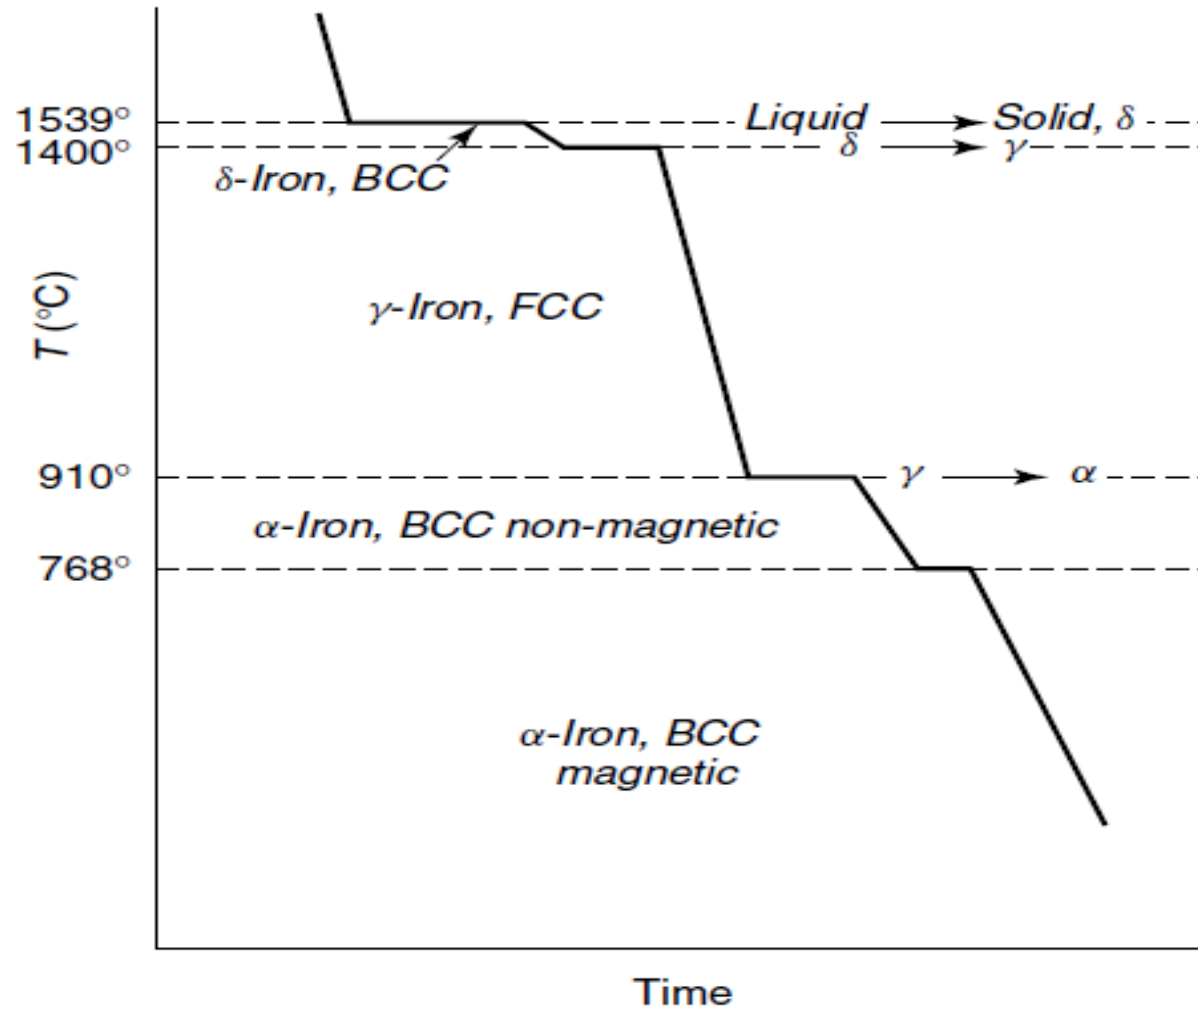

ظاهرة التآصل

الاختبار القبلي

اجب عن الاسئلة التاليه :-

س) اسب معامل الاكتظاظ الذري في نظام :-

FCC , BCC , SC

س) ارسم المستويات البلوريه التاليه حسب معاملات ميلر :-

(100) , (101) , (110) , (123) , (111)

الاصداد الانفعالي strain Hardening

هو إحدى طرق تقوية المعادن بواسطة التشوه اللدن ويحدث هذا النوع من التقوية بسبب حركة الانخلاعات خلال البلورة و أي نوع في المعادن التي لها درجة انصهار عالية من المعادن والسبائك التي يتم تقويتها باستخدام هذه الطريقة . يمكن ان يعزى الاصداد الانفعالي في المعادن الى وجود الحواجز Barriers والاعاقات للحركة الحرة للانخلاعات , فالذرات البينية والاستبدالية والترسبات ومجال الانفعال والحدود البلورية جميعا تعيق حركة الانخلاءه , والانخلاعات تبدأ بمنع حركة احدها الاخرى مما يسبب زيادة كثافة الانخلاعات مع التشوه اللدن .

$$C.W\%=(A_0-A_d/A_0) \times 100$$

A_0 مساحة المقطع العرضي الاصلية

A_d المساحة بعد التشوه Deformation

$C.W\%$ نسبة التشكيل على البارد

تأثيرات الاصلاد الانفعالي :-

1. مقاومة الخضوع تزداد
2. مقاومة الشد تزداد
3. المطيلية تقل
4. المعدن يصبح اكثر هشاشة

التشوه اللدن يؤدي الى زيادة كثافة الانخلاعات ويؤدي الى تغيير ترتيب الحجم الحبيبي للذرات وهذا يؤدي الى خزن طاقة في النظام في الحدود البلورية ومجال انفعال الانخلاعات وعند ازالة الاجهاد المسلط فإن معظم الانخلاعات والتشوه الحبيبي وطاقة الانفعال المصاحبة سوف تبقى والرجوع الى حالة المعدن قبل مرحلة التشكيل .

Cold –working of metals تشكيل على البارد



يعرف التشكيل على البارد بأنه التشكيل الذي يتم عند درجات حرارة اقل من درجة حرارة اعادة التبلور للمعدن , مثل عملية سحب الاسلاك والدرفلة. ان تأثير التشكيل على البارد يحطم البنية الشبكية ذات المستويات البلورية المنتظمة والتي يتم فيها التشويه اللدن بسهولة لهذا فأن المعدن يزداد صلادة وتقل المطيلية المميزة.

وهي الطريقة الوحيدة المستخدمة لزيادة صلادة المعادن النقية وكثير من

السبائك اللاحديدية Non-Ferrous Alloys

من مزايا التشكيل على البارد (cold working) عن التشكيل على الساخن هي (Hot-working) :-

- 1 - سيطرة اكثر دقة على الابعاد.
- 2 - يكون الناتج اكثر بريقا ولمعانا
- 3 - تحسن قيمة نقطة الخضوع والصلادة وكذلك قابلية التشغيل بالمكائن - yield point

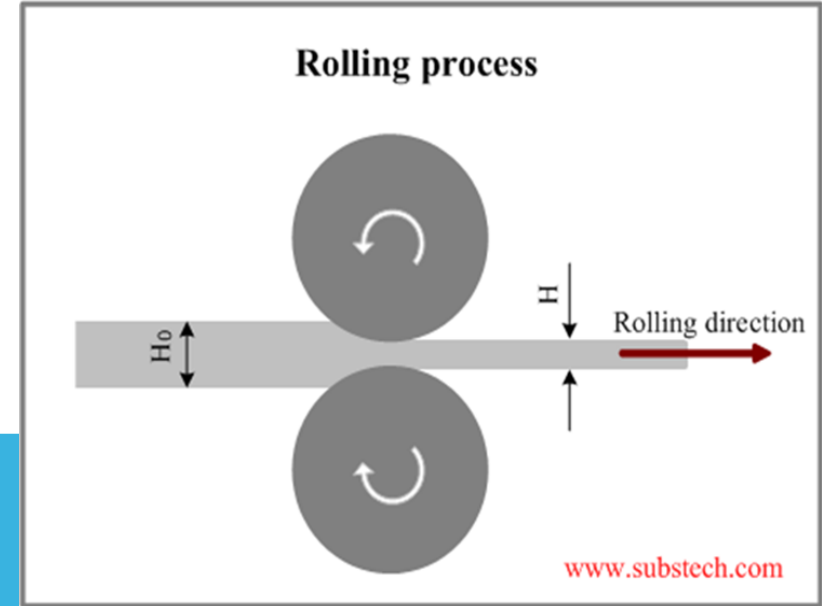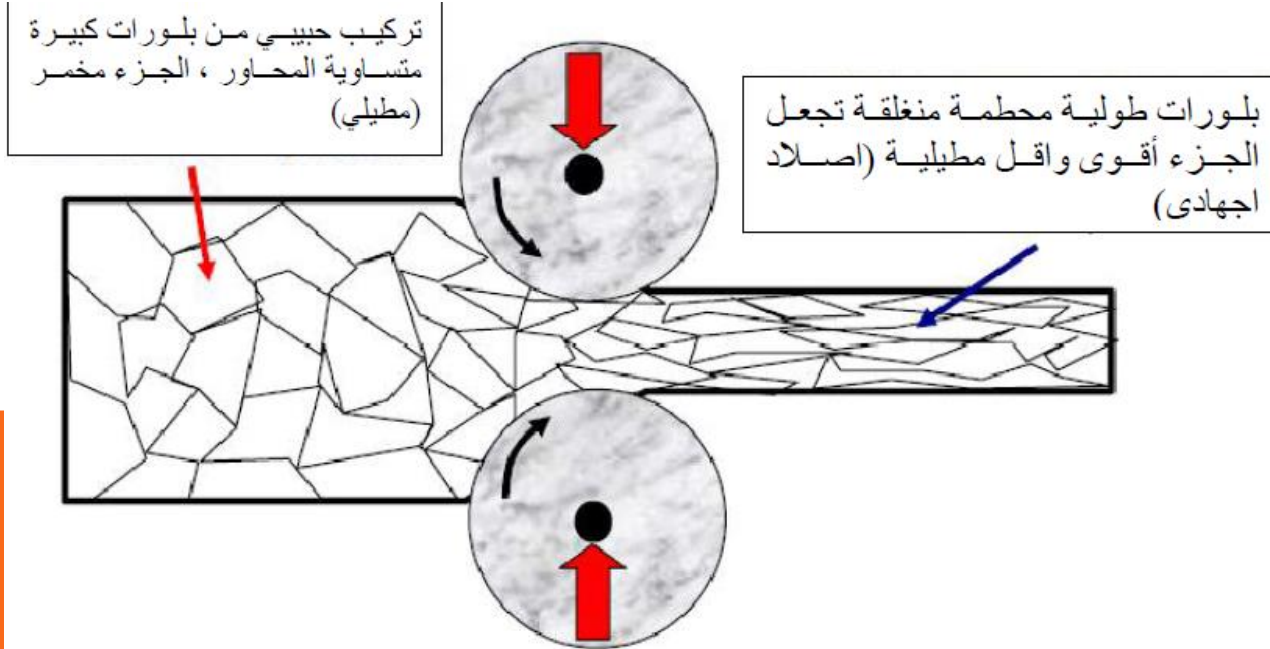

Scheme of rolling process is shown in the picture

تخمير المعادن المشكّلة على البارد : (Annealing of cold –worked metals)-

قبل الاستمرار بعمليات التشكيل (Forming) المختلفة مثل الكبس أو السحب (Deep Drawing) على المعادن المشكّلة على البارد يصبح تليين المواد ضروريا ويتم ذلك بواسطة عملية التخمير (Annealing).

والتي تتضمن تسخين المعدن حيث تحدث التغيرات التالية :-

1. إزالة الجهود الداخلية (الاستعادة) (Recovery)

2. إعادة البلورة (Recrystallization)

3 . Grain Growth نمو الحبيبات (النمو الحبيبي)

1 - ازالة الاجهادات الداخلية (الاستعادة) :

عند تسخين المعدن الى درجات الحرارة الواطئة نسبيا والتي تعتمد على نوع المعدن او السبيكة , تزال الاجهادات الداخلية الناتجة من التشكيل على البارد ولكن تبقى الخواص الميكانيكية بدون اي تغير ملحوظ أي تبقى الصلادة ومقاومة الشد مرتفعة والمطيلية كذلك ولكن تبقى الحبيبات مشوهة. ان عملية التخمير لازالة الجهود الداخلية تعتبر ضرورية Stress corrosion cracking لتجنب حدوث التآكل الاجهادي اثناء الخدمة .

2 - اعادة التبلور Recrystallization

عند بلوغ درجة حرارية معينة تحل حبيبات مزلعة جديدة محل الحبيبات المشوهة ويحدث التليين وتعرف هذه الظاهرة بأعادة التبلور .سوف نلاحظ تغييرا جذريا في البنية البلورية للمعدن المشكل على البارد حيث نلاحظ بلورات جديدة تتكون بشكل رئيسي على حدود الحبيبات المشوهة بالتشكيل او في الاماكن المشبعة بالاجهادات .وبصوره عامه فان البنية البلورية الناتجه بعد اعادة التبلور لها نفس البنية التي كانت في المعدن قبل التشكيل على البارد وبناءا على ذلك فان الخواص الميكانيكية والفيزيائية تكون متشابهة .

ان درجة حرارة تخمير معدن معين او سبيكه تعتمد

على العوامل التاليه:-

أ- معدل التشكيل على البارد المسبق .

ب- اضافة عناصر اخرى

ج- زمن التخمير

3 - نمو الحبيبات Grain Growth :-

عند الاستمرار في رفع درجة حراره التخمير فان الحبيبات المتكونه حديثا تبدأ بالنمو
حجما وهذه الحبيبات الحديثه التكوين والمتحرره من الاجهاد تنمو بواسطه امتصاص
الحبيبات الاقل استقرارا منها .

وهناك عوامل تتحكم في نمو الحبيبات :-

- A. درجة حرارة التلدين كلما زادت الدرجة كلما يكبر حجم الحبيبات ويكون النمو الحبيبي سريع
- B. درجة التشكيل على البارد المسبقه كلما ازدادت كمية التشكيل على البارد كلما صغر الحجم الحبيبي .
- C. نقاوة المعدن وجود الشوائب يعيق نمو الحبيبات purity of metal .

التشكيل على الساخن Hot working -:

يتميز التشكيل على الساخن (Hot working) عن التشكيل على البارد (cold working) في ان الاول يتم في درجة حرارة اعلى من درجة حرارة اعادة التبلور وفي هذه العملية يحدث التشوه اللدن واعدادة التبلور في وقت واحد بحيث ان معدل التليين Softening يكون اكبر من معدل الاصلاد بالتشكيل Work-Hardening.

ان العامل المهم في عملية التشكيل على الساخن هو درجة حرارة الانجاز (Finishing Temperature) حيث ان التشكيل على الساخن يجب ان ينجز في درجة حرارة هي فوق درجة حرارة اعادة التبلور مباشرة بحيث يمكن الحصول على حجم حبيبي صغير . اذا كانت الدرجة الحرارية اعلى بكثير من درجة حرارة اعادة التبلور فأن نمو في حجم الحبيبات قد يحصل عند هذه الدرجة الحرارية . اما اذا كانت هذه الدرجة الحرارية اقل من درجة حرارة اعادة التبلور فأن المعدن يتصلد بالتشكيل (Work Hardening) .

ان الطاقة اللازمة لتشكيل المعادن في درجات الحرارة العالية هي اقل بكثير مما هي عليه في درجات الحرارة الواطئه ,نظراً لان المعدن يكون اكثر ليونة ولدونة . فأن عملية التشكيل على الساخن هي اكثر اقتصادية من عملية التشكيل على البارد . .

ان سطح المنتج بطريقة التشكيل على الساخن يكون غير جيد بسبب الاكسدة لذلك فان الابعاد لا يمكن السيطرة عليها بدقة لذلك دائماً نحتاج الى تنظيف السطح بماده كيمياوية للتخلص من طبقة الاوكسيد وكذلك تكون عملية التشكيل على البارد كمرحلة اخيرة ضرورية للحصول على دقة الابعاد للمنتج .

الاختبار البعدي

س1) اذكر السبب لما يأتي:-

(A) الاصلاد الانفعالي في المعادن.

(B) عملية التخمير لازالة الجهود الداخلية تعتبر ضرورية.

(C) عملية التشكيل على الساخن هي اكثر اقتصادية من عملية التشكيل على البارد

(D) الطاقة اللازمة لتشكيل المعادن في درجات الحرارة العالية هي اقل بكثير مما هي عليه في درجات الحرارة الواطئه.

س2) اذكر العوامل التي تعتمد درجة حرارة تخمير معدن معين او سبيكه

س3) ماهي العوامل تتحكم في نمو الحبيبات.



منحني الاجهاد - الانفعال

يتم دراسة منحني الاجهاد – انفعال من اختبار الشد هو الاختبار الذي يتم فيه تسليط حمل شد متزايد على العينة التي تم تحضيرها مسبقا بناءا على مواصفات قياسية معينة , وذلك بمسك طرفيها بمعدات خاصة و تسليط الحمل بشكل محوري, و بذلك يزداد طول العينة

ان اختبار الشد و الانضغاط هي اكثر الاختبارات شيوعا و بساطة, و المعلومات التي يتم حصول عليها من هذه الاختبارات ذات اهمية خاصة للمصمم .

تجهز عينة الاختبار في الشد بأشكال مختلفة و يكون مقطعها إما دائري أو مستطيلاً, تفضل العينة ذات المقطع المستدير. كما في الشكل التالي :-

عينة الاختبار

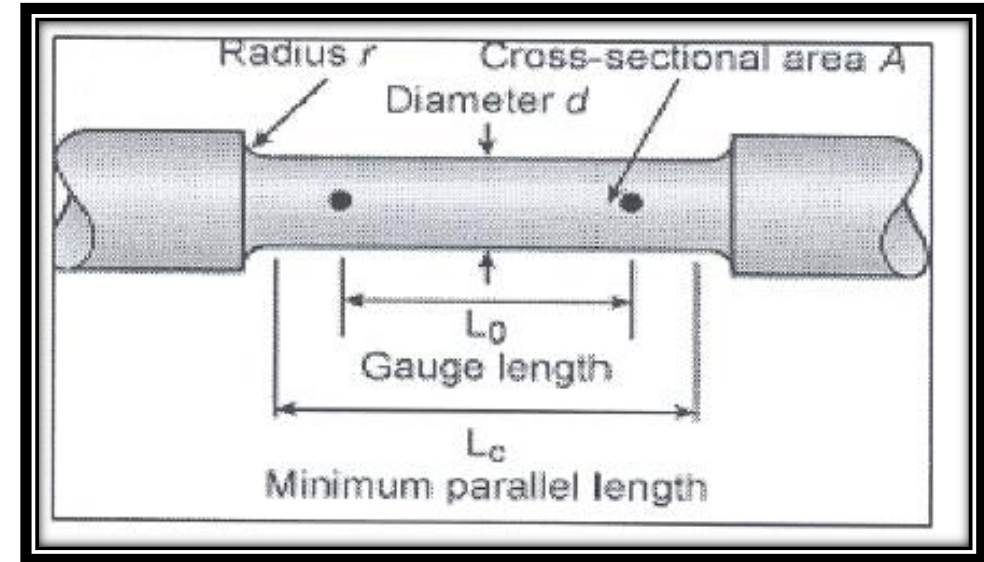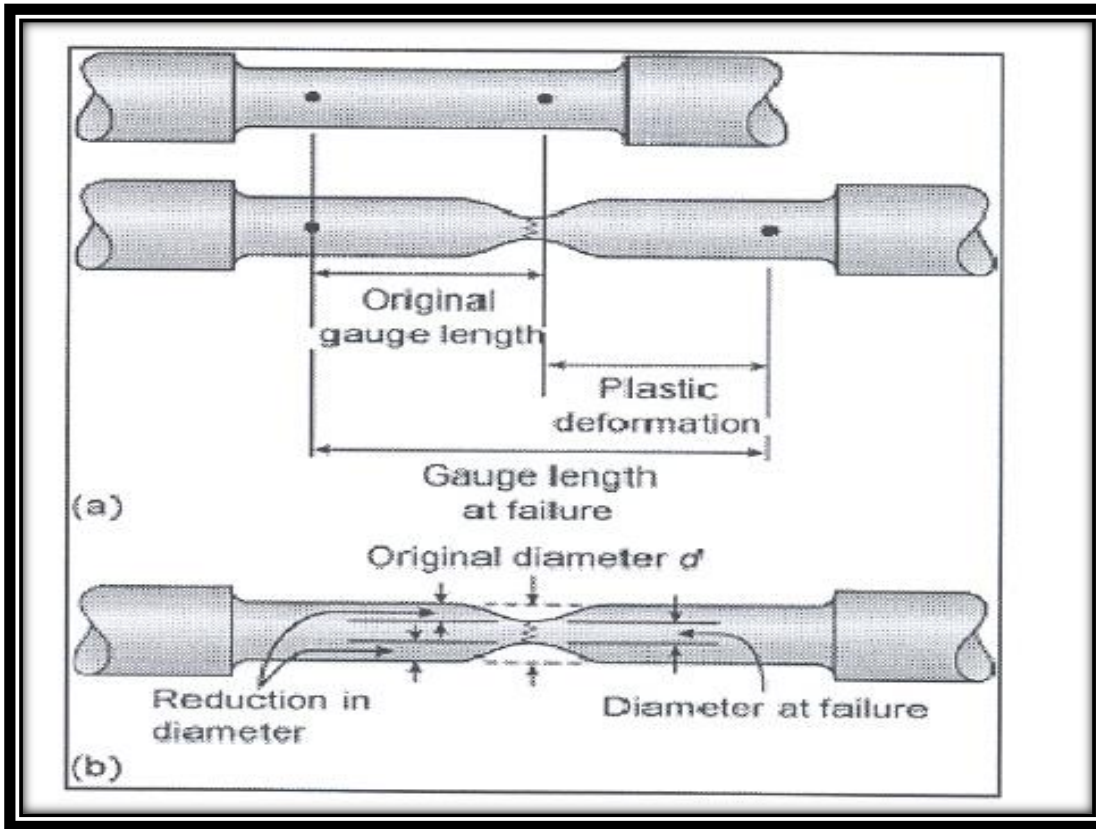


منحنيات الاجهاد - الانفعال

1- Materials Ductile المواد المطيلية

حيث يمكن ان يقسم المنحني الى :

(أ) منطقة المرنة :- هي تعود المادة الى ابعادها الاصلية بعد رفع الحمل عنها. وفيها حد المرنة ويتم حساب معامل المرونة (معامل يونك) في هذه المنطقة فقط (منطقة حد التناسب). و خاصية المادة لمقاومة التشوه وهي قيمة ثابتة ويمكن أستخراجها من ميل الخط

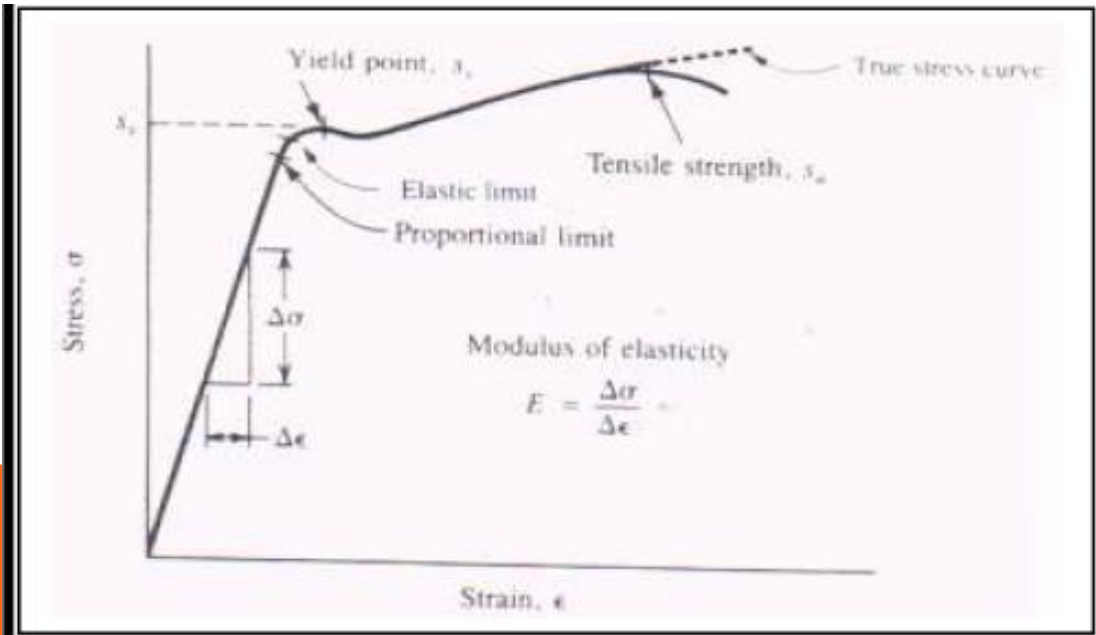

$$E = \frac{\text{stress}}{\text{strain}} = \frac{\sigma}{\epsilon} \quad \text{معامل المرونة (E)}$$

$$\text{Stress} = \frac{\text{Load}}{\text{area}} = \frac{P}{A} \quad \text{الاجهاد stress } (\sigma)$$

حيث :-

(ϵ) الانفعال , (p) الحمل ,
(A) مساحة المقطع

ب) - مقاومة الخضوع: وهو الاجهاد الذي تبدأ عنده عملية التشوه اللدن بمعنى ان المادة لا تعود الى ابعادها الاصلية حتى بعد رفع الحمل عنها. (بداية اللدونة) هذه المنطقة تسمى منطقة التقسية بالانفعال Strain hardening region .

ج) - الاجهاد الاقصى Ultimate Strength :- هو اقصى اجهاد يمكن تحمله المادة.

د) - نقطة الانهيار : وهي نقطة التي تفشل (تنكسر) عندها المادة وذلك بعد ان تصل اقصى انفعال ممكن وتكون قيمة الاجهاد عنده اقل بقليل من الاجهاد الاقصى . هذه المنطقه تسمى منطقته حدوث الرقبه (التخصر)

Ductility المطيلية :-

بأنها قابلية المادة على التشكيل اللدن تحت تأثير اجهادات شد بدون حدوث فشل , وهي الانفعال الهندسي عند الكسر وعادة ما يسمى بالاستطالة وانخفاض المساحة عند الكسر, اي مقدار النقصان في مساحة المقطع. وتحسب باحدى الطريقتين:-
اما :-


الطول النهائي - الطول الاصلي / الطول الاصلي * (100) % Elongation = % الاستطالة النسبية

او:-

= Reduction in Area % نسبة التناقص في مساحة المقطع
(مساحة المقطع الاصلي - مساحة المقطع النهائي) / مساحة المقطع الاصلي * 100 %

اما المواد الهشة فلا يحدث فيها اي تشويه لدن قبل الفشل او الكسر.



$$ductility = \frac{L_f - L_o}{L_o} \times 100\% \quad (1)$$

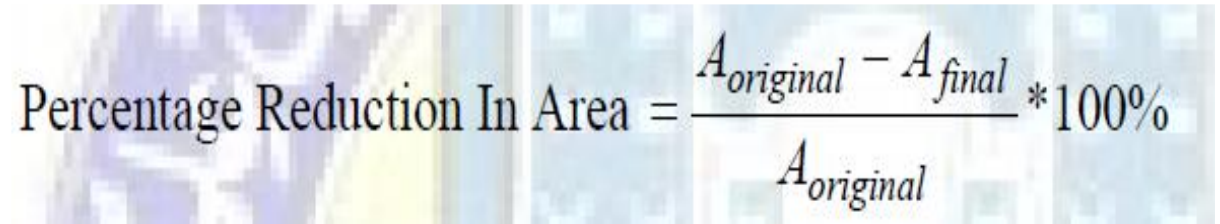
$$\text{Percentage Reduction In Area} = \frac{A_{original} - A_{final}}{A_{original}} * 100\% \quad (2)$$


(Final Length) الطول النهائي = L

(Original Length) الطول الأصلي = L

وكلا الطريقتين يتم الحصول عليها بعد الكسر عن طريق وضع جزئي العينه معا مره اخرى واخذ قياسات (L , A).

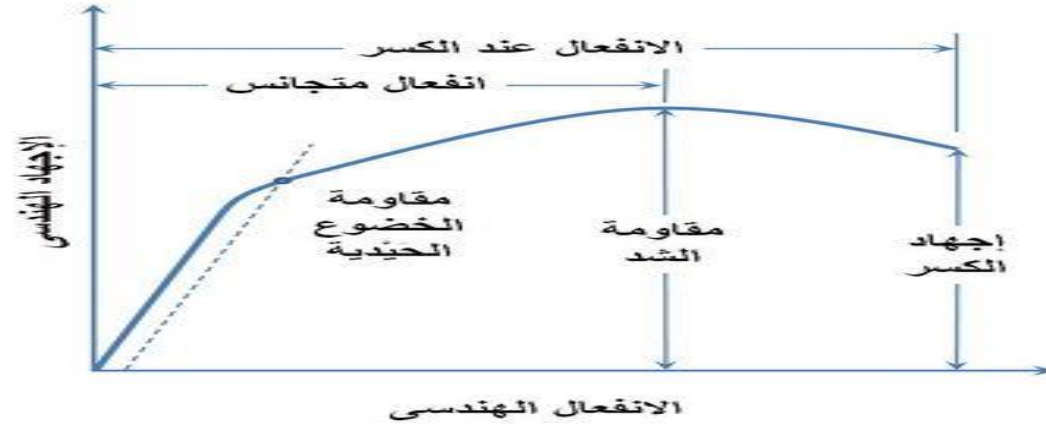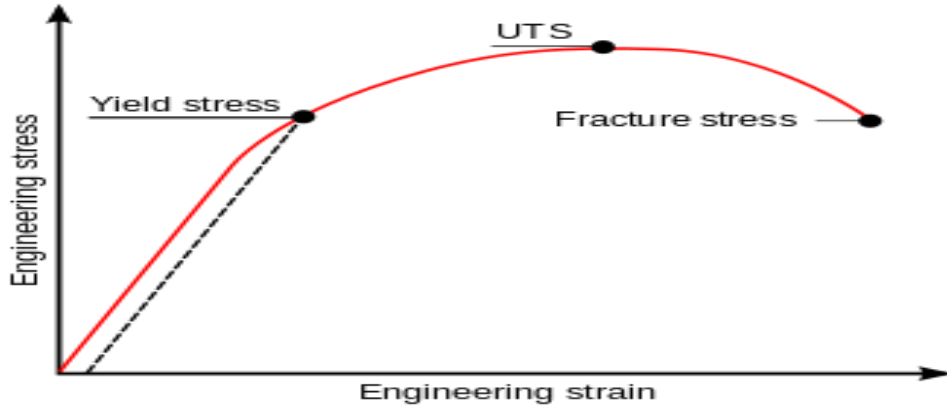


منحنيات المواد المطيلية

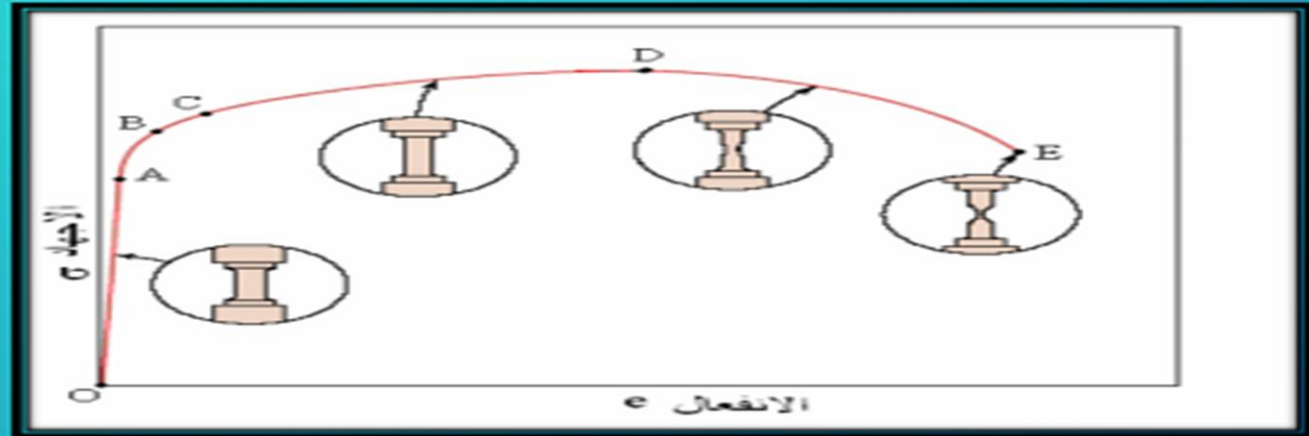


منحنى الإجهاد و الانفعال لمعدن مطيل مبينا شكل العينه عند فترات مختلفه من الشد

Brittle Material-2 (المواد القصفة) (الهشه)

هذه المواد ليس لها نقطة خضوع ولا تقبل الاستطالة كثيرا. تحدد نقطة الخضوع لهذه المواد بأخذ 0.2 % من الطول الاصلي للعينه نحدد هذه القيمة على محور الاستطالة ، من هذه النقطة نرسم خط يوازي خط المرونة أي منطقة الخط المستقيم من منحنى الشد ، يتقاطع المستقيم مع المنحني ، نقطة التقاطع هذه تسقط على خط الاجهاد وبهذا نحصل على نقطة الخضوع او اجهاد الخضوع (اجهاد الصمود) للمعدن الهشه.

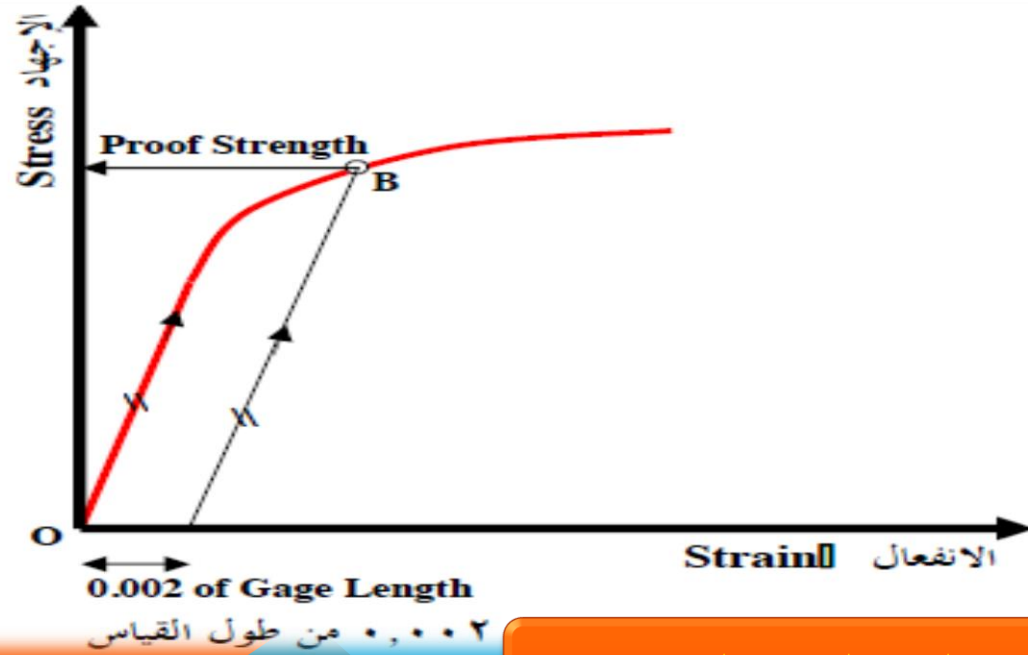

المواد الهشه (القصفه)

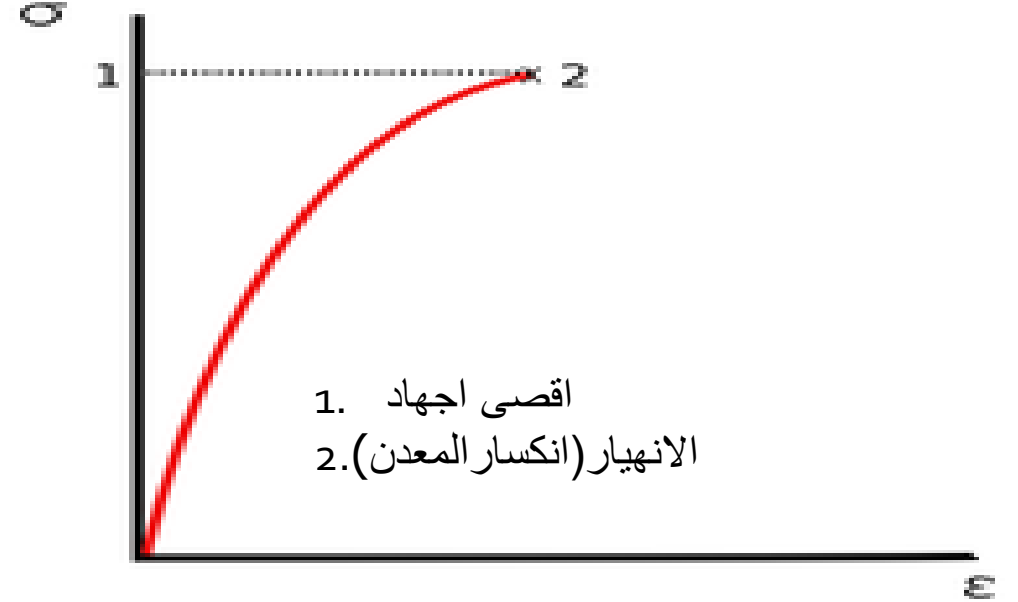

منحنى المواد الهشه

الكسور في المعادن Fractures

هو انفصال موضعي لجسم او مادة الى قطعتين او اكثر تحت تأثير الاجهاد. وتستخدم كلمة كسور في عدة ميادين مثل كسر عظام المخلوقات الحية او البلورات او المواد البلورية مثل الاحجار الكريمة او الفلزات . وقد تنكسر المواد البلورية احيانا دون ان ينفصل الجسم الى قطعتين او اكثر .

يتم تقسيم الكسور الى نوعين اساسيين :-

1- كسر على حدود البلورات

هذا النوع من الكسر سهل التعرف عليه وتحديد نوعه حيث يكون الكسر في حدود الحبيبات ويظهر الكسر كأنه ذو ابعاد ثلاثة , وفيها يوضح تحديد شكل الحبيبات .ويرتبط الكسر على حدود البلورات لانه غالبا من النوع القصيف حيث يحدث الكسر بدون اي تشكيل اللدن .يتميز بتفرعه ونموه في عدة اتجاهات في نفس الوقت ويمكن ان يكون كسر حدود البلورات من النوع المطيل (حيث يحدث تشكيل مرن للمادة قبل كسرها)واهم ملامح الكسر في هذه الحالة وجود هزوم ناعمة على حدود الحبيبات نتيجة النمو المطيل واتصال الفجوات الصغيرة معا , ويمكن القول ان هذا الكسر يكون ناتجا من الزحف عند درجات الحرارة العالية.

2 - كسر داخل الحبيبات

وهو يمثل النوع الثاني من الكسر وفيه يمر الكسر بداخل الحبيبات ويكون سطح الكسر مستوي او مخروطي ولا تظهر حدود الحبيبات كما في النوع السابق. ويمكن تقسيم الكسر داخل الحبيبات الى :-

1- الكسر المطيلي :-


يتميز بنسبة كبيرة من التشكل اللدن ويحد الكسر البسيط في مراحل التشكيل اللدن حيث يتم انفصال تام .شكل سطح القطع يكون ذو نسيج ليفي هو تشوه لدن ممتد يحدث قبل الانكسار . الكثير من المعادن المطيلية وخصوصا المواد عالية النقاوة , يمكن ان تتحمل تشوه كبيرا جدا .

2- الكسر القصيف:- لا يحدث اي تشوه لدن مميز قبل الكسر .ويمكن للكسر في المواد البلورية القصفة ان يحدث بالانفلاق كنتيجة لاجهاد الشد المؤثر عموديا على المستويات البلورية . بينما في المواد الصلبة غير البلورية فان نقص البنية البلورية يؤدي الى تصدعات تكون عمودية على اتجاه الشد المطبق 100% قبل الانكسار

تحول الكسر من الكسر المطيلي الى الكسر القصف:-


إن ظاهرة التحول من المطيلية إلى التقصفية تحصل عند درجات الحرارة الواطئة لأن اجهاد الخضوع يقل بزيادة درجة الحرارة بينما يبقى اجهاد الكسر ثابتاً . هناك درجة حرارة خاصة تتحول عندها المادة من الصفة المطيلية إلى الصفة التقصفيه. وتسمى حرارة التحول

عندما تكون هذه الدرجة أقل من درجة الحرارة التي يعمل بها الجزء الميكانيكي لا يكون هناك احتمال حدوث كسر تقصفي.

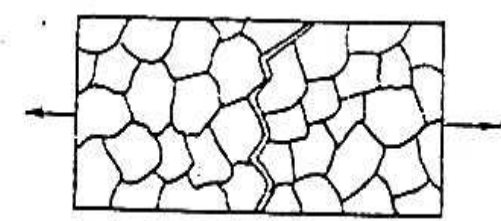


inter - Crystalline Fracture

Effect of elevated temperature
impurities at crystal boundaries,
corrosion

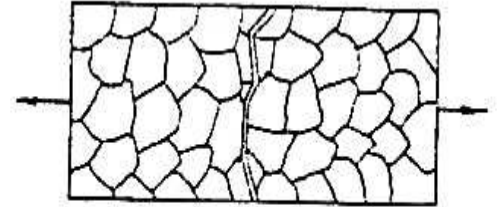

Trans - Crystalline Cleavage Fracture

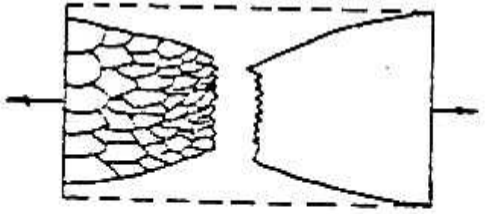

Trans - Crystalline Ductile Fracture



انكسار قصف (هش)



الانكسار المطليبي .

رسم تخطيطي يبين أساليب الكسر، الكسر بين حدود الحبيبات والكسر الانشقاقي عبر الحبيبات

الاختبار القبلي

- س1 (عرف منطقة المرونه في منحنى الاجهاد - الانفعال , كيف يمكن حساب خاصية الماده ؟
- س2 (كيف يمكن حساب النقصان في مساحة المقطع لعينه اجري عليها اختبار شد؟
- س3) عدد انواع الكسور ,وماهو الفرق بينهم؟
- س4) كيف يتم تحول الكسر من المطيلي الى الهش؟

الكلال Fatigue

(الكلال) , حد الكلال , منحني الكلال :-

هو فشل يصيب المواد المعدنية نتيجة تعرضها لاجهادات تردديه او تكراريه او تذبذبيه (تتعرض لفشل كهذا الجسور والطائرات وجزء المكنات ومعدات كثيره اخرى). ليس من الضروره ان يفشل المعدن المعرض للكلال كله, اذ قد يحدث فشل للاجزاء التي يبلغ فيها الاجهاد قيمه قصوى عند السطح.

تفاصيل كسر الكلال:-


يتصف سطح كسر الكلال بوجود منطقتين:-

الجزء الاول ناعم Smooth متغير لونه وتعلوه علامات تموج تشبه العلامات التي تتركها موجات الماء التي تضرب الشاطئ الرملّي هذه العلامات تؤشر زحف الشق تدريجيا من موقع او اكثر من مراكز تركيز الاجهادات ويبدأ شق صغير جدا بالظهور والنمو حتى يصل الى مقدار معين تبدا بعدها منطقة **الجزء الثاني** بقية سطح كسر الكلال فهي اما بلوريه او ليفية المظهر تشير الى التمزق النهائي للعينه لعدم قدرة الجزء المتبقي منها على تحمل الاجهاد الترددي المسلط عليها.

حد الكتل (الكلال) :- والذي يعرف بأنه اكبر اجهاد تستطيع العينه تحمله عندما يكرر تسليط الحمل عدداً معيناً من المرات دون ان تنكسر .

ويجرى هذا الإختبار على عدد من العينات المتشابهة والتي يناسب شكلها ماكنة الإختبار ويتم الآتي:-

- 1- تعرض العينة الأولى لإجهاد متكرر كبير وتعين عدد الدورات التي تكسرها.
- 2- تعرض العينة الثانية لإجهاد متكرر أقل من إجهاد العينة الأولى ويعين عدد الدورات التي تكسرها والذي يكون أكبر من العدد الذي كسر العينة الأولى.
- 3- يُكرر نفس العمل مع باقى العينات الأخرى وفى كل مرة يقلل قيمة الإجهاد المتكرر وتُعين عدد الدورات اللازمة لكسر العينة.
- 4- نرسم العلاقة (S-N) بين الإجهاد وعدد الدورات .

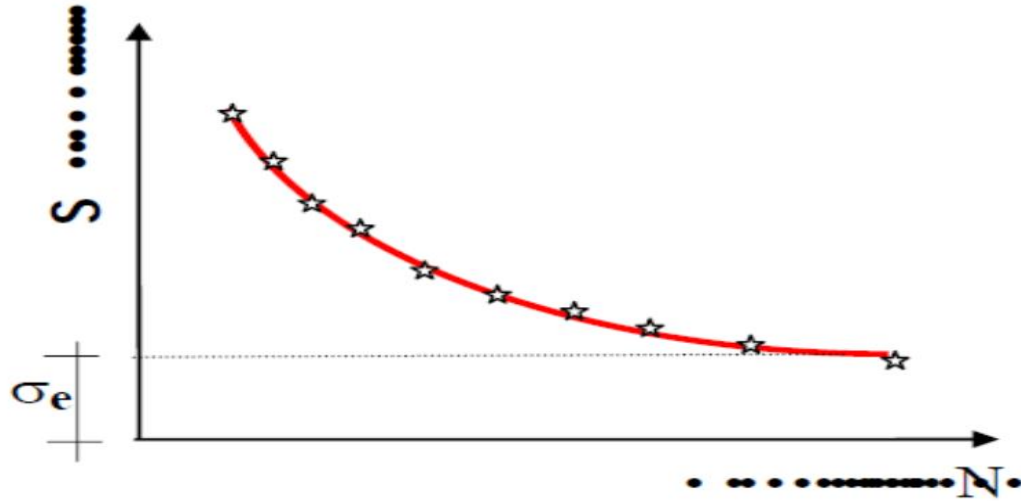

حيث ان :-
عدد الدورات هو N
S الاجهاد

الزحف , حد الزحف , منحني الزحف

الزحف Creep

الزحف Creep يمثل وصف التشويه اللدن الذي يحدث ببطئ بسبب تأثير احمال خارجيه لفته زمنية طويله, يحدث عادة في درجات حراريه مرتفعه , الزحف يحدث بتأثير حمل ثابت لكن التغيير في مساحة مقطع العينه مع الزمن ضئيل, لذا مما لاشك فيه ان الاستخدام بدرجات الحراره العاليه يرافقه تدني في الخواص الميكانيكيه والكيميائويه , وبصوره عامه تقل مقاومة المعدن للزحف بارتفاع درجة الحراره . يحدث تأثير الزحف عند تصميم التوربينات الغازية والحرارية ، وأي جزء يعمل تحت ضغط عند درجات الحرارة العاليه.

الطريقه الشائعه لاختبار الزحف creep test تتم بتعريض عينه الاختبار الى اجهاد شدي ثابت بدرجه حراره ثابتة.

العوامل المؤثرة على حد الكلال :-

- 1- وجود الشوائب
- 2- متوسط الاجهاد
- 3- الانهاء السطحي
- 4- التصميم وانجاز السطح
- 5- درجة الحرارة
- 6- البيئه (وسط الاستخدام)
- 7- الاجهادات المتبقية (Residual stresses).
- 8- الخشونة السطحية (Surface roughness).

ان اهم المواد المقاومة للكلال هي :-

- 1- صلب النيكل
- 2 - صلب النيكل-كروم
- 3- السبائك الفائقة



س1) بماذا يتصف سطح الكسر في الكلال.

س2) ماهي اهم المواد المقاومة للكلل.

الزحف , حد الزحف , منحني الزحف

الزحف Creep

الزحف Creep يمثل وصف التشويه اللدن الذي يحدث ببطئ بسبب تأثير احمال خارجيه لفترة زمنية طويله, يحدث عادة في درجات حراريه مرتفعه , الزحف يحدث بتأثير حمل ثابت لكن التغيير في مساحة مقطع العينه مع الزمن ضئيل, لذا مما لاشك فيه ان الاستخدام بدرجات الحراره العاليه يرافقه تدني في الخواص الميكانيكيه والكيميائويه , وبصوره عامه تقل مقاومة المعدن للزحف بارتفاع درجة الحراره . يحدث تأثير الزحف عند تصميم التوربينات الغازية والحرارية ، وأي جزء يعمل تحت ضغط عند درجات الحرارة العاليه.


الطريقه الشائعه لاختبار الزحف creep test تتم بتعريض عينه الاختبار الى اجهاد شدي ثابت بدرجه حراره ثابتة.

من هذا الاختبار نحصل على منحنى يحتوى ثلاث مناطق توضح عملية الزحف:

المنطقة الأولى: يحصل في هذه المرحلة تصليد انفعالي Strain hardening, ويكون معدل زيادة الانفعال عاليا في البدايه ثم ينخفض بعد ذلك بمرور الزمن.

المنطقة الثانية: تتميز هذه المرحلة بمعدل ثابت في زيادة الانفعال. ويكون لهذا المعدل اقل قيمة مقارنة ببقية المراحل هذه المرحلة تمثل الجزء الاهم في منحنى الزحف.

المنطقة الثالثة: ويحدث فيها زيادة في معدل الانفعال بصورة كبيرة حتى تحدث عملية الانهيار.

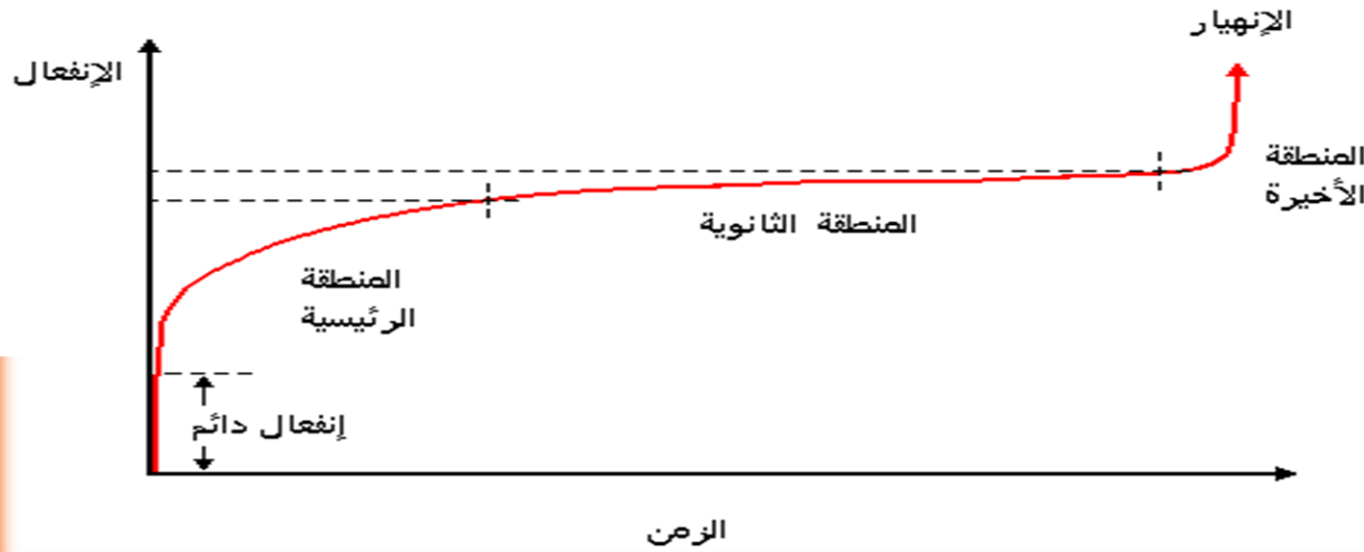

منحنى الزحف

اما منحني الزحف فيمثل العلاقة بين **مقدار الانفعال والزمن** وذلك بقياس مقدار الاستطالة والتي اصابته عدد من العينات ولفترة زمنية محددة حيث تمثل الزيادة بالانفعال مع مرور الزمن تأثير اجهادات مختلفة مقياسه ب نيوتن/ملم² .

حد الزحف :- هو اكبر اجهاد يمكن تسليطه في درجة حرارة معينة ولفترة معينة من الزمن بحيث لا يتعدى معدل الزحف عن قيمة معينة.

ان اهم السبائك المقاومة للزحف

السبائك التي تحتوي على اعاقه او عقبات حركة الانخلاعات مثل الدقائق الصغيره المبعثره التي يمكن ان تحدث بواسطة التصليد بالترسيب مثلا ، بحيث تكون هذه الدقائق مقاومه لدرجات الحراره التي يستخدم فيها المعدن اي لا تتجمع او تذوب في البنيه بارتفاع درجة الحراره .
او السبائك من نوع الصلب السبائكي الواطئ المحتوي على (0,5%) موليبدنوم وبعض العناصر الاخرى التي لها القابليه على تكوين كاربيدات مستقره .



س1) ماذا يعني ,الكلال ,الزحف .


س 2) ارسم منحنى يمثل :-

1 - العلاقة بين الاجهاد وعدد الدورات

2 -العلاقة بين الزمن والانفعال

المركب :- هو مادة تكونت من عنصرين أو أكثر , ذات نسب ثابتة , تحدد تركيبه بالتالي تحدد خواص هذا المركب.

الطور :- يعرف الطور بأنه جزء من المادة متجانس له خواصه الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية المميزة . مثال لذلك الثلج في الماء هما طوران لأنه يمكننا تمييز الماء عن الثلج رغم ان لهما نفس التركيب الكيميائي . الزيت والماء عند خلطهما والانتظار لفترة ليطفو الزيت فوق الماء ويمكن تمييزهما ولذلك فهما طوران .المثال الثالث هو (النسكافيه) القهوة بالحليب فهي طور واحد رغم احتوائها على عدة عناصر (قهوة -سكر -حليب -ماء) الا انها امتزجت مع بعضها بحيث لا يمكن تمييز هذه العناصر واصبحت طورا اسمه نسكافيه.

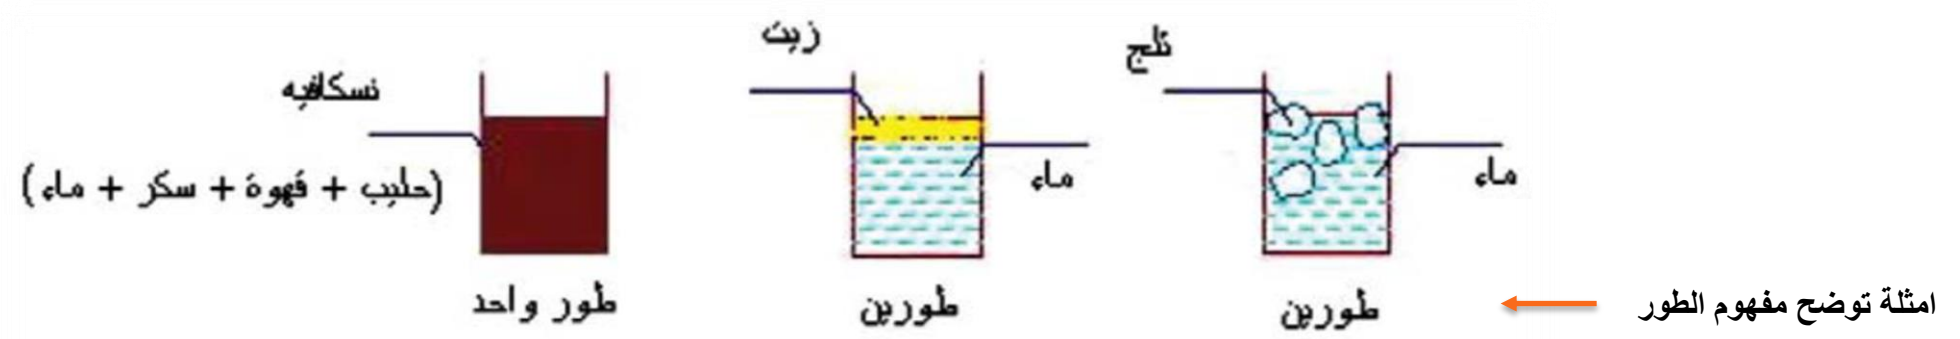

النظام: - هو جسم أو مجموعة من الأجسام المادية التي تتبادل الطاقة والمادة فيما بينها, أو مع الوسط المحيط بها وايضاً بأنه جسم من المادة معزول عن المحيط تماماً. تستعمل لفظة النظام لتعني سلسلة من السبائك لها نفس المكونات, على سبيل المثال فان نظام النحاس الخارصين يرمز الى كافة سبائك النحاس والخارصين المحتملة.

الخليط: - هو مادة مكونة من أكثر من طور هو يحتوي على مجموعة من الأجسام أقلها اثنين (قد يكون متجانس أو غير متجانس).

الاتزان (التوازن): هي الحالة التي لا يحدث فيها أي تفاعل بين الأطوار المتواجدة داخل المنظومة وان مجموع الأطوار المختلفة تبقى ثابتة.

مخطط الاتزان: -تستعمل مخططات الاتزان لتوضيح بعض التغيرات التي تتعرض لها المعادن عند تبريدها او تسخينها ببطء يمكن ان يشمل الانصهار والانجماد او بعض انواع المعاملات الحرارية التي تتعرض لها المعادن وهي مخططات لدرجة الحرارة مقابل التركيب الكيميائي.


الايوتكتك: - هو خليط من المركبات أو العناصر الكيميائية التي لها تركيب كيميائي يتجمد (يتصلب).

السبائك: عند خلط عنصرين أو أكثر مع بعضهما البعض على ان يكون احدهما معدناً وتسخين الخليط لدرجة انصهاره ثم اعاده تبريده يمكن الحصول على مادة جديدة لها صفات Alloys معدنية تختلف عن تلك التي تكونت منها ويطلق على هذه المواد الجديدة بالسبائك .

المحلول الجامد :- هو الطور الناتج عن ذوبان مكون أو أكثر (يسمى المذاب) في مكون آخر يسمى (المذيب) دون أن يغير ذلك في التركيب البلوري للمذيب أي أنه مستقر في الحالة الجامدة كما ان البنية البلورية للسبيكة تمثل البنية البلورية للمعدن المذيب بينما تكون ذرات المعدن المذاب موزعة في تلك البنية [يقصد بالمعدن المذيب المعدن الموجود بنسبة أعلى في السبيكة]والمذاب [المعدن الموجود بنسبة أقل].

هنالك نوعان رئيسيان من المحاليل الجامدة وهما:-

1-المحلول الجامد الاحلالي :- هو المحلول الذي تحتل ذرات المذاب فيه أماكن ذرات المذيب في نقاط تقاطع الشبكة البلورية فان الشبكة البلورية للمذيب قد تعرضت للتشويه نتيجة لاستيعاب المذيب لعدد من ذرات المذاب ويصاحب هذا التشويه زيادة في صلادة المعدن المذيب ومقاومته ويلاحظ كذلك ان الأبعاد الذرية ستزداد اذا كانت أقطار ذرات المذاب اكبر من اقطار ذرات المذيب في حين تقلص هذه المسافة أقطار ذرات المذاب اصغر من أقطار ذرات المذيب.

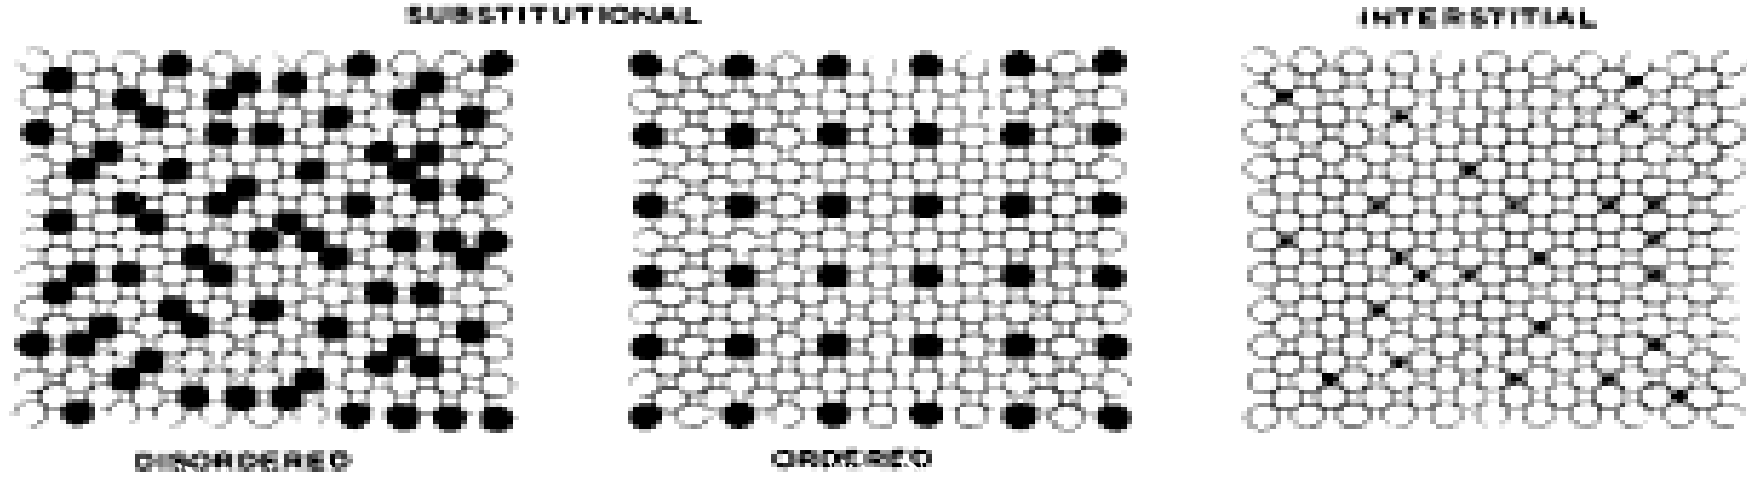

2- المحلول الجامد البيني :- وهو المحلول الذي تحتل فيه ذرات المذاب مواقع بينية بين ذرات المذيب عندما تكون أنصاف أقطار ذرات المذاب اقل من أنصاف أقطار ذرات المذيب مما يؤدي الى حدوث تشوه بسيط وزيادة في صلادة البنية البلورية.

العوامل المؤثرة في قابلية الذوبان في الحالة الصلبة :-

تتوقف قابلية الذوبان التام بين المعادن في الحالة الصلبة على عدة عوامل اهمها:

1- تشابه نوع الشبكة الحيزية للبنية البلورية للمذاب والمذيب.

2- الأقطار الذرية النسبية للمذاب والمذيب.


3- التكافؤ الكيميائي بين المذيب والمذاب .

4- شحنة ذرات المذيب والمذاب.


5- التشابه الكيميائي بين المذيب والمذاب.

منحني التسابك :-

ان منحني التبريد او التسخين لسبيكة ما يختلف عن منحني التبريد او التسخين للمعادن النقية او المواد الغير بلورية (الامورفية) كما في الشكل الاتي:-

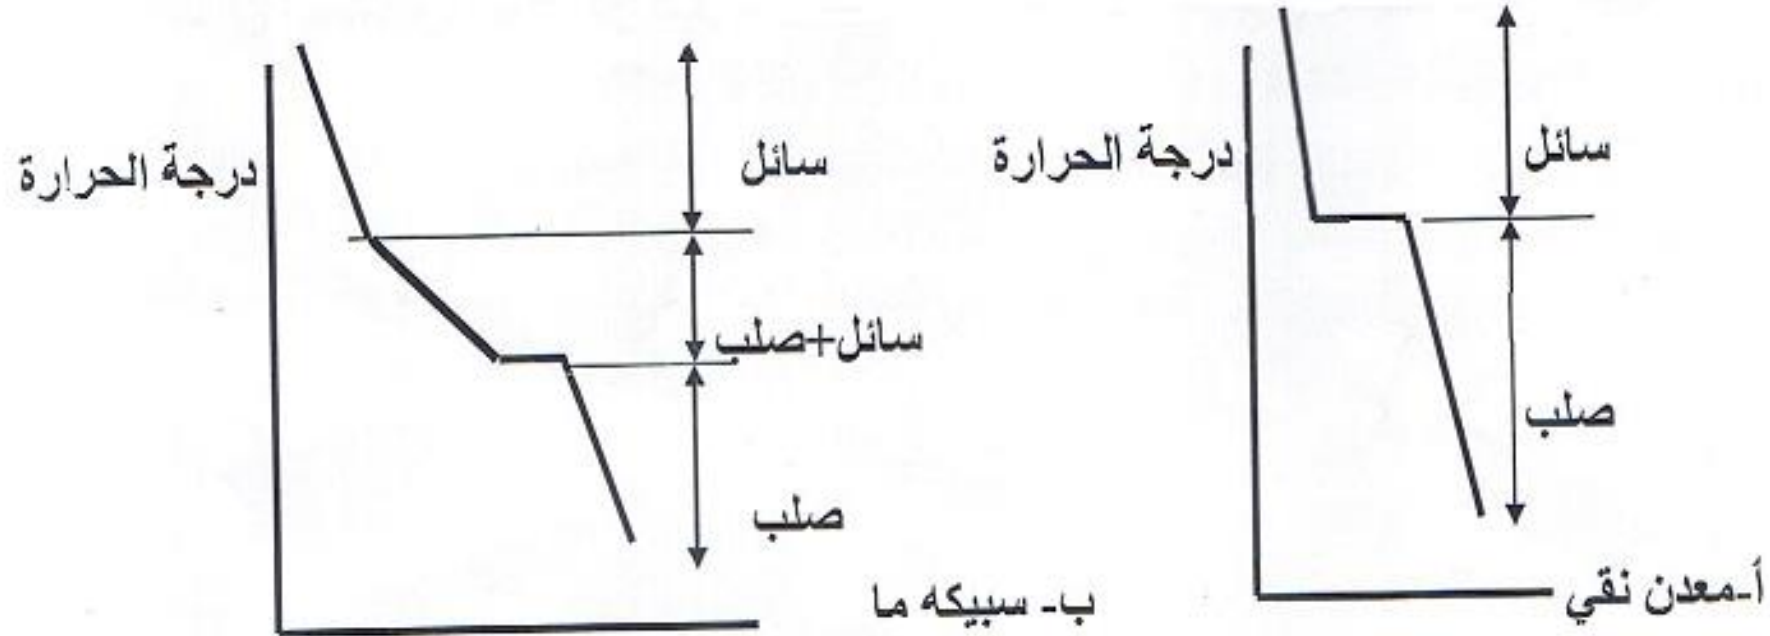

ان الشكل الذي يتخذه المنحني يعتمد بالدرجة الأولى على نسب مكونات السبيكة (العناصر التسابكية) فلو فرضنا ان سبيكة تتكون من المعدن أ والمعدن ب فان منحني التسابك لهذه السبيكة والتي تحتوي على 10% من وزن السبيكة من المعدن (أ) و 90% من وزن السبيكة من المعدن (ب) يختلف بعض الشيء عن منحني التسابك لسبيكة تحتوي على 80% من وزن السبيكة من المعدن (أ) و 20% من وزن السبيكة من المعدن (ب), بالرغم من كون مكونات هذه السبائك واحدة وهي المعدن أ والمعدن ب كما في الشكل الآتي:-

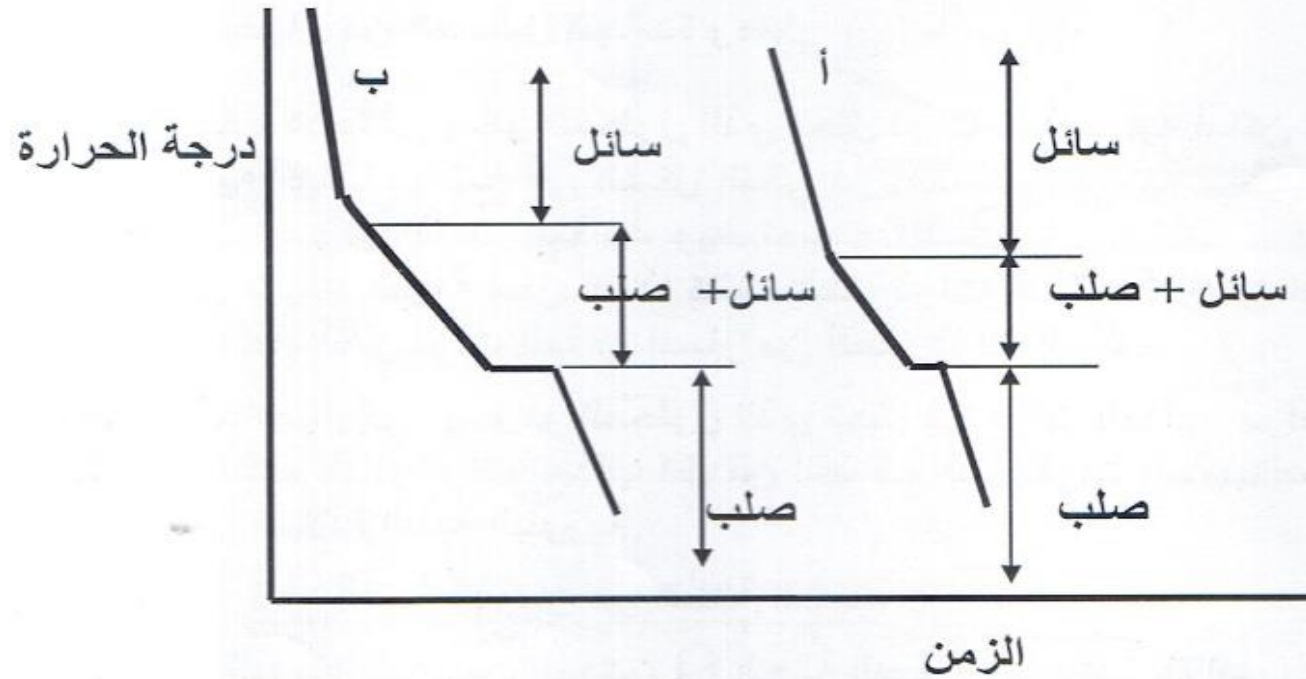

منحنيات التبريد لسبيكة ما أ-10% معدن أ و90% معدن ب
 ب- 80% معدن أ و20% معدن ب

اختبار بعدي

س1 (اذكر العوامل المؤثرة في قابلية الذوبان في الحالة الصلبة.

س2) ماهو المحلول الجامد وما هي انواعه ؟

س3) مستعينا بالرسم ، قارن بين منحنى التبريد لمعدن نقي وآخر لسبيكة .

مخططات الاتزان الحراري

عبارة عن رسومات توضح أطوار مختلفة لتنظيم المواد عند اختلاف درجة الحرارة والتركيب، وبواسطة هذه الرسومات يمكن الحصول على المعلومات الآتية:-

- 1) العلاقة بين درجة الحرارة وتركيب المادة مع بيان الأطوار المختلفة.
- 2) تحديد توازن ذائبية المواد في بعضها.
- 3) التعرف على التركيب الكيميائي والأطوار المكونة للسبيكة عند حرارة معينة
- 4) تحديد إمكانية إجراء المعالجة الحرارية على سبيكة ما من عدمه
- 5) تحديد درجة حرارة تحول المادة إلى حالة الانصهار أو التجمد.

ولرسم مخططات الاتزان لابد من التعرف على طريقة رسم منحنيات التبريد والتي من خلالها يتم رسم مخطط الاتزان الحراري لأي سبيكة، ومنحنى التبريد ببساطة يوضح العلاقة بين درجة حرارة المادة والزمن بحيث يتم صهر المعدن أو السبيكة ومن ثم التبريد ببطء، وعند تكرار هذه العملية لتركيبات مختلفة من السبيكة يلاحظ في المنحنيات وجود تغير فجائي في معدل التبريد، ويتم تحديد هذه النقاط في رسم آخر يبين العلاقة بين تركيب السبيكة ودرجة الحرارة.

انواع الانظمة السبائكية:- هناك عدة انواع من الانظمة السبائكية ومنها:-

سبائك النوع الاول


السبائك ذات المكونين القابلين للذوبان في الحالة السائلة وغير قابلين للذوبان في الحالة الصلبة (الخليط الميكانيكي).

كمثال لهذا النوع من السبائك فلو فرضنا ان الكاديوم يمثل المعدن (أ) والبيزموث يمثل المعدن (ب) درجة حرارة انصهار الكاديوم 321 ودرجة حرارة انصهار والبيزموث 271.


1- بالنسبة للسبيكة (1) عند تبريد المحلول السائل لهذه السبيكة وتجاوز فاصل السيولة تتفصل بلورات من المعدن (أ) , بعد تخطي منحنى فاصل السيولة (س ي), وبعد الاستمرار بالتبريد وتخطي الخط (د ي) والذي يسمى فاصل الصلابة تتحول السبيكة جميعها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة كليا حيث يتكون خليط من بلورات الكاديوم + اليوتكتك.
(اليوتكتك) عبارة عن خليط ميكانيكي دقيق من بلورات (الكاديوم والبيزموث).

- 2- أما بالنسبة للسبيكة (2) تتفصل بلورات من المعدن (ب) بعد تخطي منحنى فاصل السيولة ص ي وبعد الاستمرار بالتبريد وتخطي الخط (هـ ي) والذي يسمى فاصل الصلابة تتحول السبيكة جميعها من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة كليا حيث يتكون خليط من بلورات والبزموث + اليوتكتك (اليوتكتك) عبارة عن خليط ميكانيكي دقيق من بلورات (الكادميوم والبزموث)
- 3- أما بلورات السبيكة رقم 3 تكون متكونة كليا من اليوتكتك عند تحولها من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة.
- 4- أما المعادن النقية الكادميوم (أ) والبزموث (ب) فتركيبها كما في سبيكة 4 و5

الشكل الآتي يمثل مخطط الاتزان الحراري لنظام ثنائي تام الإذابة في الحالة السائلة وغير قابلين للذوبان في الحالة الصلبة (الخليط الميكانيكي) والبنية المجهرية لسبائكهم.

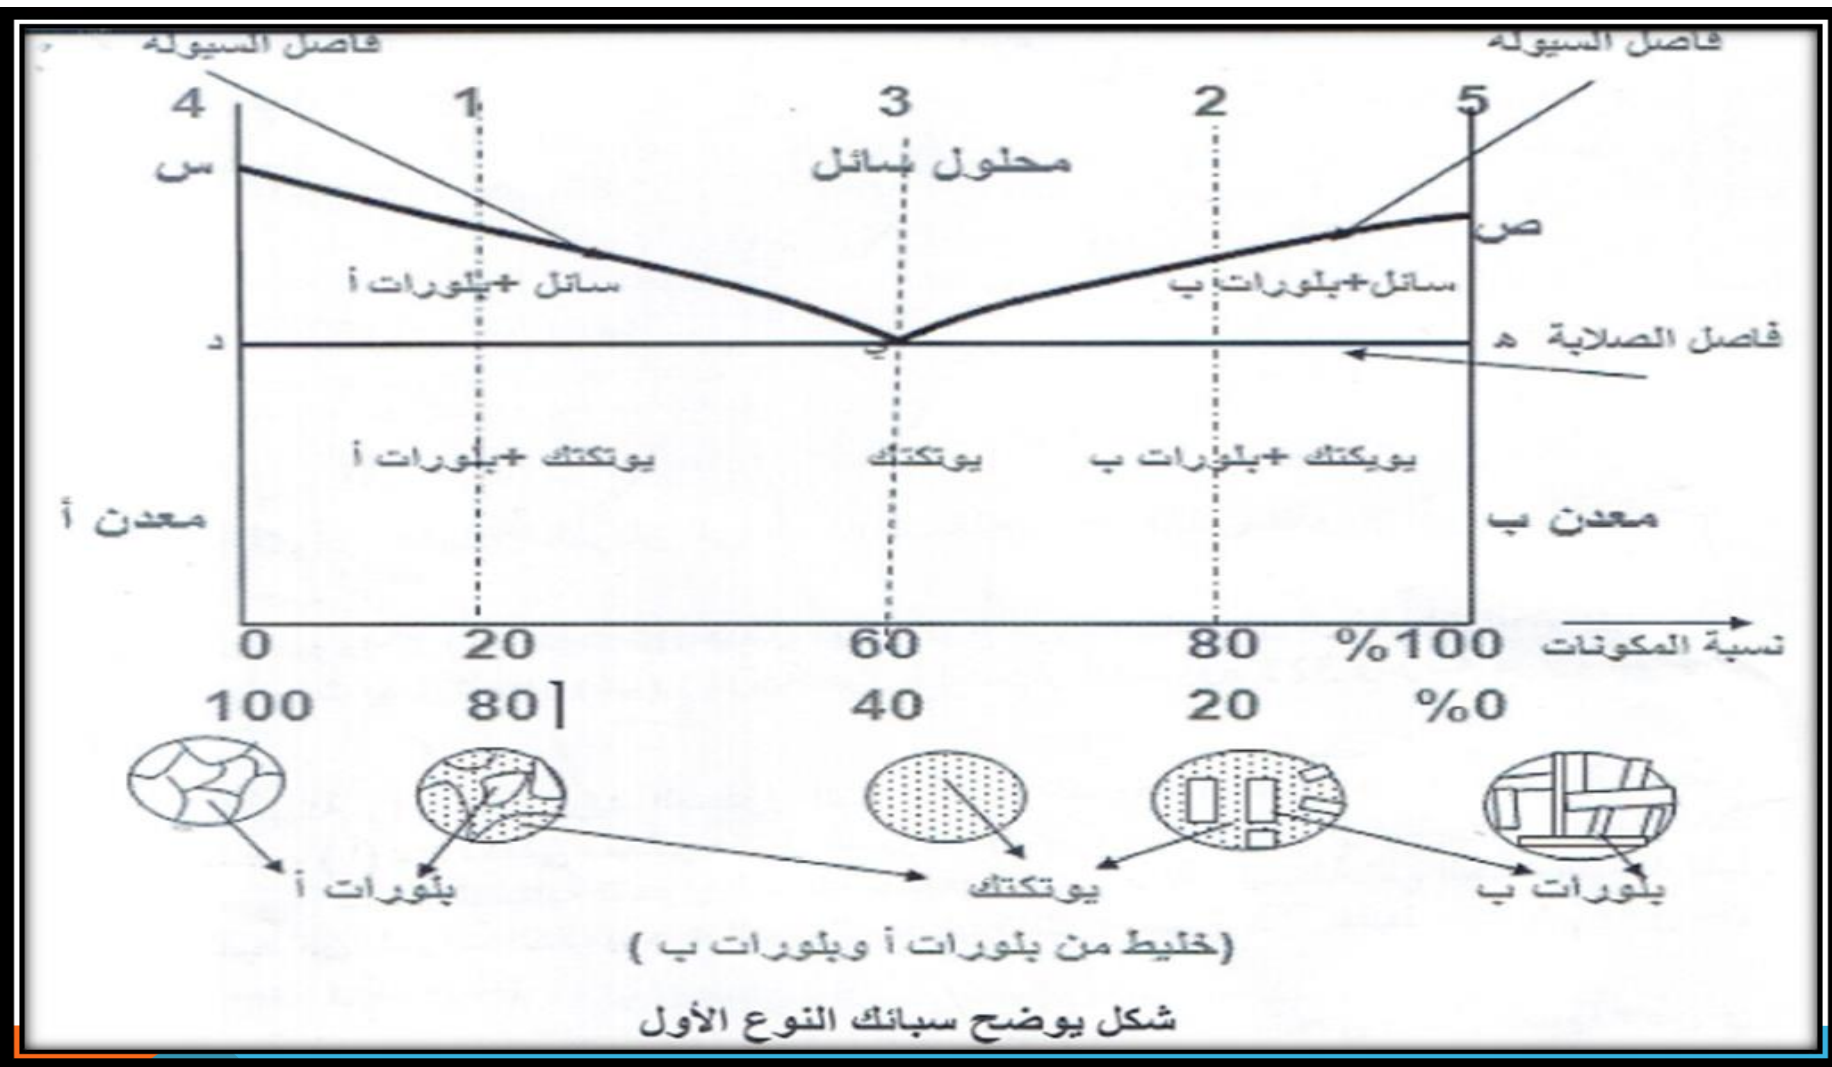

Eutectic thermal equilibrium diagram for Cadmium - Bismuth

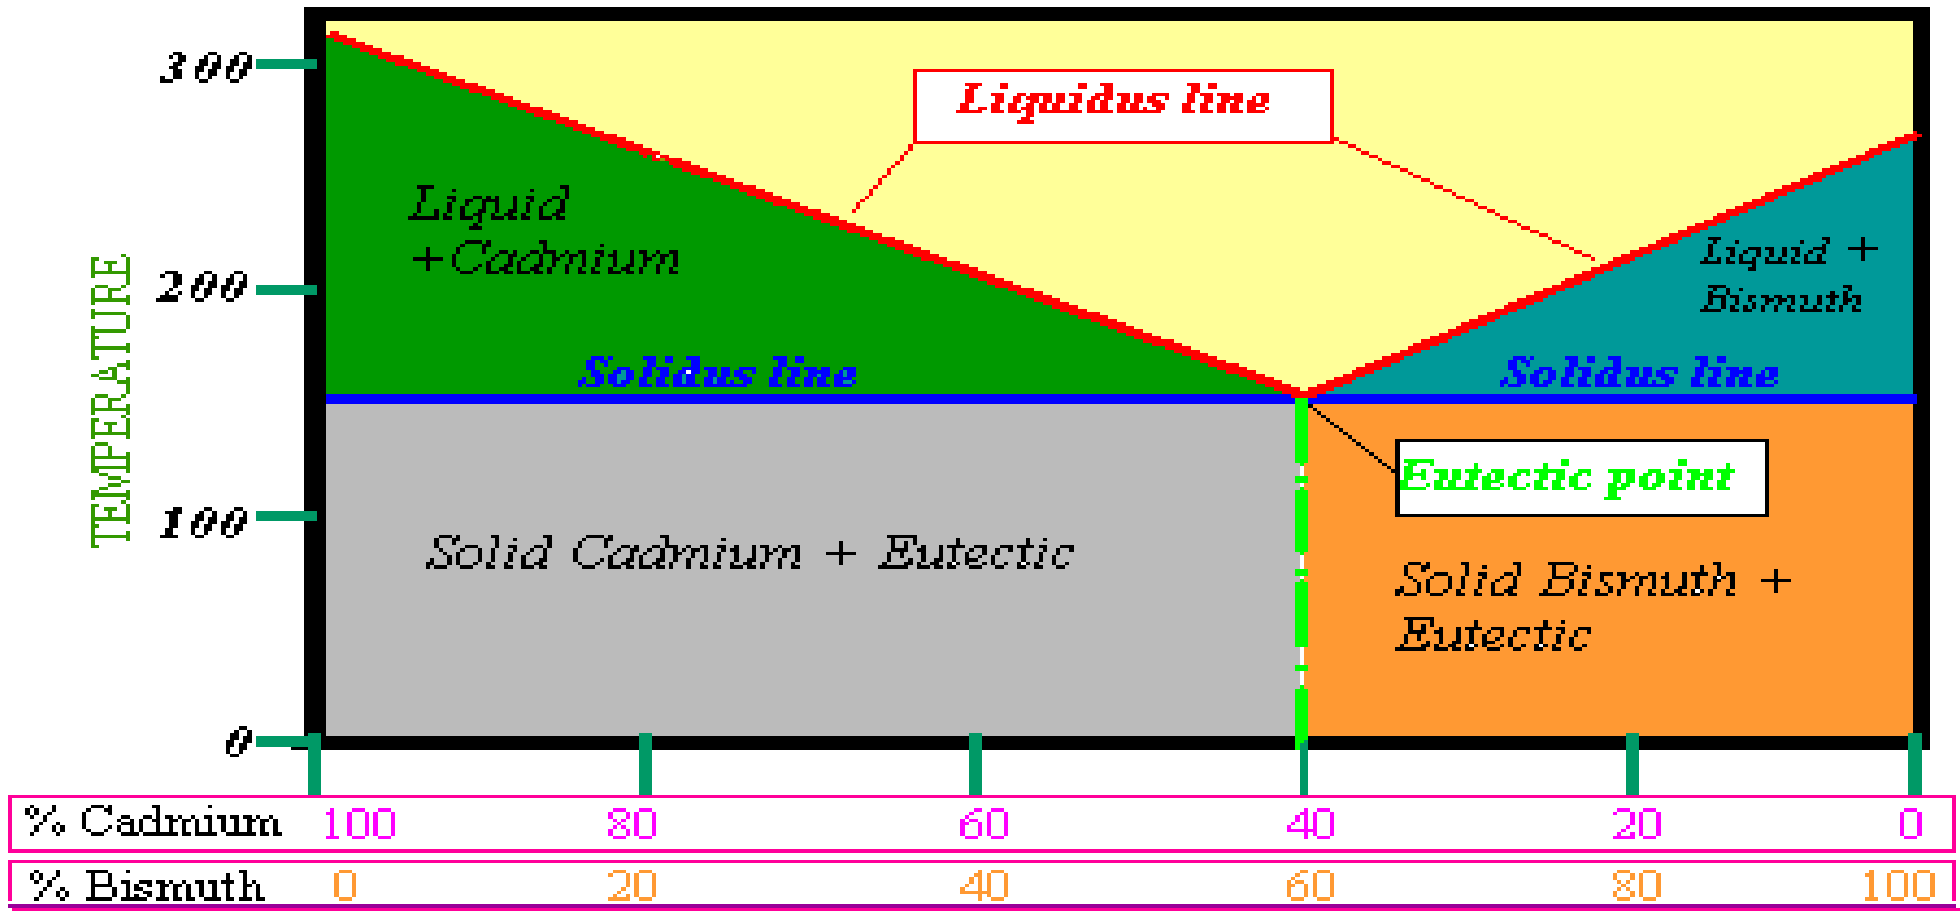

سبائك النوع الثاني

السبائك ذات المكونين القابلين للذوبان في الحالة السائلة والحالة الصلبة

تعتبر سبائك النحاس والنيكل كمثال لهذا النوع من السبائك .

فلو فرضنا ان النيكل يمثل المعدن (أ) والنحاس يمثل المعدن (ب) درجة حرارة انصهار النيكل 1452م ودرجة حرارة



انصهار النحاس 1083 م .

1- عند تبريد المحلول السائل لهذه السبيكة وتجاوز فاصل السيولة تتفصل بلورات عبارة عن المحلول صلب من النيكل (أ)

والنحاس (ب) سواء كان ذلك في السبيكة 1 او 2 من المحلول السائل للنيكل (أ) والنحاس (ب) .


2- وبعد تجاوز فاصل الصلابة يتحول ما تبقى من المحلول السائل الى الحالة الصلبة وفي هذه النوع من

السبائك تتكون السبيكة في الحالة الصلبة من محلول صلب للنيكل أ والنحاس ب .

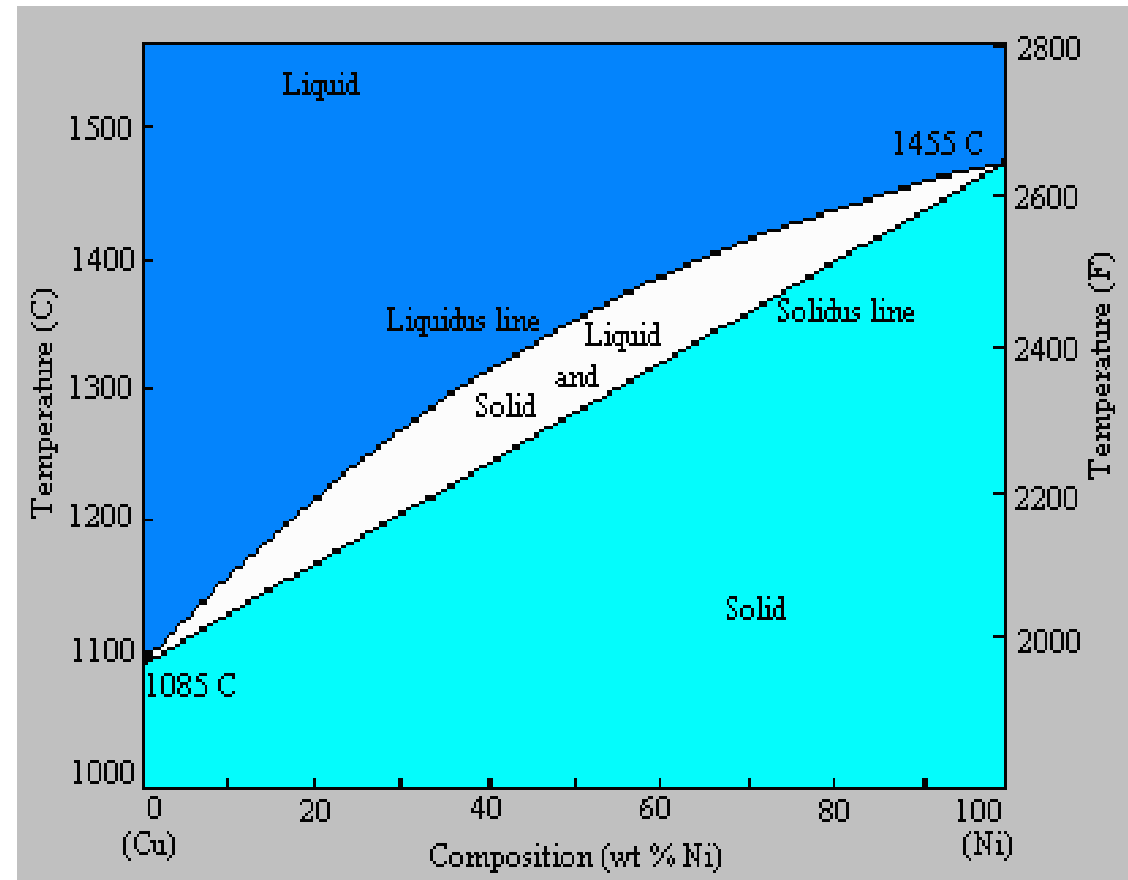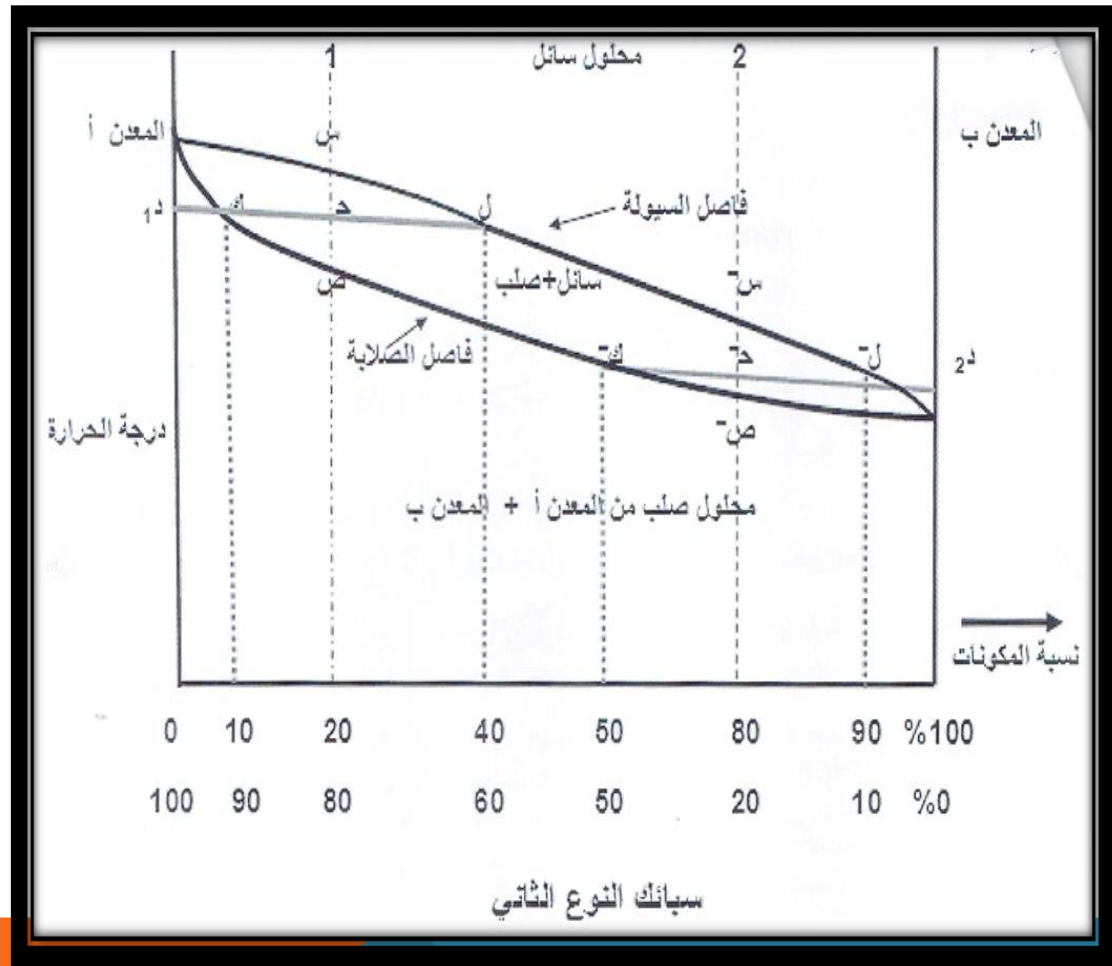

مادتان تامتي الذوبان في الحالة السائلة ومحدوديتي الذوبان في الحالة المتجمدة

سبائك النوع الثالث-

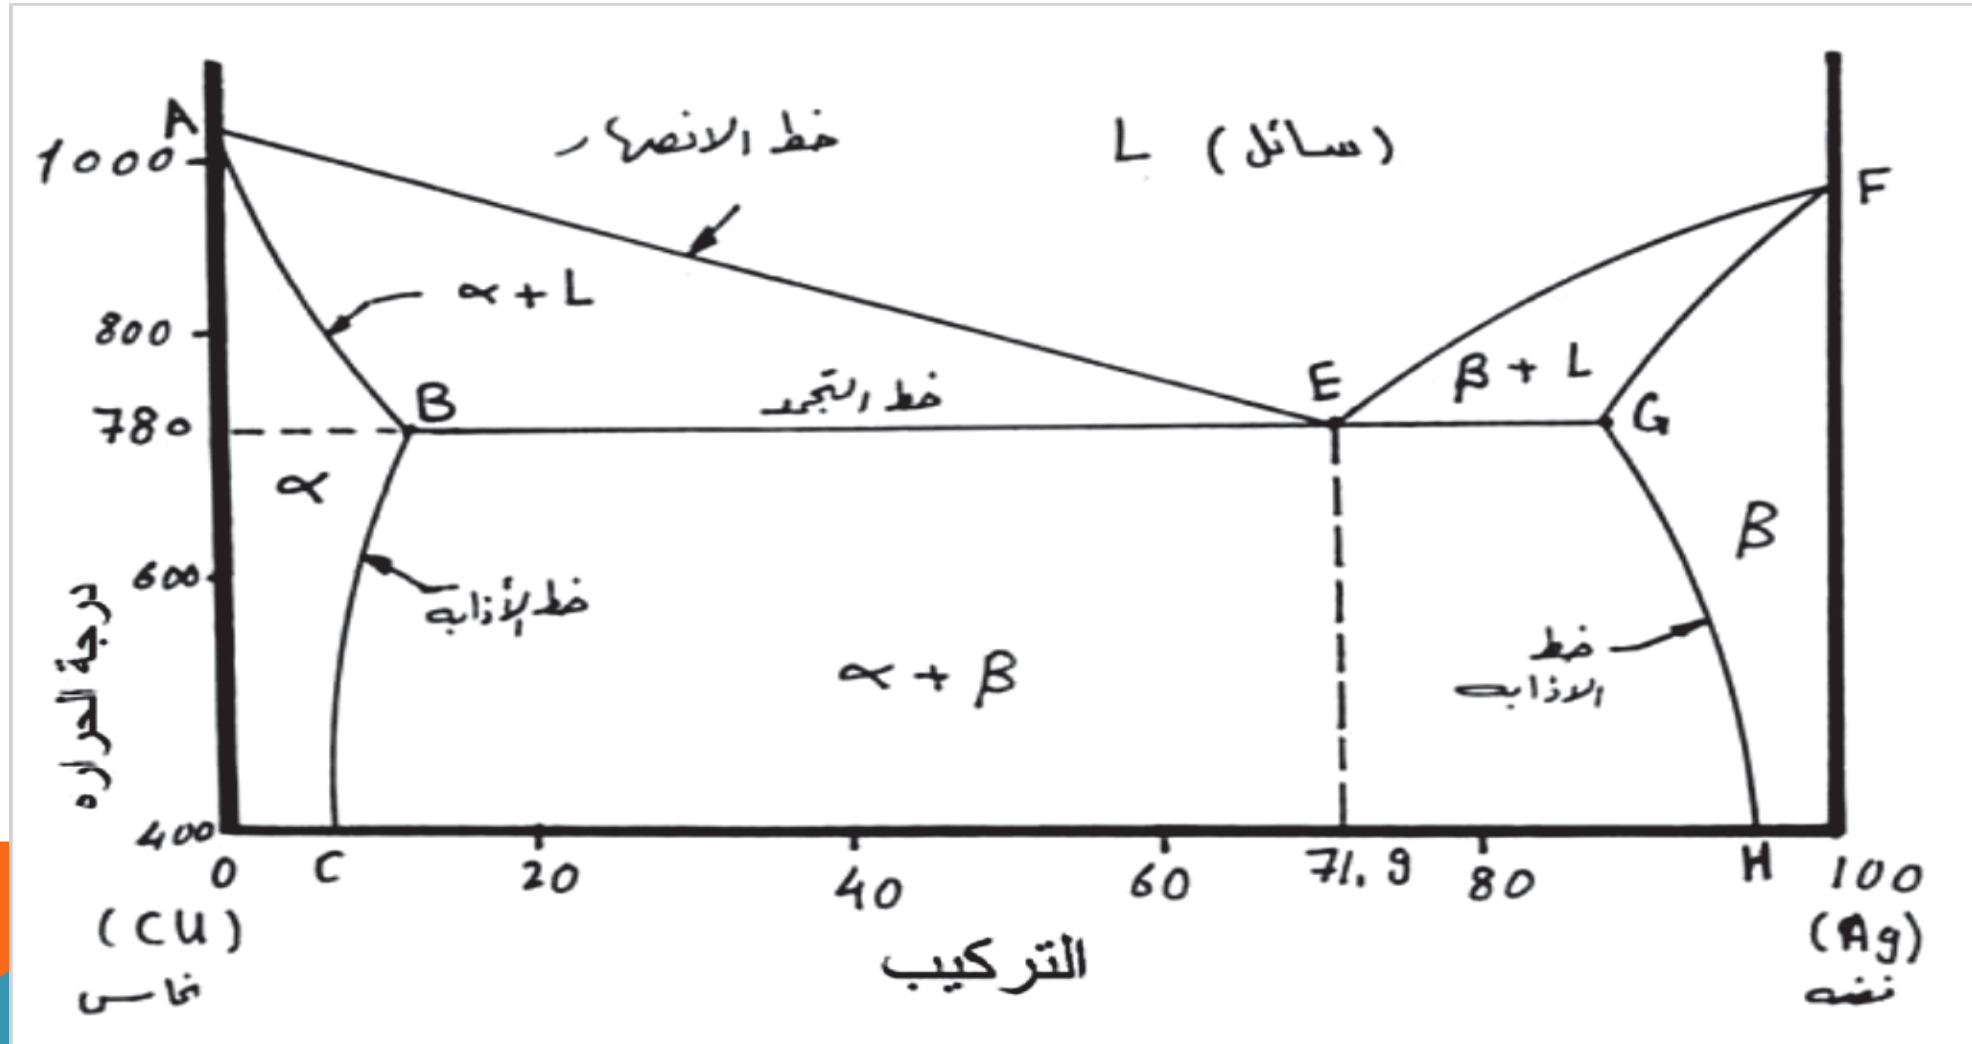

لمخطط الاتزان الحراري للنحاس والفضة هناك عدة سمات لهذا المخطط وهي:-

- 1- هناك ثلاثة اطوار موجودة في المخطط وهي (السائل , β , α) . الطور α هو محلول متجمد غني بالنحاس وهو يحتوي على نسبة من الفضة كمذاب في هذا المحلول . الطور β غني بالفضة والنحاس مذاب فيه.
- 2- يمثل الخط CBA حدود اذابة الفضة في النحاس كما يمثل HGF حدود اذابة النحاس في الفضة.
- 3- تكون نسبة الاذابة (سواء فضة في نحاس أو نحاس في فضة) اقصاها على الخط الافقي BEG.
- 4- تكون اقل درجة انصهار على نفس الخط عند نقطة وهذا الخط الافقي هو جزء من خط التجمد

6- النقطة E يلتقي عندها ثلاثة اطوار L ، β ، α ويكون عندها اقل درجة انصهار وتسمى

نقطة اليوتكتيك .

نقطة اليوتكتيك وفي هذه الحالة (اي في هذا المخطط) النقطة تحدث عند درجة حرارة

$780\text{ }^{\circ}\text{C}$ وتركيب 71.9% فضة واذا لاحظنا فإن هناك ثلاثة اطوار تتجمع عند هذه النقطة .

مثال :-

في منحنى الرصاص Pb والقصدير Sn المبين بالشكل عند تركيب 40% Sn ودرجة حرارة 150°C اوجد :-

1- تركيب كل من الطورين α و β

2. نسبة اوزان كل طور.

الحل :-


كما هو موضح بالشكل المجاور وبتطبيق قاعدة العتلة المذكور سابقا فان

تركيب α = (11% Sn , 89% Pb)

تركيب β = (99% Sn , 1% Pb)


نسبة الطور α = $0.67 = \frac{99 - 11}{99 - 40}$

نسبة الطور β = $0.33 = \frac{99 - 11}{40 - 11}$

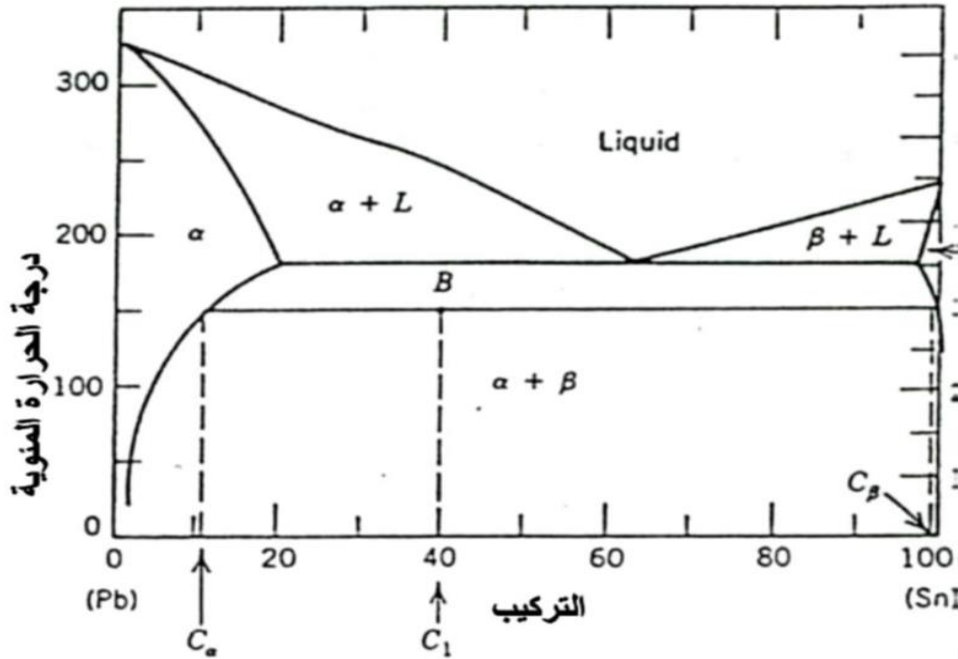

قانون العتلة :-

عند وجود b, c هناك طور واحد - وهناك طوران عند النقاط a, d عند النقاط
طور واحد فإن نسبة الاطوار تكون 100 % والتركيب
للطور هو نفس تركيب السبيكة عند وجود أكثر من طور فإن
هناك نسبة من كل طور كما ان كل طور له تركيبه الخاص
الذي يختلف عن تركيب السبيكة ولإيجاد ذلك نتبع قاعدة العتلة
كما هو موضح بالشكل ادناه :-

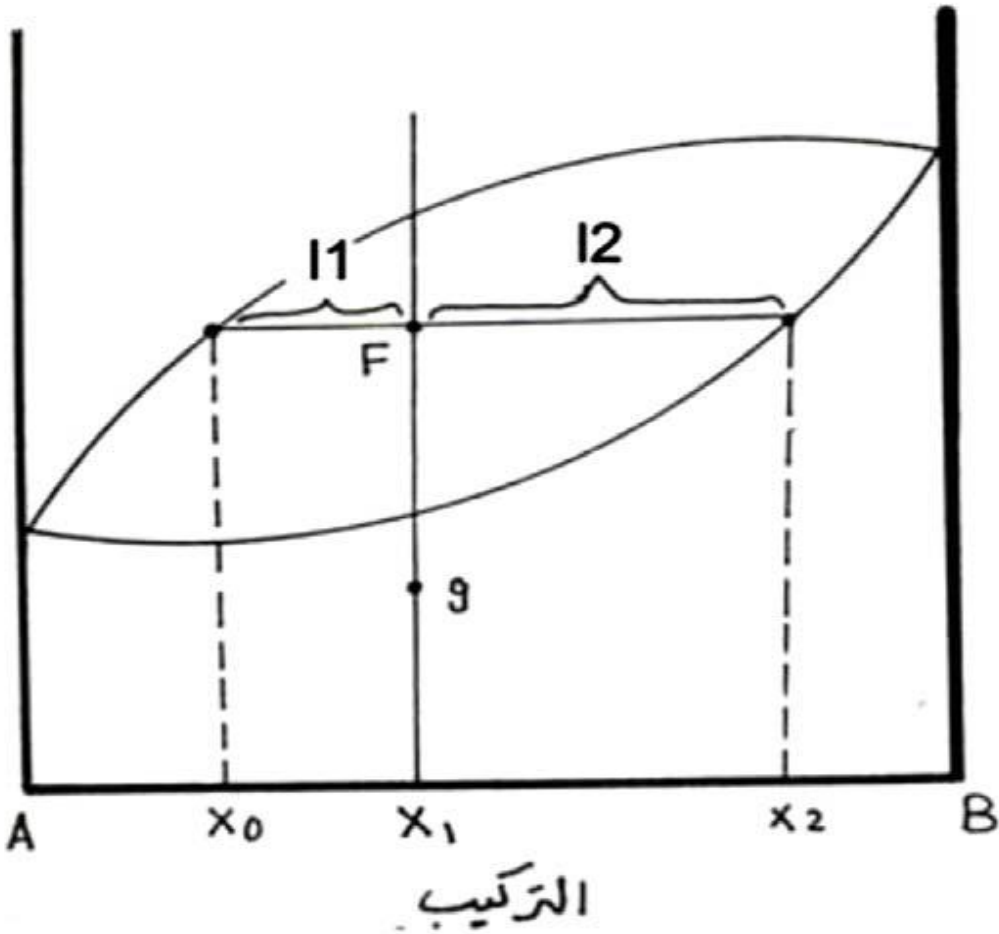

في هذا الشكل السبيكة مكونة من عنصرين A,B . عند الطرف الايسر من المحور الافقي

يكون تركيب السبيكة (100% A) اي (0 % B) وبالتالي يكتب الحرف A وفي

الطرف الايمن يكون التركيب (B 100 %) , (A %0) وبالتالي يكتب الحرف B

ما بينهما هو خليط من الاثنين (X).

عند النقطة F تركيب x_1 هناك طوران هما سائل ومتجمد لإيجاد نسبة الاطوار وتركيب

الاطوار ، نرسم من نقطة F خطاً افقياً ليتقاطع مع خط المنصهر وخط المتجمد ويكون تركيب

السائل هو x_0 وتركيب المتجمد هو x_2 والنسبة بينهما هي:-

$$\frac{x_1 - x_0}{x_2 - x_0} = \frac{l_1}{l} = \text{نسبة المتجمد}$$

$$\frac{x_2 - x_1}{x_2 - x_0} = \frac{l_2}{l} = \text{نسبة السائل}$$

حيث ان l هي المسافة بين نقطتي تقاطع العتلة مع خط المنصهر وخط المتجمد ($l = l_1 + l_2$) .
تقسم هذه المسافة عند تركيب X_1 الى مسافتين l_1 القريبة من المتجمد و l_2 المسافة القريبة من السائل
أي ان نسبة السائل والمتجمد تحسب بالمسافات العكسية وهذه قاعدة عامة .

الحديد


درجة مئوية درجة انصهاره . هو عنصر كيميائي و فلز، وهو من اقدم الفلزات المكتشفة ، وعدده الذري 26
يرمز له Fe ، °C 1535

يعد الحديد أقوى الفلزات على الاطلاق وأكثرها أهمية للأغراض الهندسية، بشرط حمايته من الصدأ. (أي التفاعل مع الأوكسجين).

قابلية ذوبان الكربون في الحديد:-

1. اقصى نسبة ذوبان الكربون في حديد الفا α تصل الى % 0.03 في درجة حرارة °C 723 وتقل الى % 0.006 في درجة حرارة الغرفة ويسمى حديد الفا بالفرايت ويرمز له بالرمز α .
2. قابلية الذوبان القصوى للكربون في حديد γ تبلغ % 2 عند °C 1130 ويسمى المحلول الصلب الناتج عند ذوبان الكربون في حديد كاما باللاوستنايت ويرمز له γ .
3. السمنتايت Fe_3C هو مركب كيميائي ناتج من تفاعل الكربون مع الحديد بنسب وزنيه ثابتة مقدارها % 6.67 ويمتاز بصلادته العاليه لكنه قصيف (هش).

درجة الحرارة

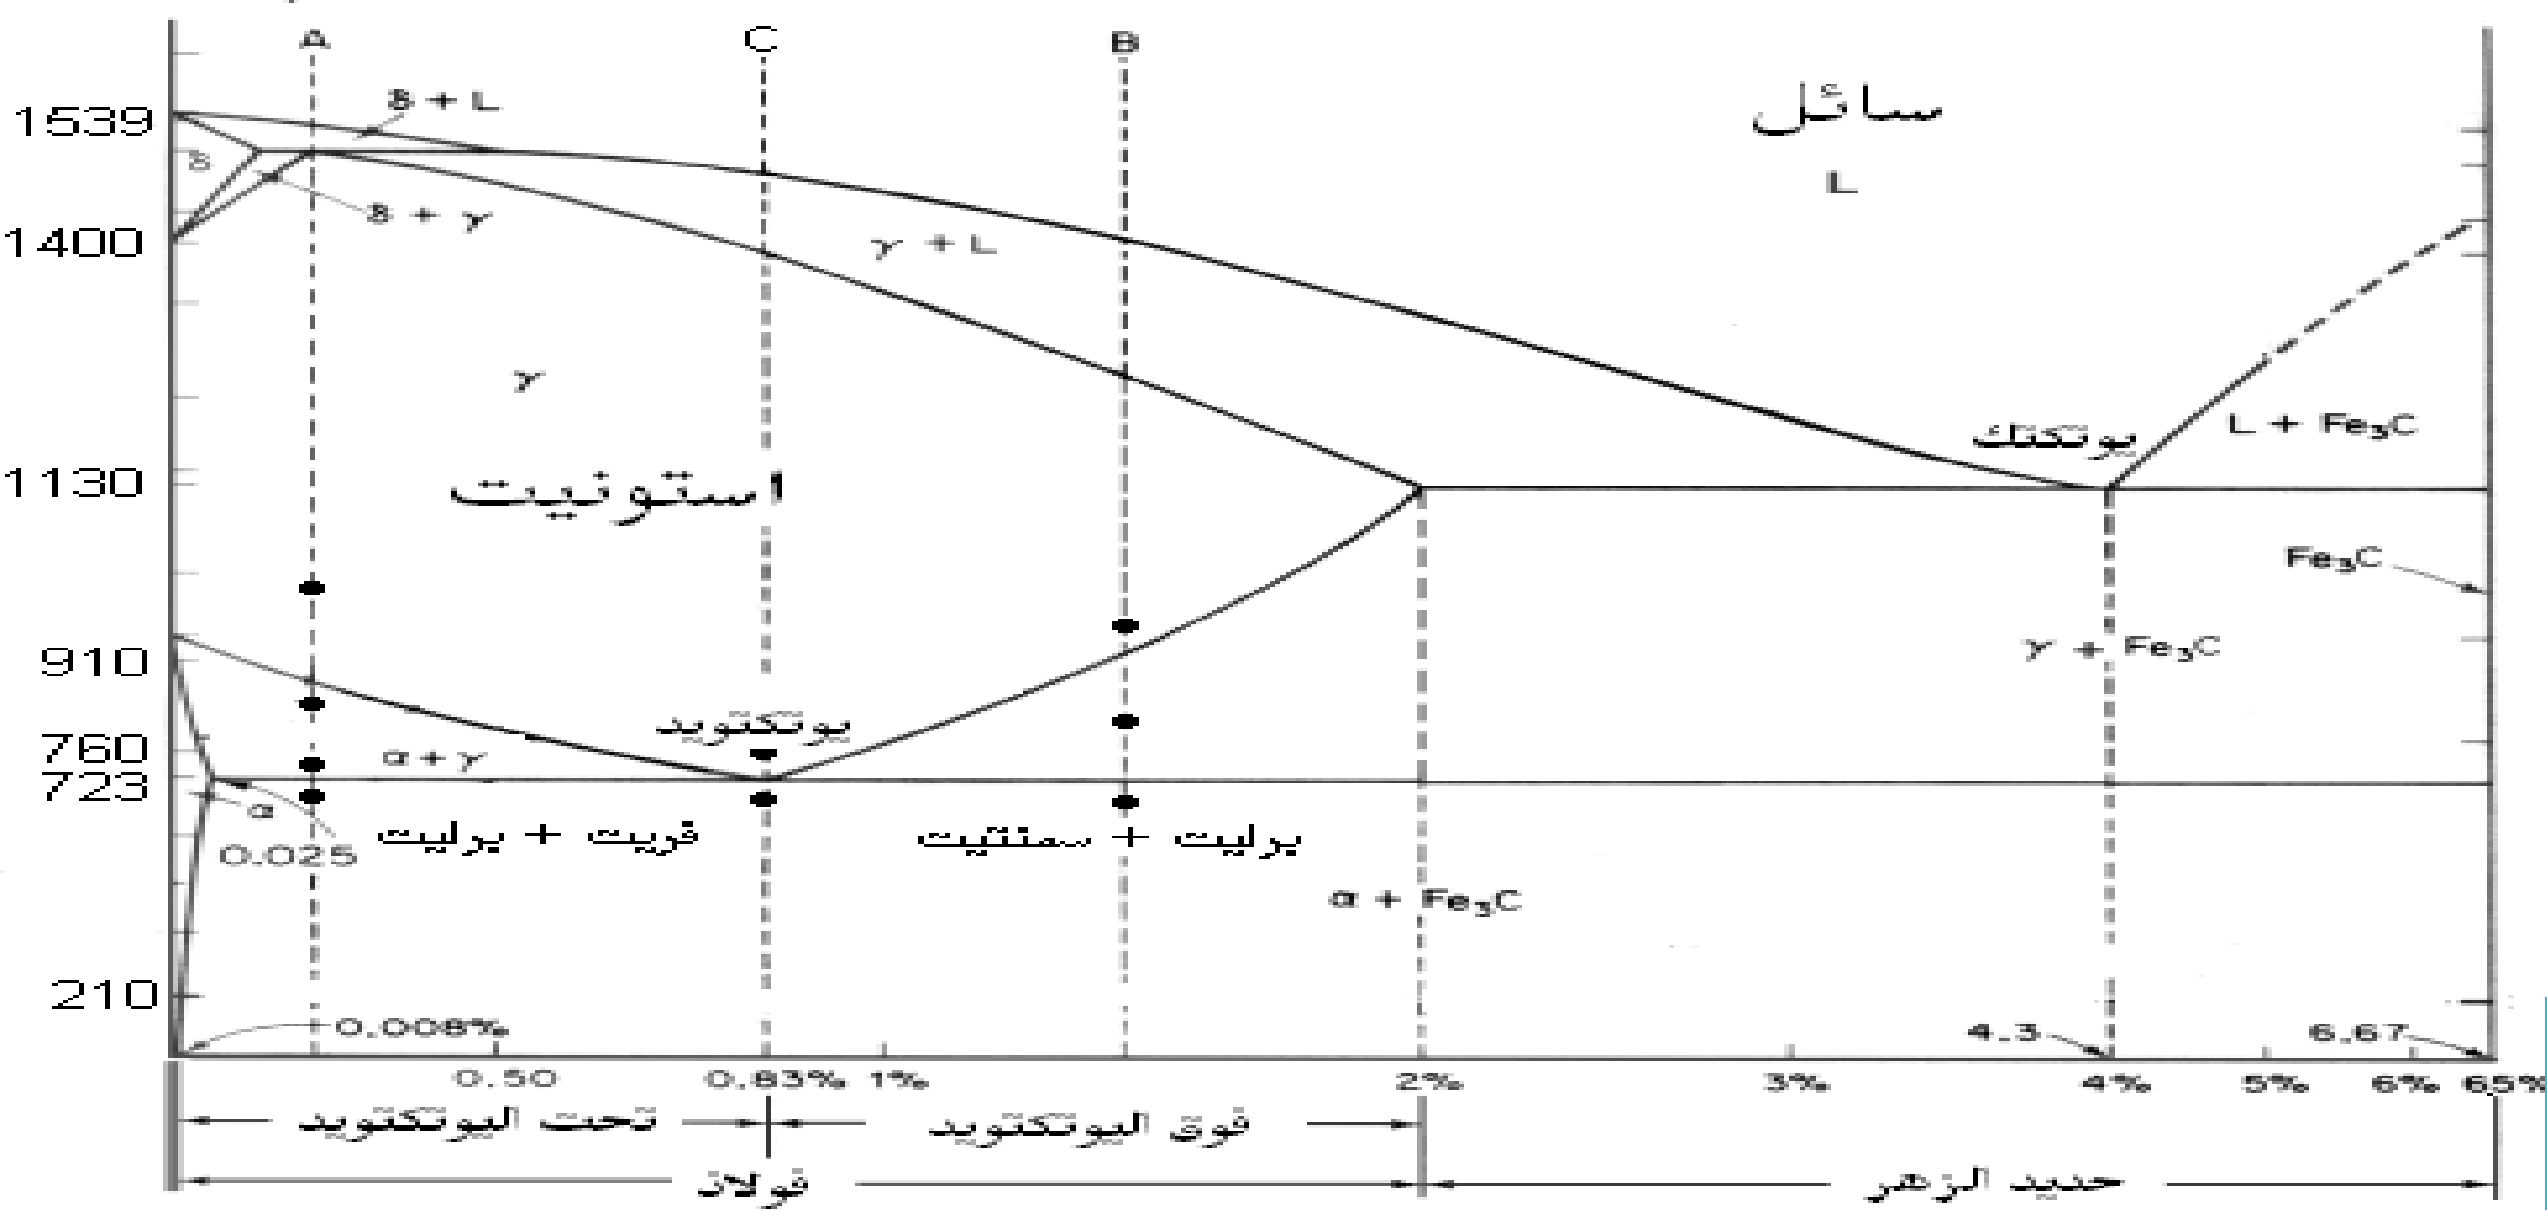

مخطط الاتزان الحراري للحديد والكربون

يمكن ملاحظة الاطوار التالية في منحنى حديد كاربون :-

حديد δ : محلول صلب للكاربون في الحديد دلتا δ ذو شبكة بلورية مكعب متمركز الجسم BCC يتواجد بين درجات الحرارة 140 – 1539 م. اعلى نسبة لذوبان الكاربون فيه هي % 0.1 عند درجة حرارة 1496 م.

الايوستنايت : (γ Iron) محلول صلب للكاربون في حديد γ ذو شبكة بلورية مكعب متمركز الوجه FCC يتواجد بين درجات الحرارة 723 – 1496 م. كما يمكن الحصول عليه في درجات الحرارة الغرفة بوسائل خاصة كما في الصلب المقاوم للصدأ . اعلى نسبة لذوبان الكاربون فيه هي % 2 عند درجة الحرارة 1130 م . له مقاومة عالية للصدمات وصلادته HRC 40 .

الفيرايت Ferrite (α iron) محلول صلب للكاربون الذائب في حديد الفا ، شبكته البلورية مكعب متمركز الوجه . BCC يتواجد في درجات الحرارة تحت 910 م . اعلى نسبة ذوبان الكاربون فيه هي % 0.02 عند درجة حرارة 723 م . صلادته قليلة ومطيليته عالية ومقاومته للصدمات جيدة.

السمنتايت (كاربيد الحديد: Cementite Fe₃C) مركب معدني ونسبة الكاربون فيه % 6.67 ، صلادته عالية ومقاومته للشد قليلة ، هش وسهل الانكسار ، يقاوم الانضغاط . من اصلد الاطوار التي تظهر في منحنى الحديد مع الكاربون.

البيرايت Pearlite : خليط يوتكتويدي من الفيرايت والسمنتايت ، نسبة الكاربون فيه % 0.8 عند درجة حرارة 723 م . يتكون نتيجة التبريد البطيء للاوستنايت ، وهو عبارة عن طبقات متعاقبة من الفيرايت والسمنتايت . حبيباته تظهر غامقة تحت المجهر ، وإذا زيدت قوة التكبير اكبر من 400 فان الحبيبات تبدو مخططة . صلادته HRC 20 .

ليدوبورايت : Ledeburite

خليط يوتكتي من الاوستنايت والسمنتايت . نسبة الكربون فيه % 4.3 ويتكون عند درجة حرارة 1130 م ويتحول الى البيرلايت والسمنتايت عند 723 م.

النقاط المهمة على المخطط:-

- 1 - نقطة بريكتيك عند تركيب 0,2 % ودرجة حرارة 1538 (درجه مئوية).
- 2 - نقطة اليوتكتك عند التركيب ٤,٣ % كربون ودرجة حراره 1130 م
- 3- نقطة اليوتكتويد عند التركيب ٠,٨٣ % كربون ودرجة حرارة م 723

يمكن تقسيم المنحني الى جزئين :-

1 - الجزء الاول التفاعل اليوتكتويدي نسبة الكربون لاتزيد عن 2%

يسمى التفاعل عند هذه الدرجة 723°C , وتركيز 0.8% كربون بالتحويلات اليوتكتويديه, ومنه:-

1- التركيب اليوتكتويدي

يبدأ من طور الاستونايت ثم ينتقل بالتبريد الى البرليت (سمنتيت + فريت).

٢- التركيب تحت اليوتكتويدي:

عملية التبريد إلى أن نحصل على (الفريت + البرليت) ينتج عندما تكون نسبة الكربون أقل من ٠,٨٣ % ويبدأ من طور الاستونايت ثم يتكون الفريت) تحت درجة الحرارة ٧٢٣

٣- التركيب فوق اليوتكتويدي:

ينتج عندما تكون نسبة الكربون أعلى من ٠,٨٣ % ويبدأ من طور الاستونايت ثم بالتبريد يتكون السمنتايت ويزداد تدريجيا حتى تصبح ونلاحظ أيضا زيادة أغلفة السمنتيت درجة الحرارة أقل من ٧٢٣م ويتكون (السمنتيت + البرليت)

2-الجزء الثاني الذي يمثل تحولات اليوتكتيك في حديد الزهر وتكون نسبة الكربون فيه من 2% الى 6.67% .

يسمى التفاعل عند درجة حرارة 1130 c° ونسبة كاربون 4.3 % بتحولات اليوتكتك لحديد الزهر ومنه :-

1 – اذا كانت نسبة الكاربون 4.3% ودرجة حرارة 1130 c° يسمى الليدييوراييت تركيبه هو السمنتايت 6.67% + الاوستنايت 2% .

2 - اما اذا كانت نسبة الكربون اعلى من 4.3 % يسمى حديد زهر بعد اليوتكتك.

3 - اما اذا كانت نسبة الكربون اقل من 4.3% يسمى حديد زهر قبل اليوتكتك.

تحول الاوستنايت

يتحول الاوستنايت مع الزمن عند درجة حراره ثابتة الى بيرلايت وسبب التحول هو التغيير بالطاقه الحره مع درجة الحراره , حيث ان الطاقه الحره للاوستنايت اعلى من الطاقه الحره للبيرلايت وهذا يعني ان البيرلايت اكثر استقراريه من الاوستنايت.

الاختبار البعدي

اجب عن أسئلة التاليه:-

- س1) وضح اقصى قابلية ذوبان الكربون في الحديد α , γ وفي اي درجه حراريه .
- س2) اذكر النقاط المهمه على مخطط الحديد كاربون.
- س3) كيف يمكن تقسيم منحني الحديد كاربون ؟
- س4) اعط سبب , تحول الاوستنايت مع الزمن عند درجه حراره ثابتة الى بيرلايت .
- س5) اكمل الجمل التاليه:-

1- _____ محلول صلب للكربون الذائب في حديد الفا ، شبكته البلورية مكعب متمركز الوجه

2- _____ خليط يوتكتي من الاوستنايت والسمنتايت . نسبة الكربون فيه 4.3 % .

3- التركيب اليوتكتويدي يبدأ من طور الاستونايت ثم ينتقل بالتبريد الى _____

المعالجات الحرارية Heat Treatment


المعالجة الحرارية هي رفع درجة حرارة المعدن أو السبيكة إلى درجة حرارة معينة وتثبيت درجة الحرارة لفترة زمنية ملائمة ومن ثم التبريد بمعدل تبريد معين.

هذه العوامل الثلاثة لها تأثير بالغ على الخواص المراد تحقيقها من المعالجة الحرارية :-

1. درجة الحرارة التي يسخن إليها المعدن.

2. زمن تثبيت درجة الحرارة.


3. معدل التبريد .

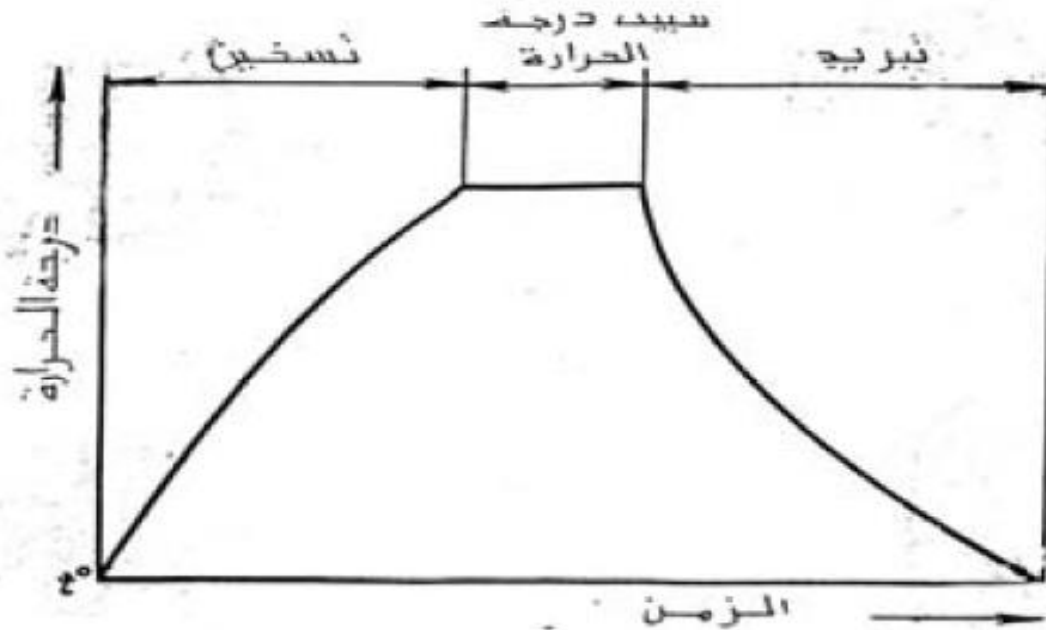

الهدف من المعالجات الحرارية:-

- 1-زيادة الصلادة.
- ٢ -زيادة المطيلية والمتانة.
- ٣ -زيادة قابلية المعدن لعمليات التشكيل والتشغيل.
- ٤ -إزالة الاجهادات الداخلية الناتجة عن عمليات التشغيل.
- ٥ -إزالة تأثيرات عمليات التشكيل على البارد

والمخطط التالي يوضح أنواع المعالجات الحرارية وأوساط التبريد التي من خلالها تتغير الخواص الميكانيكية للفولاذ اليوتكتويدي:-

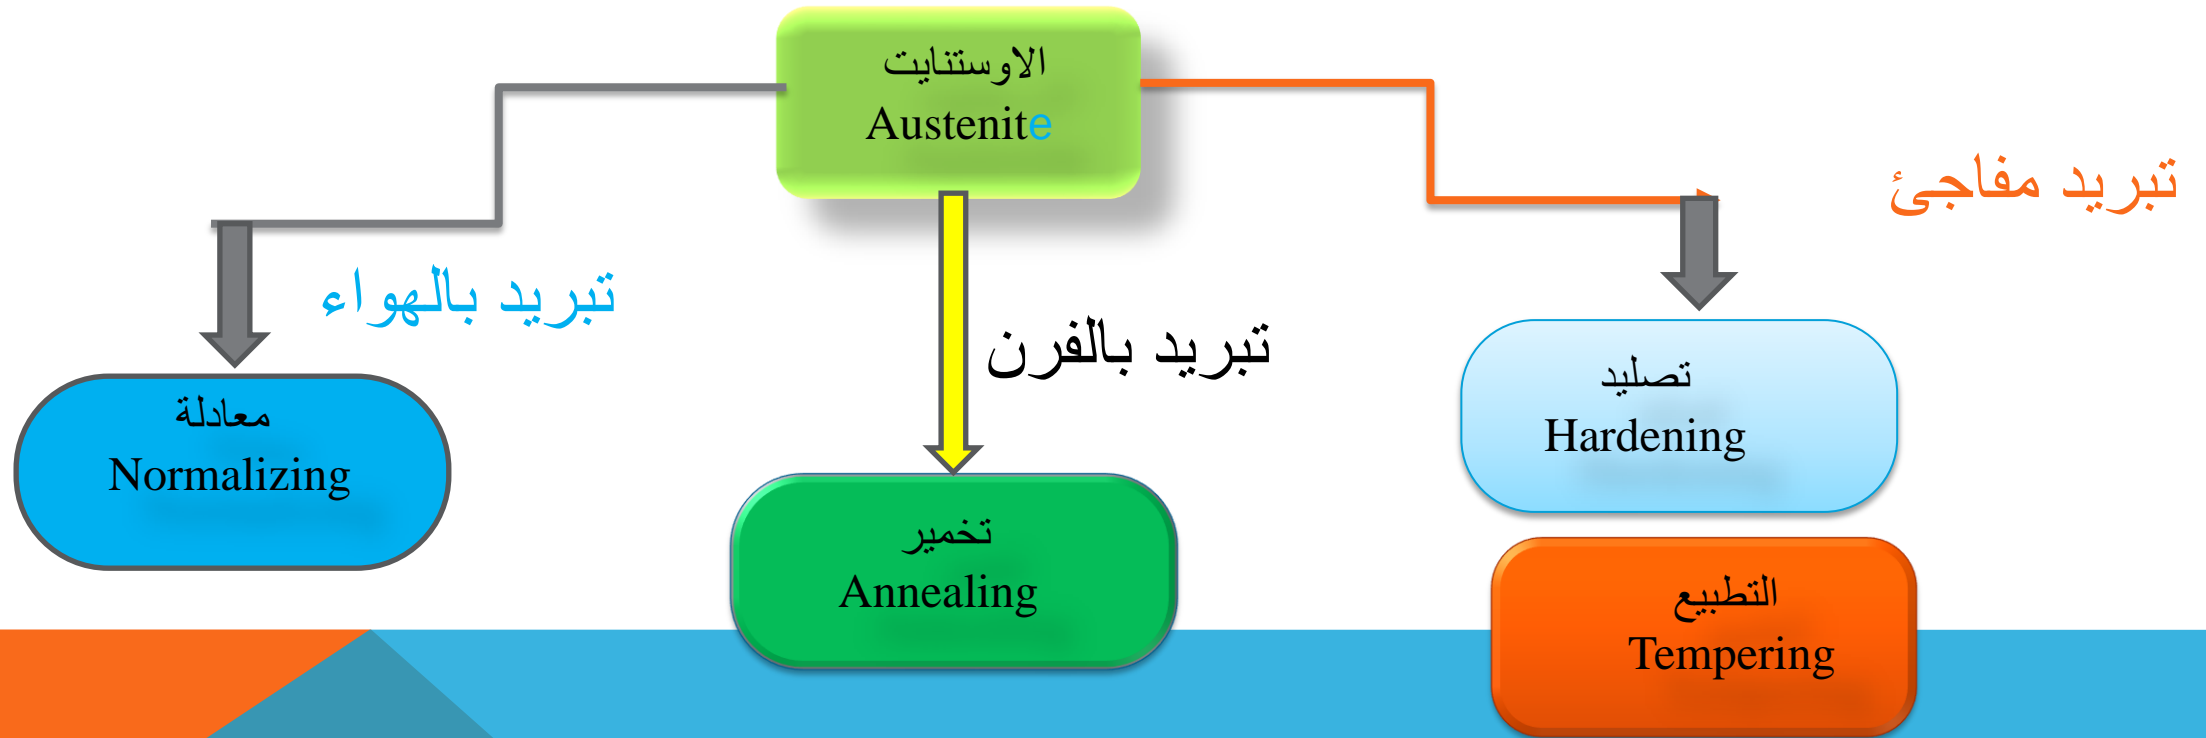

Hardening

1-التقسية

نعني بالتصليد (التقسية) تسخين الفولاذ الى درجة حرارة فوق درجة AC_3 تكون كافيته لتكوين اوستنايت متجانس من **حيث التركيب الكيميائي ودرجة الحرارة**، ثم ابقائه عند تلك الدرجة لفترة زمنية مناسبة تعتمد على **سمك المقطع والتركيب الكيميائي** ثم اخماده بعد ذلك باستخدام **الماء او الزيت**.

ان هذه العملية تتضمن تسخين الصلب قبل اليوتكتويد إلى فوق درجة الحرارة الحرجة العليا (30-50) م

الهدف من عملية التقسية (التصليد)

- 1- زيادة صلادة الفولاذ
 - 2- رفع مقاومته لإجهاد الشد ومقاومة التآكل بالاحتكاك
- يتم التصليد إما بالتشكيل على البارد أو بالمعالجات الحرارية

:Tempering


2-المراجعة

تسخين الصلب المقسى أو المصلد إلى درجات مختلفة اقل من درجة حرارته الحرجة A_1 (723 °C) ثم تبريده بهدف تقليل صلابته العالية و قساوته. كلما ارتفعت درجة الحرارة التي يراجع عليها كلما قلت صلابته و زادت ليونته. ان عملية المراجعة تتبع عملية التقسية لغرض التخلص من الاجهادات الداخلية. المراجعة التي تتم في درجات حراريه منخفضه بين (250-200) م تؤدي الى زيادة متانة المعدن دون نقصان ملحوظ في صلابته.

:Tempering

2-المراجعة

تسخين الصلب المقسى أو المصلد إلى درجات مختلفة اقل من درجة حرارته الحرجة A_1 (723 °C) ثم تبريده بهدف تقليل صلابته العالية و قساوته. كلما ارتفعت درجة الحرارة التي يراجع عليها كلما قلت صلابته و زادت ليونته. ان عملية المراجعة تتبع عملية التقسية لغرض التخلص من الاجهادات الداخلية. المراجعة التي تتم في درجات حراريه منخفضه بين (250-200) م تؤدي الى زيادة متانة المعدن دون نقصان ملحوظ في صلابته.

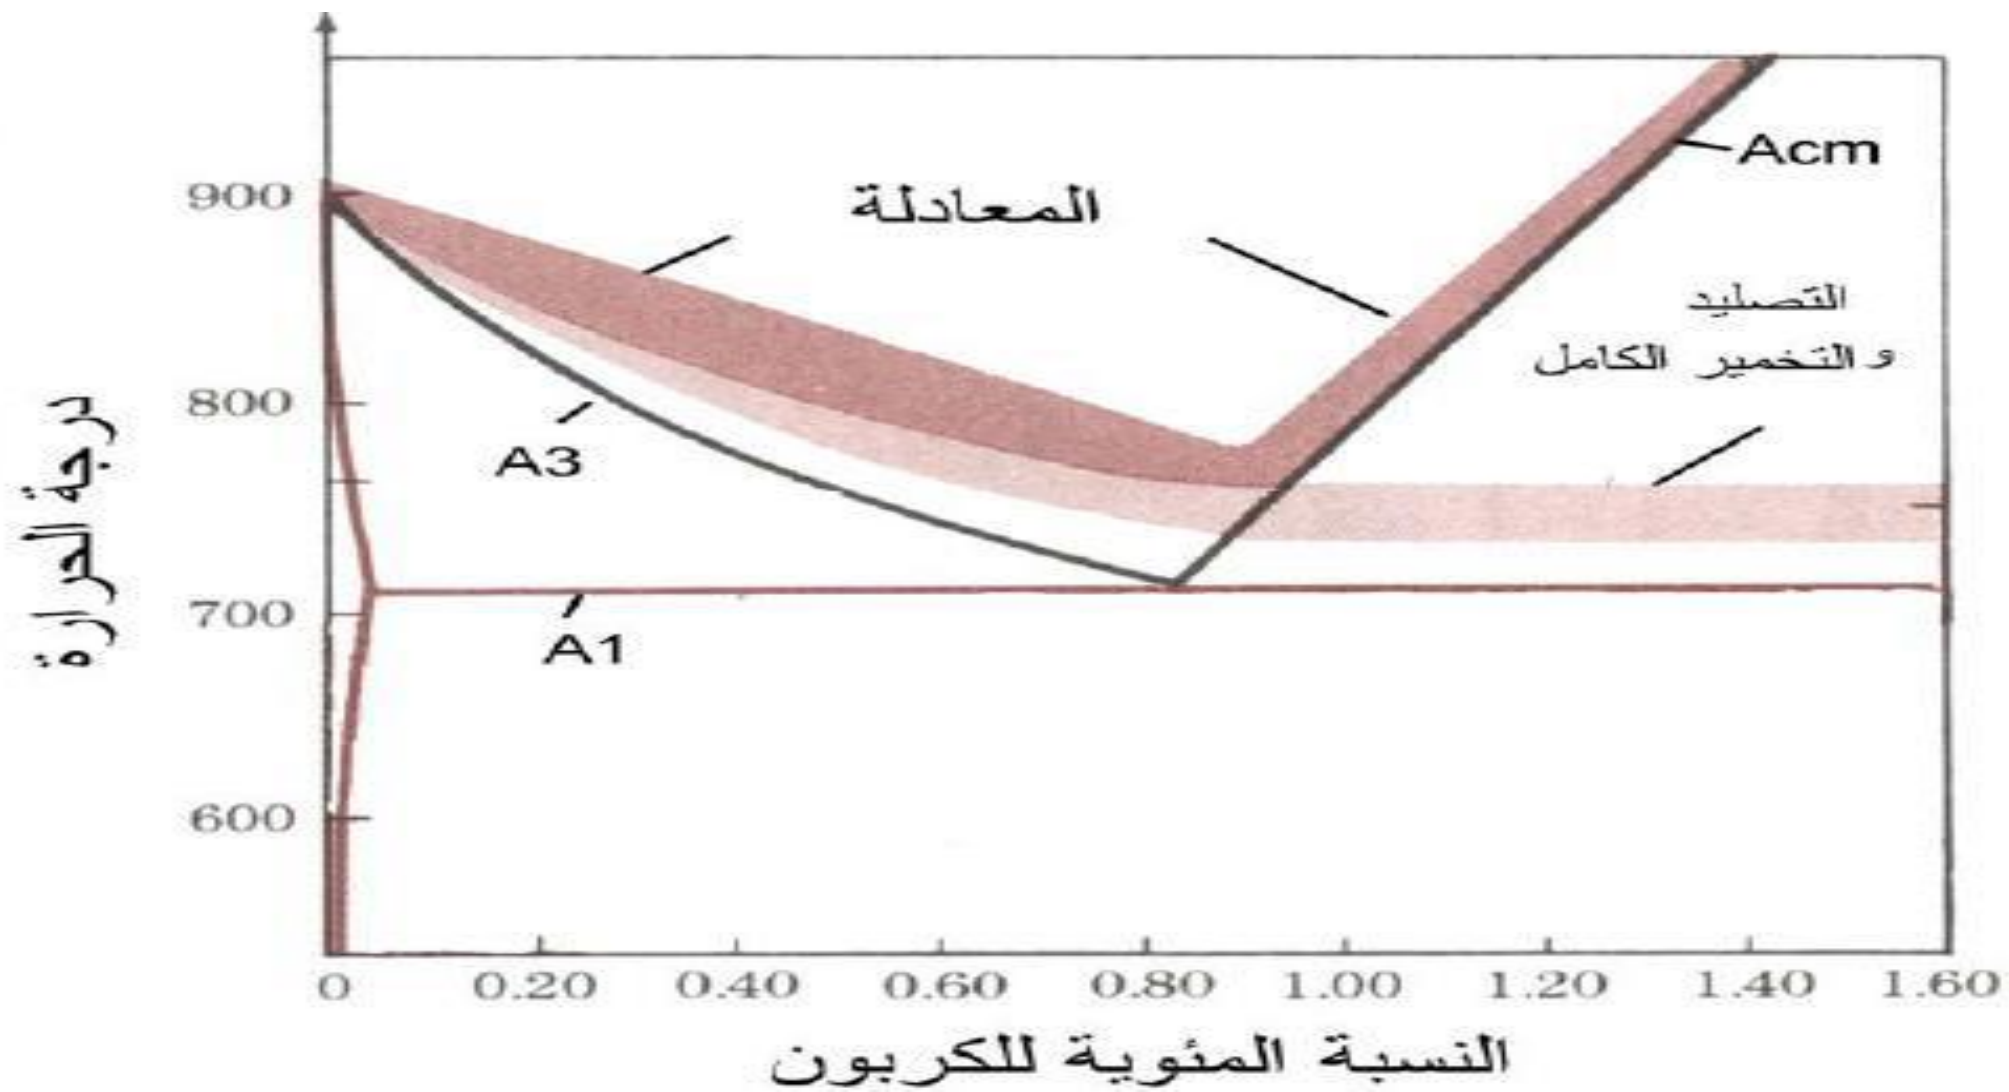

Annealing

3-التخمير (التلدين)

هو احد أشكال المعالجات الحرارية حيث يتم تسخين المعدن تسخيناً بطيئاً وإبقاؤه عند هذه الدرجة فترة زمنية معينة ومن ثم تبريده تبريداً بطيئاً داخل الفرن.

ان الغرض الاساسي من التلدين التخلص من عدم الاستقرار الذي ينجم عن التصليد في اثناء التشكيل اللدن او اثناء عملية السباكة لذا يتطلب الأمر تسخين المعدن او السبيكه هي هي الدرجة المطلقة لانصهار المشكلة الى درجة من الحرارة تعادل ($T_m 0.3$) , T_m المعدن.

ولاتغير هذه الدرجة من شكل وأبعاد الحبيبات المشكلة الا انها كافية لاحداث في تغيير خواص المعدن.

التخمير او التلدين : ويقسم الى الانواع التالية

ا- التخمير لغرض التشكيل :

- يتم عند درجات حرارة 550-650م
- يستخدم لازالة الاجهادات الداخلية و المشكلة على البارد

ب- تخمير التكور :

- تستخدم في تخمير الصلب عالي الكربون عادة .
- تتم عند درجات حرارة 650-700م ولفترة زمنية طويلة .
- البنية المجهرية الناتجة هي سمنتايت متكور في ارضية من الفيررايت .
- تؤدي عملية التخمير هذه الى انخفاض الصلادة ، زيادة قابلية التشكيل على البارد ، تحسين قابلية التشغيل على المكائن .

ج- التخمير التام او الشامل

يتم بتسخين الصلب (30-50) م والابقاء عند هذه الدرجة لفترة زمنية مناسبة (2 دقيقة لكل واحد سم اوقطر) ثم التبريد البطئ داخل الفرن المطفأ.

- التركيب المجهري الناتج هو البيراليت الخشن والفيررايت للصلب قبل اليوتكتويد ، والبيراليت الخشن المحاط بشبكة من السمنتايت للصلب بعد اليوتكتويد .

- الخواص الميكانيكية : اقل صلاة ومقاومة شد ، مع اعلى مطيلية ومقاومة الصدمات

Normalizing

4- المعادلة

تتم عملية المعادلة برفع درجة حرارة الصلب اعلى من الدرجة الحرجة بحوالى ٣٠ درجة مئوية ثم يتم التبريد الى درجة حرارة الغرفة بالهواء الساكن.

الهدف من عملية المعادله:-

والغرض من اجراء عملية المعادلة للصلب يمكن تحديدها بما يلى :-

- ا- التقليل من حجم الحبيبات الكبيرة .
- ب- زيادة مقاومة الشد القصوى .
- ج- تحسين قابلية الصلب للتشغيل .
- د- التخلص من شبكة السمنتايت المحيطة بالبيرلايت في الصلب فوق اليوتكتويدى .
- هـ - تقليل الاجهادات الداخلية .


بعد التعرف على عمليات التبريد المختلفة للصلب وما ينتج عنها من أطوار وخواص ميكانيكية مختلفة

سؤال / هل يمكن ان التحكم في الخواص الميكانيكية للصلب؟ أو بمعنى آخر هل نستطيع الوصول إلى خواص معينة و محدده باستخدام لمعالجات الحرارية؟

نعم وذلك باستخدام مسارات تبريد محدده على مخطط التحول بالوقت ودرجة الحرارة

(Time-Temperature-Transformation diagram)

هذا المخطط يوضح تغير الأطوار مع الوقت ودرجة الحرارة ويمكن ملاحظة التالي :-

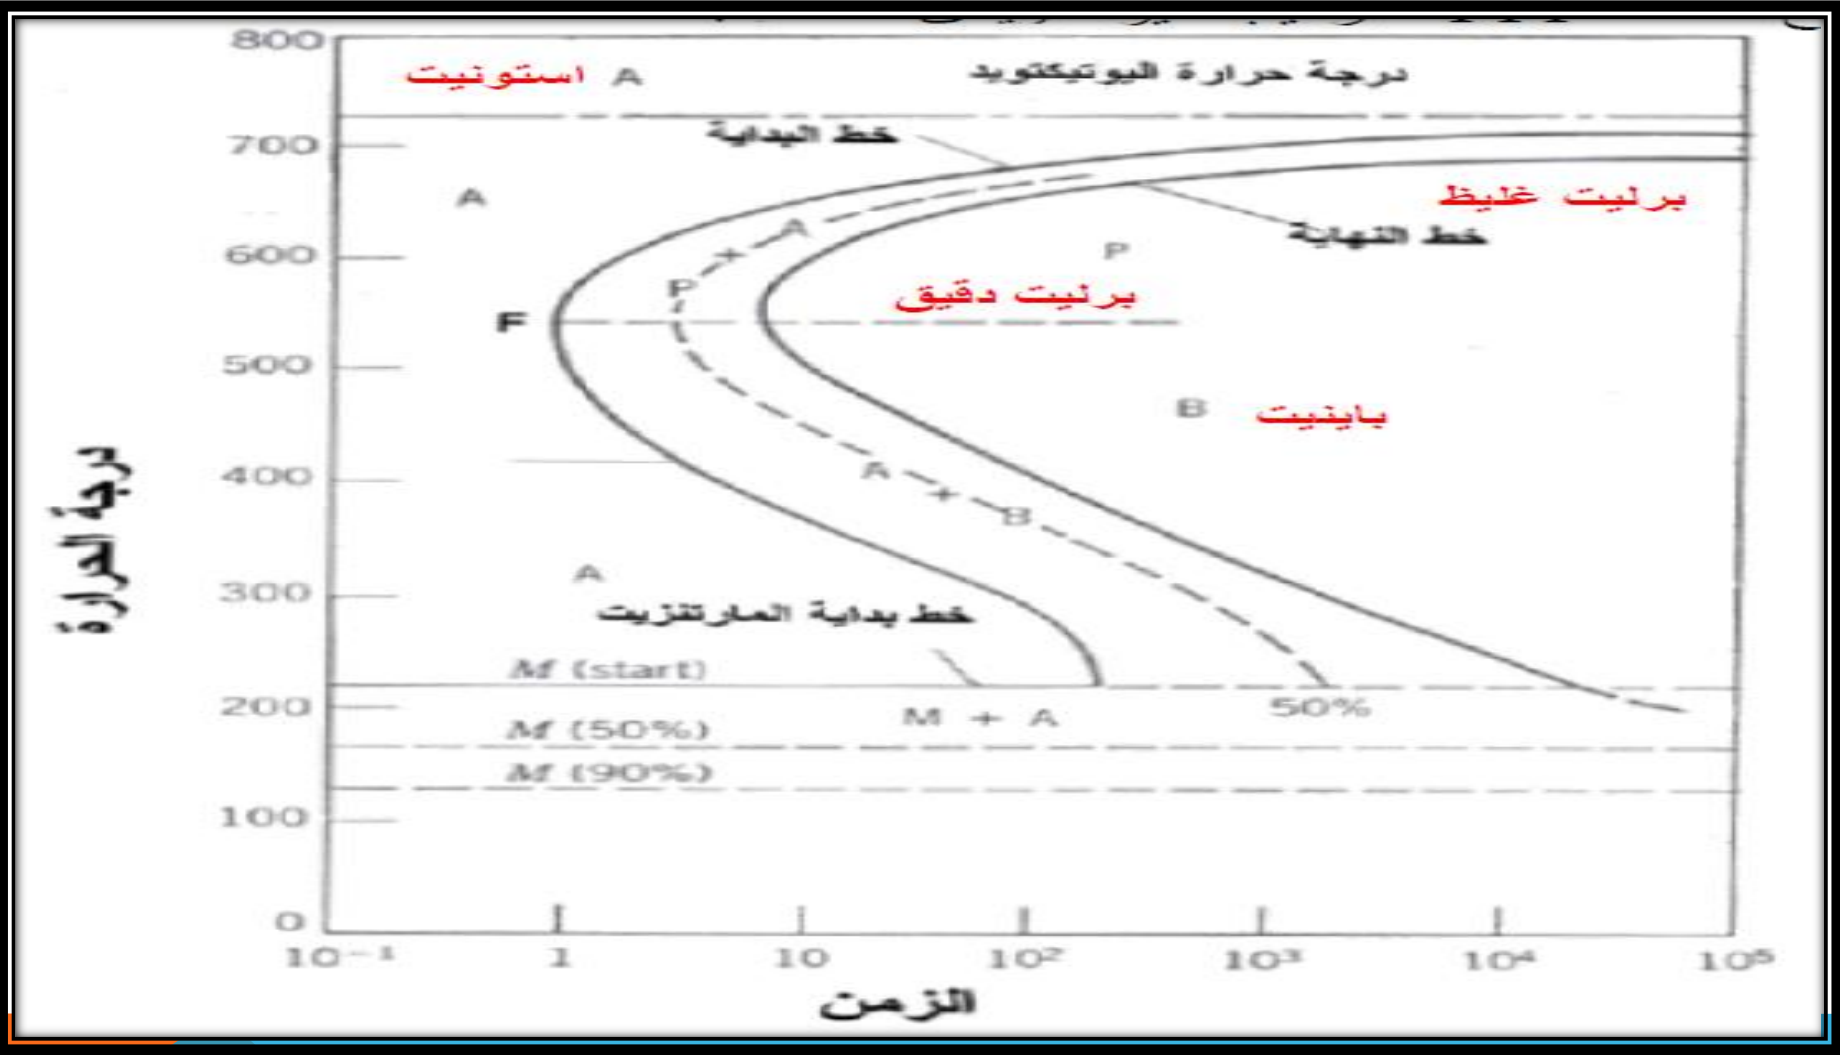

1- عند درجة حرارة أعلى من اليوتكتويد يوجد طور واحد مستقر هو الاستنايت

2- يبدأ الاستنايت في التحول مع الزمن وانخفاض درجة الحرارة خط بداية التحول) وحينها يكون الاستنايت

3- عند درجات الحرارة العليا يكون التحول إلى برليت غير مستقر و ينتهي التحول بتجاوز خط نهاية التحول

وهو على نوعين إما:-

برليت طبقي (lamella pearlite)

أو برليت دقيق (Fine pearlite)

أصبح البرليت دقيقا زادت الصلادة وقلت اللدونة .

4- يكون التغير إلى باينيت B (Bainite) عند درجات حرارة أقل من درجة التي تفصل بين البرليت والباينيت

هـ- إذا كان التبريد سريعا نحصل على طور المارتنسييت M (Martensite) وهو صلد وقصف جدا

اختيار بعدي

- س1) ماذا تعني المعالجه الحراريه ؟ ما هو الهدف من المعالجه الحراريه
س2) عدد المعالجات الحراريه. واذكر وسط كل معالجه

التقسية السطحية

يكون التصليد السطحي على سطح قطع العمل منها

gears - bearings - valves

■ - cams - hand tools - rolls

■ - shafts - machine tools - bearing races

وذلك للحصول على سطح يقاوم التآكل بالاحتكاك مع الاحتفاظ بقلب لين يقاوم الصدمات ويتم التصليد السطحي بشكل عام على الصلب منخفض الكربون وذلك بعدة طرق منها :-

1- الكربنة السطحية

2- النتردة السطحية

3- السيندة

4- التصليد السطحي باللهب

5- التصليد السطحي بتأثير التيارات الحثية

1-Carburizing التصليد بالكربنة

وتعتمد على تغلغل الكربون وانتشاره على سطح الصلب مكوناً مركب كربيد الحديد بعد تسخينه لدرجة 700°C تكون الأوستنايت ، والكربون يكون محاطاً بقطعة العمل على شكل صلب أو سائل , غاز.

1 - الكربنة في وسط صلب: - توضع العينة في صناديق وتكون محاطة


بالمادة الكربونية مثل فحم لخشب أو اي نوع من الفحم وتوضع على مسافات 50 مم

وتضاف مادة منشطة مثل كربونات الصوديوم أو كربونات الباريوم ويحكم غلق

الصندوق بحشو اسمنتي مانع من التسرب ويسخن ببطء حتى

درجة حرارة الكربنة $(900-950)^{\circ}\text{C}$ ويحفظ عند هذه الدرجة لمدة تصل إلى خمس ساعات تبعاً لسماك الطبقة المطلوبة

PACK CARBURIZING

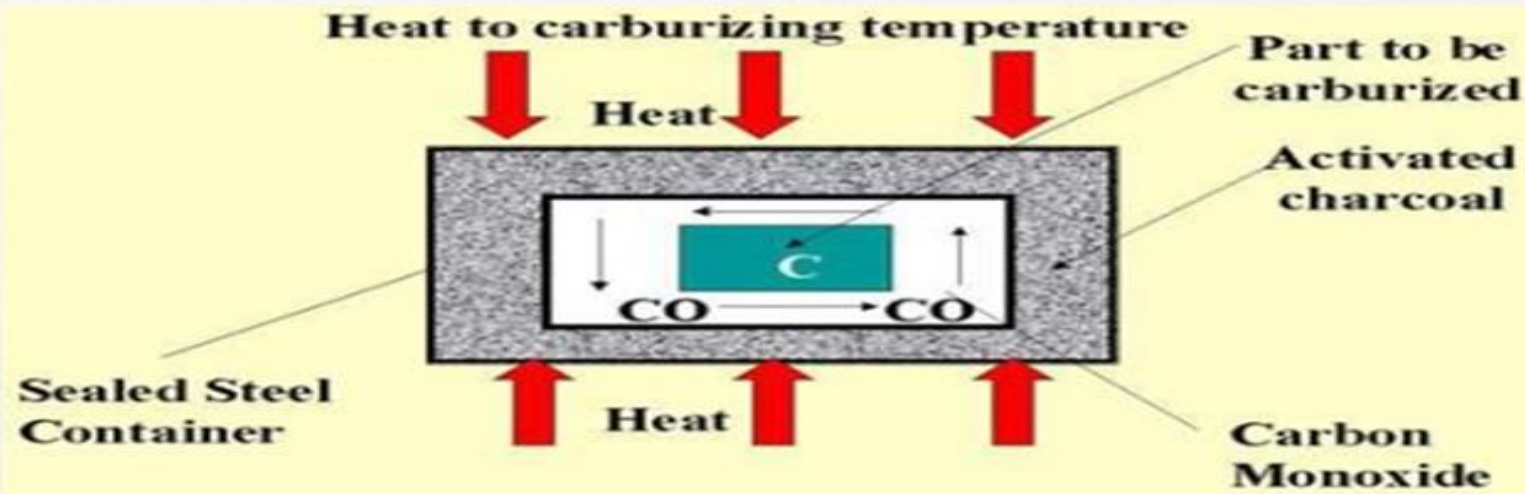

C = Carbon on the surface of the part
CO = Carbon monoxide gas that is circulated around the part

2- الكربنة في وسط سائل :-

(870 - 950) لفترات ويتم تسخن هذا الخليط الغني بالسيانيد في بواتق مغلقة بالألومنيوم حتى درجة حرارة تتراوح من خمس دقائق وحتى ساعة وذلك حسب الطبقة المطلوبة.

تتم بغمر الجزء في منصهر من املاح سيانيد الصوديوم وكاربونات الصوديوم وكلوريد الصوديوم , **ومن**

مميزات هذه الطريقة نظافة سطح المشغولات ودقة التحكم في درجة حرارة المنصهر مع إمكانية تبريد السلة

الحاوية للمنتج تبريدًا فجائيًا وتستخدم هذه الطريقة لإنتاج طبقة رقيقة.

LIQUID CARBURIZING



3- الكربنة في وسط غازي: - تجري عمليات الكربنة الغازية في الأفران ذات الإنتاج المتقطع والأفران الإنتاجية وفيها تسخن المنتجات حتى 900 م° لمدة ثلاث أو أربع ساعات في جو يحتوي على الكربون

لتفادي الترسيب والذي يعيق عملية الكربنة.

2- Nitriding التصليد بالنترده

النترده تشبه عملية الكربنة وذلك باستخدام النيتروجين بدلا من الكربون بالإضافة إلى أن عملية النترده تحتاج إلى انواع خاصة من الصلب السبائكي وتتم في درجات حرارة منخفضة نسبياً 500 م° لمدة 2-4 يوم في وعاء محكم يمر بداخله غاز الأمونيا .

مزايا التردد مقارنة بطرق التقسية السطحية الأخرى :

- 1 - الحصول على صلادة أعلى .
- 2 - مقاومة سوفان أعلى .
- 3 - مقاومة كلل أفضل .
- 4 - القطع المنتردة تحتفظ بصلادتها حتى 500 م بينما في الطرق الأخرى تفقد الصلادة إذا سخنت أعلى من 200 م.
- 5 - كلفة التردد أقل إذا كانت القطع المنتجة كبيرة .

مساوئ التردد :

- 1 - التكاليف الابتدائية عالية ، ولهذا الطريقة غير اقتصادية في حالة كون القطع المنتجة قليلة .
- 2 - تفقد القطعة صلابتها نهائياً إذا سخنت أعلى من 500 م ولا يمكن استرجاع الصلادة إلا بالتردد مرة أخرى

3- Cyaniding التصليد بالسينده

تتلخص عملية السينده فى تشبع سطح الصلب بالنيتروجين والكربون فى وقت واحد وتتم بتسخين الصلب فى مواد سائله او غازيه محتوية على النيتروجين والكربون.

لفترة قصيرة 60 دقيقه ويبرد وفى هذه الطريقة يغمر الفولاذ فى مصهور سيانيد البوتاسيوم بدرجة حراره 850

بعد ذلك تبريدًا فجائيًا سريعًا حيث يمتص الفولاذ بعضًا من الكربون والنيتروجين مما يؤدي إلى زيادة الصلادة

هذه الطريقة للحصول على تصليد السطحية وتطبق سطحي قليل العمق.

Flame Hardening - 4 التقسية السطحية باللهب

تتم بتسخين القطعة بواسطة تسخين السطح باللهب غاز مثل خليط غاز الأسيثيلين والأوكسجين الى اعلى من درجة الحرارة الحرجة العليا ، ثم التبريد برشاش من الماء مباشرة .

- القطع تكون عادة مصنعة من الصلب متوسط الكربون .

- تستخدم هذه الطريقة اذا كان عدد القطع قليلة. تتم عملية التصليد باللهب على المشغولات الكبيرة.

5- التصليد بالحث الكهربائي

- يستخدم ملف لانتاج مجال مغناطيسي متردد يحدث تيارات دوامية في قطعة العمل ويؤدي سريان التيار إلى ارتفاع سريع في درجة حرارة الطبقة السطحية المطلوب تصليدها ومن مميزات هذه الطريقة ❖
 - إمكانية التحكم في عمق الطبقة السطحية المصلادة
 - وقلة التشوه في المشغولات الناجم من عملية التصليد

العيوب التي ممكن حدوثها اثناء عملية التصليد :-

1 انخفاض الصلادة وتحدث نتيجة عدم التسخين إلى درجة الحرارة اللازمة أو عدم التبريد بالسرعة الكافية.

2 الصلادة المتفاوتة ويحدث لعدم تجانس الأوتنسييت في البنية .

3 تأكسد السطح واحترق الكربون فيه ويحدث نتيجة عدم عزل سطح القطعة المصلادة .

4 تشقق المشغولات واعوجاجها وهو من أخطر العيوب ويحدث نتيجة الإجهادات الكبيرة التي تحدث أثناء عملية التصليد لذلك يجب تدوير أركان

القطع المصلادة والتدرج في مقاطع المشغولات

اختبار بعدي

- س1) ما المقصود بالتقسيم السطحيه ؟ وعلى اي نوع من الصلب تتم؟
- س2) عدد طرق التقسيم السطحيه واذكر طريقه ملائمه للمشغولات الكبيره؟
- س3) اذكر مميزات:-
- 1- الكربنة في وسط سائل
 - 2- التصليد بالحث الكهربائي

Thank you